

IT	MANUALE DI SERVIZIO SYNSTAR 330 TC, art. 386 E SYNSTAR 330 TS, art. 388	Pag. 2
EN	SYNSTAR 330 TC, art. 386 AND SYNSTAR 330 TS, art. 388 SERVICE MANUAL.	Page 18
ES	MANUAL DE SERVICIO SYNSTAR 330 TC, art. 386 Y SYNSTAR 330 TS, art. 388.	Pag. 34



SOMMARIO

1	INFORMAZIONI GENERALI.....	3
1.1	INTRODUZIONE.....	3
1.2	FILOSOFIA GENERALE D'ASSISTENZA	3
1.3	INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA.....	3
1.4	COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA.....	3
2	DESCRIZIONE SISTEMA.....	3
2.1	INTRODUZIONE.....	3
2.2	SPECIFICHE TECNICHE.....	3
2.3	GENERATORI ART. 386 E 388.....	3
2.4	PROGRAMMAZIONE, AGGIORNAMENTO FIRMWARE.....	5
2.5	GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO GRV14.....	5
3	MANUTENZIONE.....	6
3.1	ISPEZIONE PERIODICA, PULIZIA.....	6
3.2	ATTACCHI, COMANDI E SEGNALAZIONI GENERATORE	6
3.3	RICERCA GUASTI	6
3.3.1	Il generatore non si accende, pannello di controllo spento.....	6
3.3.2	Ventilatori (44) fermi.....	9
3.3.3	Il pannello di controllo non indica valori corretti.....	9
3.3.4	Il pulsante di start non provoca alcun effetto.....	9
3.3.5	Alcuni comandi da connettore (8) non funzionano.....	10
3.3.6	Non esce il gas dalla torcia.....	10
3.3.7	Il motore trainafilo non funziona.....	11
3.3.8	Tensione d'uscita a vuoto non corretta.....	12
3.3.9	Tensione d'uscita su carico resistivo non corretta.....	12
3.3.10	Accensione dell'arco difficoltoso, l'arco si spegne subito dopo l'innesto.....	
	Qualità della saldatura non soddisfacente, velocità filo non adeguata alla corrente d'uscita.....	13
3.3.11	Al rilascio del pulsante di start, il filo si attacca al pezzo da saldare (frenatura motore non efficace).....	13
3.3.12	Gruppo raffreddamento non funziona correttamente.....	13
3.4	CODICI ERRORE.....	14
3.4.1	-02- Errore su EEPROM.....	14
3.4.2	-06- Errore di comunicazione rilevato da scheda pannello (47).....	14
3.4.3	-09- Errore di comunicazione rilevato da scheda INV su scheda potenza (56).....	14
3.4.4	-10- "Inverter fault" su display (1). Mancanza tensione e corrente all'uscita.....	14
3.4.5	-14- "Undervoltage" su display (1). Errore tensione di alimentazione driver igbt inverter su scheda potenza (56).....	15
3.4.6	-25- Anomalia nel bus EPLD di scheda INV su scheda potenza (56).....	15
3.4.7	-30- Taratura errata della soglia minima di corrente.....	15
3.4.8	-42- "Motor fault" su display (1). Errore nel segnale encoder motore (11).....	15
3.4.9	-53- "Release start button" su display (1). Pulsante di start premuto all'accensione o durante il ripristino da arresto per temperatura oltre i limiti o carter aperto.....	15
3.4.10	-54- "Current not 0" su display (1). Cortocircuito torcia - pezzo all'accensione.....	15
3.4.11	-56- Durata eccessiva cortocircuito all'uscita.....	15
3.4.12	-57- "Motor current high" su display (1). Corrente del motore trainafilo (11) eccessiva.....	16
3.4.13	-58- Errore di allineamento delle versioni del Firmware o errore durante la fase di aggiornamento.....	16
3.4.14	-61- "L1 Low" su display (1). Tensione di rete non corretta (mancanza fase).....	16
3.4.15	-73- "OVERTEMPERATURE 0" su display (1). Temperatura oltre i limiti gruppo diodi secondario ..	16
3.4.16	-74- "OVERTEMPERATURE 1" su display (1). Temperatura oltre i limiti gruppo IGBT.....	16
3.4.17	-75- "Water Unit low pressure" su display (1). Pressione insufficiente nel circuito di raffreddamento.....	16
3.4.18	-76- "Water Unit not present" su display (1). Gruppo di raffreddamento non collegato.....	17
3.4.19	-80- "Door opened" su display (1). Carter gruppo trainafilo aperto.....	17
3.4.20	-99- "POWER OFF" su display (1). Tensione di rete non corretta (spegnimento macchina).....	17
4	ELENCO COMPONENTI	50
4.1	DISEGNO ESPLOSO GENERATORE ART. 386.....	50
4.2	TABELLA COMPONENTI GENERATORE ART. 386	50
4.3	DISEGNO ESPLOSO GENERATORE ART. 388	50
4.4	TABELLA COMPONENTI GENERATORE ART. 388	50
4.5	DISEGNO ESPLOSO GRUPPO TRAINAFILO ART. 388	50
4.6	TABELLA COMPONENTI GRUPPO TRAINAFILO ART. 388.....	50
4.7	DISEGNO ESPLOSO GRUPPO RAFFREDDAMENTO GRV14, ART. 1681.00	51
4.8	TABELLA COMPONENTI GRUPPO RAFFREDDAMENTO GRV14, ART. 1681.00.....	51
5	SCHEMI ELETTRICI	51
5.1	GENERATORE ART. 386	51
5.2	GENERATORE ART. 388	51
5.3	CARRELLO TRAINAFILO ART. 388.....	51
5.4	GRUPPO RAFFREDDAMENTO GRV14, ART. 1681.00.....	51
5.5	SCHEDA INV SU SCHEDA POTENZA (47), COD. 5602541	52
5.6	SCHEDA POTENZA(56), COD. 5602540	54
5.7	SCHEDA PANNELO (47), COD. 5602542	58

1 INFORMAZIONI GENERALI.

1.1 Introduzione.

Il presente manuale ha lo scopo di istruire il personale addetto alla manutenzione dei sistemi di saldatura SYNSTAR 330 TC, art. 386 e SYNSTAR 330 TS, art. 388.

1.2 Filosofia generale d'assistenza

E' dovere del cliente e/o dell'operatore l'utilizzo appropriato delle apparecchiature, in accordo con le prescrizioni del Manuale Istruzioni ed è sua responsabilità il mantenimento delle apparecchiature e dei relativi accessori in buone condizioni di funzionamento, in accordo con le prescrizioni del Manuale di Servizio.

Qualsiasi operazione d'ispezione interna o riparazione deve essere eseguita da personale qualificato, il quale è responsabile degli interventi che effettua sull'apparecchiatura.

Ogni riparazione deve essere eseguita nel rispetto della norma CEI 26-29 (IEC 60974-4).

Al termine della riparazione, riordinare il cablaggio come era in origine o comunque in modo che vi sia un sicuro isolamento tra il lato primario ed il lato secondario del generatore.

E' vietato tentare di riparare schede o moduli elettronici danneggiati; sostituirli con ricambi originali Cebora.

1.3 Informazioni sulla sicurezza.

Le note seguenti sulla sicurezza sono parti integranti di quelle riportate nel Manuale Istruzioni, pertanto prima di operare sulla macchina si invita a leggere il paragrafo relativo alle disposizioni di sicurezza riportate nel suddetto manuale.

Scollegare sempre il cavo d'alimentazione dalla rete ed attendere la scarica dei condensatori interni (1 minuto), prima di accedere alle parti interne dell'apparecchiatura. Alcune parti interne, quali morsetti e dissipatori, possono essere collegate a potenziali di rete o in ogni caso pericolosi, per questo non operare con l'apparecchiatura priva dei coperchi di protezione, se non assolutamente necessario.

In tal caso adottare precauzioni particolari, quali indossare guanti e calzature isolanti ed operare in ambienti e con indumenti perfettamente asciutti.

1.4 Compatibilità elettromagnetica.

Si invita a leggere ed a rispettare le indicazioni fornite nel paragrafo "Compatibilità elettromagnetica" del Manuale Istruzioni.

2 DESCRIZIONE SISTEMA.

2.1 Introduzione.

Synstar 330 TC e Synstar 330 TS sono sistemi multiprocesso idonei alla saldatura MIG/MAG sinergico, pulsato sinergico, TIG-DC con accensione a contatto ed MMA, realizzati con tecnologia inverter.

Ogni sistema è composto da un generatore elettronico, con gruppo trainafilo integrato Art.386 o esterno Art.388 ed una serie d'accessori per l'adattamento ai vari tipi d'impiego (vedi elenco nel Catalogo Commerciale).

Il generatore è controllato da circuiti a microprocessore che gestiscono le funzioni operative del sistema di saldatura e l'interfaccia con l'operatore realizzata per mezzo del pannello di controllo Touch.

I programmi di lavoro sono rispondenti a curve sinergiche pre-programmate richiamabili da pannello di controllo.

2.2 Specifiche tecniche.

Per la verifica delle specifiche tecniche si rimanda alla lettura della targa sulla macchina, del Manuale Istruzioni del generatore e del Catalogo Commerciale.

2.3 Generatori art. 386 e 388.

Gli art. 386 e 388 sono generatori di tensione continua controllati in corrente, costituiti da un ponte raddrizzatore trifase, da un convertitore DC/AC (inverter) e da un ulteriore ponte raddrizzatore.

Facendo riferimento agli schemi elettrici di par. 5, ai disegni e tavole di par. 4, si possono individuare i blocchi principali che compongono i generatori.

L'interruttore generale (14) alimenta la scheda potenza (56) la quale contiene tutti gli elementi di potenza del generatore.

Più precisamente nella scheda potenza (56) si possono identificare (Fig. 2.3.1.):

- il filtro della tensione di rete, per la riduzione delle interferenze condotte riflesse in rete;
- il ponte raddrizzatore d'ingresso, che converte la tensione di rete in tensione continua per il funzionamento dell'inverter;
- l'inverter ad igbt, che genera la tensione alternata ad onda quadra per il trasformatore di potenza "TR_POWER (57);
- il TA, T2, per il rilievo della corrente al primario del trasformatore di potenza (57);
- il ponte raddrizzatore della corrente secondaria del trasformatore di potenza (57).

Sulla scheda potenza (56) è montata, in modo non rimovibile, una scheda con i circuiti di controllo dell'inverter (nel seguito sarà chiamata scheda INV).

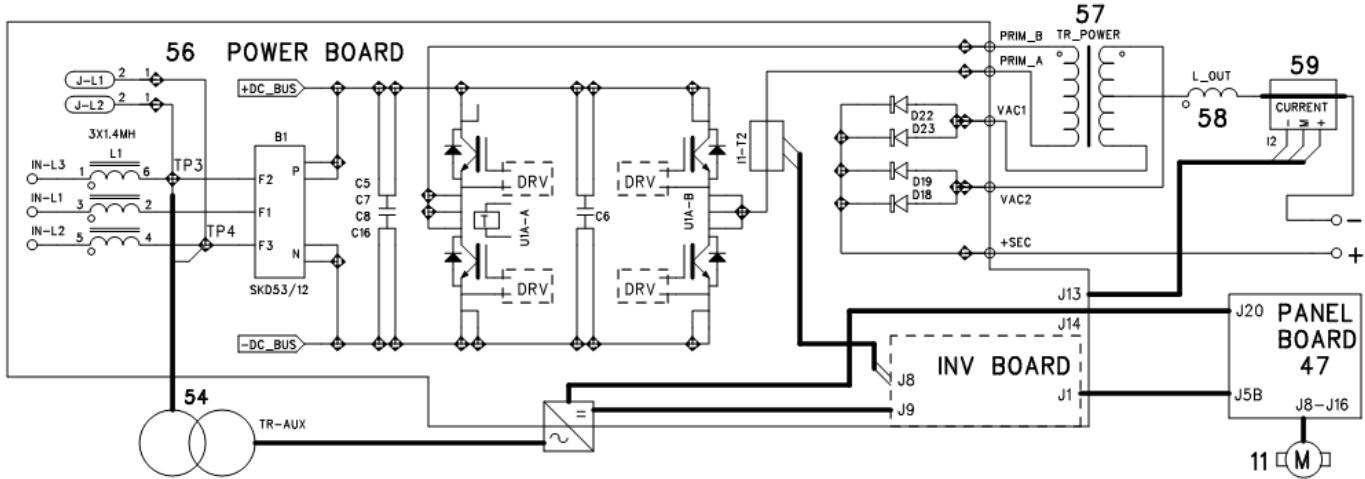


Fig. 2.3.1 (art. 386/388)

NOTA

Dato il particolare tipo di montaggio, cioè saldatura diretta al connettore J10-J11-J12 di scheda potenza (56), la scheda INV è considerata parte integrante della scheda potenza (56).

La scheda INV contiene un microprocessore che gestisce in modo autonomo il funzionamento dell'inverter.

Riceve le informazioni sullo stato della tensione di rete, attraverso l'optoisolatore OP1, su scheda potenza (56), i segnali di reazione della corrente primaria e secondaria, il segnale della tensione d'uscita del generatore ed i segnali di temperatura dai sensori NTC su scheda potenza (56).

Dialoga con la scheda pannello (47), che funge da controllo principale del generatore, tramite linea CAN: riceve i comandi di start e riferimento per la gestione dell'inverter ed invia le informazioni sullo stato di operativo dell'inverter. La tensione di rete presente all'ingresso del ponte raddrizzatore d'ingresso è inviata anche al primario del trasformatore servizi (54), che si occupa di fornire le tensioni di alimentazione a tutti i circuiti del sistema di saldatura.

Le tensioni secondarie del trasformatore servizi sono:

- vedi Fig. 2.3.1 e Mappa connettori, par. 5.6:
 - 30 Vac per l'alimentazione dei circuiti di controllo pannello motore (47);
 - 25 Vac per l'alimentazione dei circuiti di controllo del generatore (56 + INV BOARD);
 - 18 Vac per l'alimentazione isolata dei circuiti di interfaccia con il gruppo di raffreddamento (opzionale);
 - 220 Vac, fornita da una presa intermedia del primario del trasformatore servizi (54), per l'alimentazione del gruppo di raffreddamento, attraverso la presa (15) sul pannello posteriore del generatore.

L'inverter è realizzato da un modulo con al suo interno quattro igbt collegati in configurazione "ponte ad H", pilotati dai circuiti driver posizionati in prossimità degli igbt, comandati a loro volta dalla scheda INV.

Compito dell'inverter è generare la tensione alternata ad

onda quadra per il trasformatore di potenza (57).

La regolazione della corrente di saldatura avviene modulando opportunamente tale tensione.

Il TA, T2, inserito sul circuito dell'avvolgimento primario del trasformatore di potenza (57), fornisce il segnale di reazione di corrente usato per il controllo. Tale segnale normalmente non influenza la regolazione della corrente di saldatura.

Il trasformatore di potenza (57) fornisce al secondario valori di tensione e corrente adeguati alla saldatura.

Il suo secondario di potenza è composto da 2 avvolgimenti collegati a punto comune sul terminale dell'induttore L_OUT, necessario per il livellamento della corrente di saldatura.

Gli altri estremi degli avvolgimenti sono collegati al gruppo diodi secondario, presente su scheda potenza (56), che raddrizza la corrente alternata generata dall'inverter rendendola disponibile all'uscita del generatore.

Il gruppo diodi secondario è formato da 8 diodi collegati a catodo comune e fornisce in uscita una tensione positiva rispetto alla presa centrale del trasformatore (57). In realtà questi diodi sono racchiusi in moduli da due diodi ognuno. Il trasduttore di corrente ad effetto Hall (59), inserito sulla presa centrale del trasformatore (57), invia alla scheda INV il segnale di reazione della corrente secondaria, usato per la regolazione della corrente di saldatura.

Questa alimentazione è fornita dal solo trasformatore servizi (54), tramite gli stessi circuiti alimentatori della scheda potenza (56).

Dai terminali faston (J9) posti sulla scheda di potenza (56) è prelevato il segnale della tensione d'uscita del generatore, utilizzato dalla scheda INV per adattare il comportamento del generatore alle condizioni dell'arco di saldatura.

Nell'art. 386 il gruppo trainafilo è integrato ed è composto dal gruppo motoriduttore e dal supporto porta bobina, nell'art. 388 è posto su un carrello trainafilo esterno, in entrambe le macchine è presente un carter di protezione.

L'interruttore (07), posto sul carter del gruppo trainafilo, fornisce alla scheda pannello (47) il segnale per l'arresto

del generatore in caso di apertura dello sportello. Tale condizione di allarme è segnalata su pannello di controllo con il relativo codice errore.

Alla scheda potenza (56) arrivano i segnali di temperatura provenienti dai sensori NTC posizionati sul dissipatore del gruppo diodi secondario (collegato a J7) e sul dissipatore del modulo IGBT (collegato a J8).

Il funzionamento dei ventilatori (26) è subordinato alle condizioni del generatore e si attivano nelle seguenti condizioni:

- all'accensione della macchina
- durante la saldatura e nei 3 minuti successivi alla fine saldatura.

La scheda pannello (47) contiene il microprocessore principale del generatore e sovrintende alla gestione di tutte le funzioni del generatore.

Nella scheda pannello (47) sono generati il segnale di riferimento da inviare alla scheda INV, per il controllo dell'inverter e la tensione di alimentazione per il motore trainafilo (11), regolati in base alle esigenze del programma di saldatura selezionato.

La scheda pannello (47) contiene il circuito per la regolazione della velocità del motore trainafilo (11), che in questo caso è provvisto di segnale di reazione di velocità ottenuto tramite l'encoder incorporato nel motore (11).

I programmi di saldatura predefiniti da Cebora (curve sinergiche) sono memorizzati nella scheda pannello (47). Per il loro aggiornamento e per l'aggiornamento del firmware del generatore, sul pannello anteriore della macchina è presente sia il connettore di programmazione BD1- RS232 (5) che USB (6) (vedi Fig.3.2.a/b).

La scheda pannello (47) funge anche da pannello di controllo del generatore, dispone del display touch (1) e della manopola multifunzione (2) per il controllo dello stato operativo del generatore (vedi Manuale Istruzioni).

Le uscite di potenza del generatore, sono raccolte sul pannello frontale.

Per la torcia MIG è predisposto l'attacco centralizzato (3), che incorpora un innesto di potenza, due contatti per il comando di start ed un innesto pneumatico per il gas.

Per il cavo di massa è disponibile l'attacco GIFAS (4).

Sul pannello posteriore del generatore è presente la presa (15), protetta dal fusibile (10) ed il connettore (14) per il collegamento del gruppo di raffreddamento (vedi Fig3.2.c/d).

2.4 Programmazione, aggiornamento firmware.

La programmazione o l'aggiornamento del firmware del generatore sono possibili mediante il "Cebora Device Manager" oppure il "Power Source Manager".

I programmi sono scaricabili dal sito internet <http://www.cebora.it>, che devono essere installati in un PC, con sistema operativo Windows, dotato di porta seriale RS232 o apposito convertitore USB.

Collegando il PC al connettore (5) del generatore, equivalente al connettore RS232, è possibile programmare il generatore oltre ad eseguire le funzionalità di diagnostica previste dal programma.

Nel sito internet Cebora sono disponibili i programmi da installare nelle apparecchiature (file nominati *.ceb o *.fwu) ed il Manuale Istruzioni per l'utilizzo del Cebora Device Manager.

Se non si dispone di un PC, la sola programmazione la si può eseguire tramite una chiavetta USB. Sulla chiavetta USB creare una directory denominata "Bin", copiare al suo interno il file ".fwu", inserire la chiavetta USB nel connettore (6). Sul display touch (1) accedere al Menu - Impostazioni - Gestione USB, seguire le indicazioni riportate sul display.

2.5 Gruppo di raffreddamento GRV14.

Disponibile come opzione.

Il gruppo di raffreddamento GRV14 è alimentato con due fasi della tensione di rete, prelevate dalla scheda potenza (56), attraverso il primario del trasformatore servizi (54) che funge da autotrasformatore (400/220 Vac).

La scheda potenza (56) funge da interfaccia di collegamento fra i componenti del gruppo ed il vero circuito di controllo del generatore, la scheda pannello (47), alla quale è collegata (via linea CAN con scheda INV).

Più esattamente, il segnale di "abilitazione gruppo raffreddamento" della scheda pannello (47), comanda il relè RL1 su scheda potenza (56), il quale alimenta direttamente la pompa (26) del liquido di raffreddamento e i ventilatori (2). Il pressostato (23), inserito nel circuito idraulico sulla mandata della pompa (26), fornisce il segnale isolato relativo alla pressione del liquido, alla scheda pannello (47), attraverso la scheda potenza (56).

All'accensione del generatore, la scheda pannello (47) verifica se il gruppo di raffreddamento è collegato, tramite il segnale fornito dal ponticello sui terminali 1 e 2 del connettore (9) sul gruppo di raffreddamento (Fig. 3.3.13).

Con il connettore (9) scollegato oppure con il ponticello interrotto, il gruppo di raffreddamento è disabilitato e la selezione del tipo di funzionamento da pannello di controllo non è possibile; se il gruppo di raffreddamento risulta già abilitato, si ha il blocco del generatore con indicazione del relativo codice errore.

All'accensione del gruppo, se da pannello di controllo è abilitato il funzionamento (vedi Manuale Istruzioni), pompa (26) e ventilatori (2) funzionano per 30 secondi, per riempire i tubi della torcia e verificare la messa in pressione del circuito idraulico; dopo di che, in assenza del comando di saldatura dall'operatore, si arrestano in attesa di un nuovo comando di start.

Se entro 30 secondi dall'accensione il pressostato (23) non rileva la pressione idonea, la scheda pannello (47) comanda il blocco del generatore, con apposita indicazione di

allarme su pannello di controllo.

Nel funzionamento automatico pompa e ventilatori entrano in funzione all'inizio della saldatura e si arrestano 3 minuti dopo la fine della saldatura.

Nel funzionamento continuo pompa e ventilatori sono mantenuti sempre in funzione. Solo l'eventuale mancanza di pressione può fermarli assieme al generatore.

Il set-up di fabbrica del gruppo di raffreddamento è "OFF", per cui al primo utilizzo del sistema di saldatura, occorre modificare tale impostazione (vedi Manuale Istruzioni).

IT

3 MANUTENZIONE.

AVVERTENZE

QUALSIASI OPERAZIONE D'ISPEZIONE INTERNA O RIPARAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO.

PRIMA DI PROCEDERE ALLA MANUTENZIONE SCOLLEGARE LA MACCHINA DALLA RETE E ATTENDERE LA SCARICA DEI CONDENSATORI INTERNI (1 MINUTO).

3.1 Ispezione periodica, pulizia.

Periodicamente controllare che l'apparecchiatura e tutti i suoi collegamenti siano in condizione di garantire la sicurezza dell'operatore.

Periodicamente aprire il carter di protezione sulla scheda potenza (56) e controllare l'interno del tunnel di aerazione. Rimuovere l'eventuale sporco o polvere per assicurare un corretto flusso d'aria e quindi l'adeguato raffreddamento degli elementi interni del generatore.

Verificare il corretto funzionamento delle ventole, rimuovere eventuale polvere di ferro su trasformatore potenza (57), gruppo IGBT (U1A-A_B) e diodi secondario (D18-, D19, D22, D23), pulire con cura tutti i componenti elettronici con un getto d'aria tenuto a dovuta distanza, facendo attenzione che l'eventuale polvere di ferro non penetri tra dissipatori e componenti.

Rimuovere l'eventuale sporco o polvere metallica dalla guaina guidafilo e dal gruppo motoriduttore, verificando che lo stato di usura non richieda la loro sostituzione.

Controllare le condizioni dei terminali d'uscita, dei cavi d'uscita e d'alimentazione del generatore; se danneggiati sostituirli.

Controllare le condizioni delle connessioni interne di potenza e dei connettori sulle schede elettroniche; se si trovano connessioni "lente" serrarle o sostituire i connettori.

3.2 Attacchi, comandi e segnalazioni generatore.

Vedere Fig. 3.2.a, 3.2.b, 3.2.c, 3.2.d, 3.2.e, e Manuale Istruzioni generatore.

3.3 Ricerca guasti.

NOTA


In **neretto** sono descritti i problemi che la macchina può presentare (sintomi).

- Le operazioni precedute da questo simbolo, si riferiscono a situazioni che l'operatore deve accertare (cause).
- ♦ Le operazioni precedute da uno di questi simboli si riferiscono alle azioni che l'operatore deve svolgere per risolvere i problemi (rimedi).

3.3.1 Il generatore non si accende, pannello di controllo spento.

TEST IDONEITÀ DELLA RETE.


- Manca tensione per intervento delle protezioni di rete.

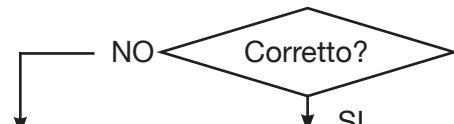

- ♦ Eliminare eventuali cortocircuiti o perdite d'isolamento verso massa, sui collegamenti fra cavo di rete, interruttore (14) e terminali IN-L1, IN-L2, IN-L3 di scheda potenza (56).
- ♦ Verificare che il ponte raddrizzatore B1 su scheda potenza (56) non sia in cortocircuito.
- ♦ Rete non idonea ad alimentare il generatore (es.: potenza installata insufficiente).
- ♦ Sostituire scheda potenza (56).

TEST CONNESSIONI DI RETE.


- Terminali IN-L1, IN-L2, IN-L3 su scheda potenza (56) = 3 x 400 Vac circa, con interruttore (14) chiuso.

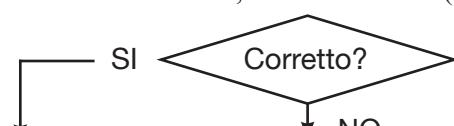




- ♦ Controllare collegamenti fra interruttore (14) e scheda potenza (56).
- ♦ Controllare cavo e spina d'alimentazione.
- ♦ Controllare interruttore (14).
- ♦ Controllare condizioni della tensione di rete.

TEST ALIMENTAZIONE POTENZA.

- Scheda potenza (56), connettore J1, terminali 4(+) - 1(-), tensione = +530 Vdc circa, con interruttore (14) chiuso.

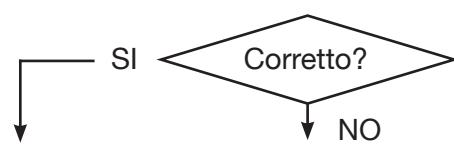


- ♦ Controllare connessioni e terminali della scheda potenza (56).
- ♦ Controllare connettore J1.
- ♦ Controllare tensione di uscita (430Vdc).
- ♦ Controllare interruttore (14).
- ♦ Controllare tensione di rete.

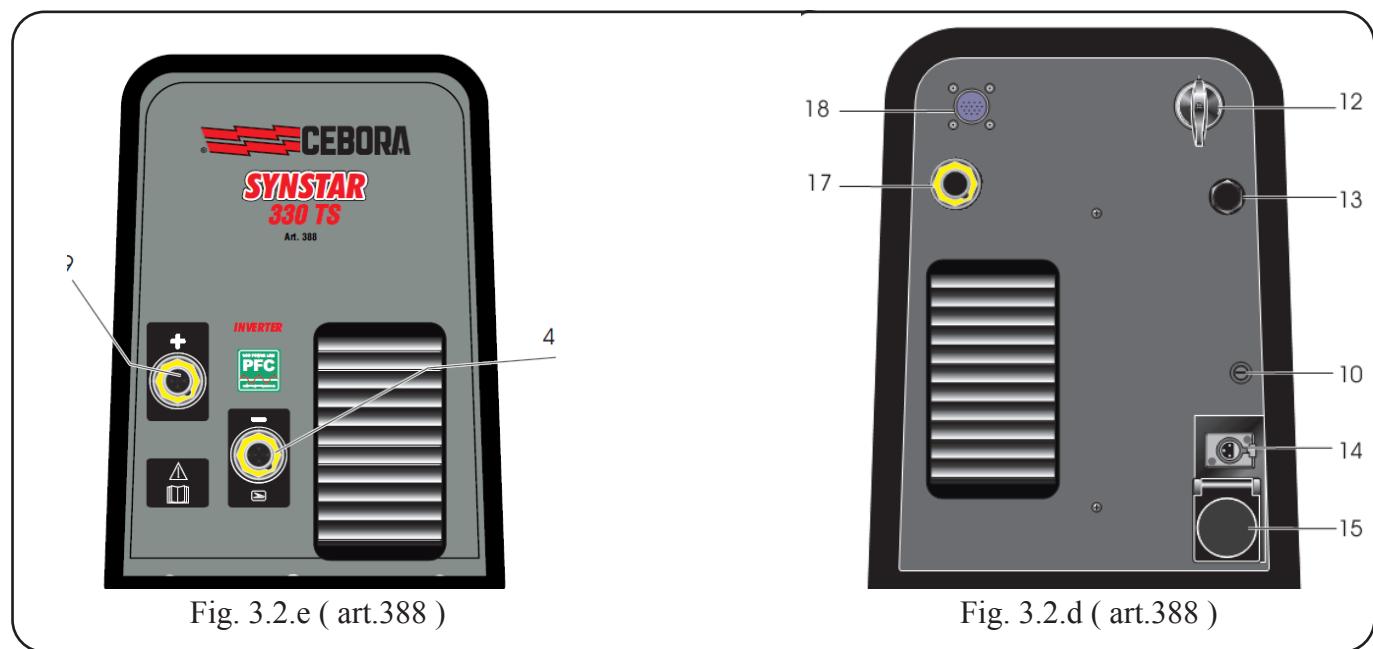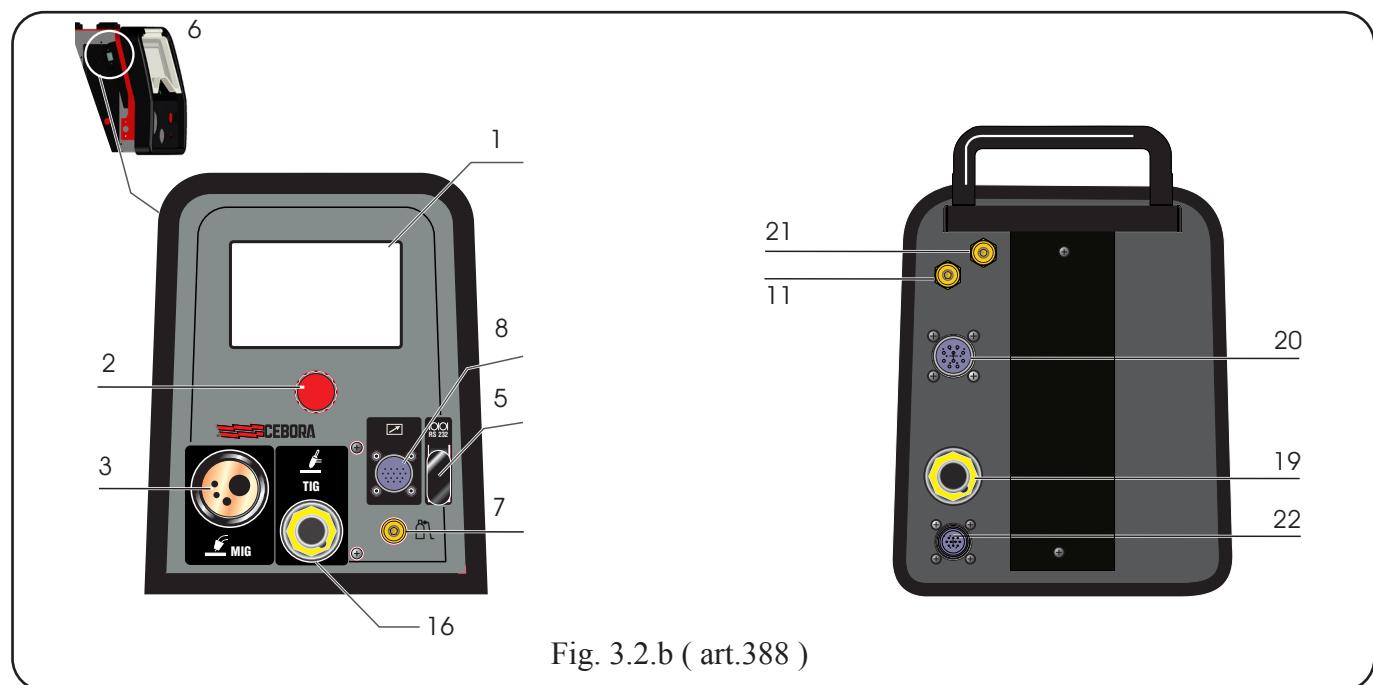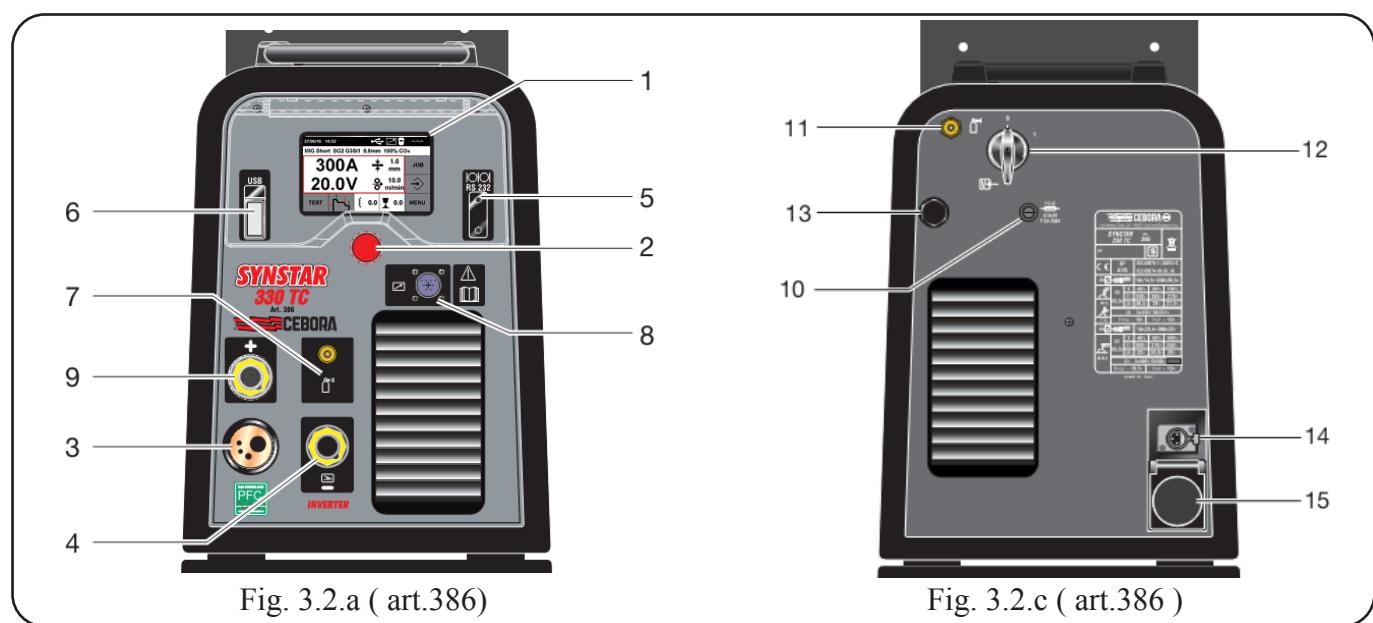

- ◆ Verificare che i terminali 4 - 1 di J1 su scheda potenza (56) non siano in cortocircuito. Se il caso ricercare l'origine del cortocircuito fra i componenti di potenza collegati al DC_BUS (vedi Fig. 2.3.1).
- ◆ Sostituire scheda potenza (56).

TEST ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE SERVIZI (54).


- Trasformatore servizi (54), terminali 0 - 400 = 400 Vac circa, terminali 0 - 220 = 220 Vac circa.

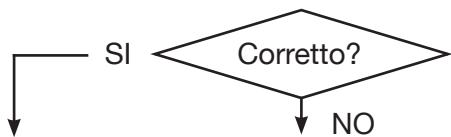

- ◆ Controllare cablaggio fra morsettiera del primario trasformatore servizi (54) e terminali J-L1 e J-L2 su scheda potenza (56).
- ◆ Controllare connessioni sul circuito stampato di scheda potenza (56), fra terminali J-L1, J-L2 con terminali IN-L2, IN-L3 (vedi Mappa connettori, par. 5.6).
- ◆ Controllare integrità del fusibile sul primario del trasformatore servizi (54). Se interrotto sostituirlo verificando, con generatore spento, la resistenza dell'avvolgimento primario misurandola sulla morsettiera del trasformatore servizi (54) con i fusibili integri inseriti. Valori corretti: primario 0 - 400 Vac = 13 ohm circa, primario 0 - 220 Vac = 7 ohm circa. Se non corretto sostituire trasformatore servizi (54).

TEST ALIMENTAZIONE AC SCHEDA POTENZA .

- Scheda potenza (56), connettore J6, terminali 1-4 = 24 Vac (alimentazione ventole, scheda INV).
- Scheda potenza (56), connettore J6, terminali 3-6 = 30 Vac (alimentazione scheda pannello (47), motore trainafilo (11), elettrovalvola (13)).
- Scheda potenza (56), connettore J4, terminali 1-2 = 18Vac (alimentazione circuiti di interfaccia con gruppo di raffreddamento GRV14).

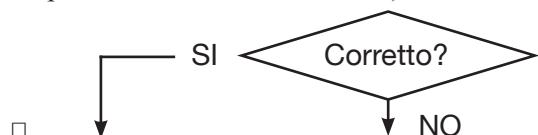

-
- ◆ Controllare cablaggio fra J6-J4 di scheda potenza (56) e avvolgimenti secondari del trasformatore servizi (54).
- ◆ Controllare integrità dei fusibili sui secondari a 18 Vac, 25Vac e 30 Vac del trasformatore servizi (54). Se interrotti sostituirli verificando la resistenza sui terminali 1-4 e


3-6 del connettore J6 e 1-2 del connettore J4 della scheda potenza (56). Valore corretto =>Mohm, su entrambi i punti di misura ed in entrambi i sensi di misura. Se non corretto sostituire scheda potenza (56).

TEST ALIMENTAZIONE DC SCHEDA POTENZA.

- Scheda potenza (56), connettori:

- J14-1(+), J14-5(-) = +42 Vdc, circa (alimentazione circuiti controllo velocità motore su scheda pannello (47);
- J14-3(+), J14-6(-) = +15 Vdc, circa (alimentazione logica su circuito pannello (47);
- J7-B(-), J16-1(+) = +24 Vdc;
- J5-B(-), J13-1(+) = +15 Vdc;
- J5-B(-), J13-3(+) = -15 Vdc;
- J5-B(-), dissipatore di U4(+) = +5 Vdc;
- J5-4(-), J5-1(+) = +25 Vdc, con connettore (14) Fig.3.2.c-d libero (circuiti interfaccia gruppo raffreddamento).


Il tutto con interruttore (14) chiuso.

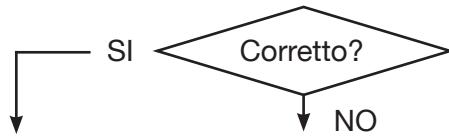

- ◆ Ricercare eventuali componenti difettosi su scheda potenza (56), basandosi sulla Mappa connettori di par. 5.6.
- ◆ Sostituire scheda potenza (56).

TEST ALIMENTAZIONE SCHEDA PANNELLO (47).

- Scheda pannello (47), connettore J20, terminali 1(+) e 2(-) = +15 Vdc circa, con interruttore (14) chiuso.
- Scheda pannello (47), connettore J20, terminali 4(+) e 3(-) = +42 Vdc, con interruttore (14) chiuso.
- Scheda pannello (47), connettore J7, terminali 1(+) e 3(-) = +5 Vdc, con interruttore (14) chiuso.
- Scheda pannello (47), connettore J7, terminali 2(+) e 3(-) = +3,3 Vdc, con interruttore (14) chiuso.

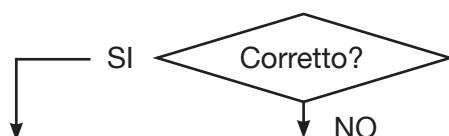

- ◆ Controllare cablaggio fra J14 su scheda potenza (56) e J20 scheda pannello (47).
- ◆ Se la tensione non corretta è la +3,3 Vdc ricercare eventuali anomalie nei circuiti di alimentazione su scheda pannello (47) (U18-U21 ecc.) (vedi Mappa connettori di par. 5.7).
- ◆ Sostituire schede potenza (56) e/o pannello (47).

- Sostituire schede potenza (56) e/o pannello (47).

3.3.2 Ventilatori (44) fermi.

TEST VENTILATORI (26).

- Scheda potenza (56), connettore J16, terminali 1(+) – 2(-) = connettore J15, terminali 1(+) – 2(-) = +24 Vdc circa, ventilatori in funzione, con interruttore (40) chiuso.
- ```

graph TD
 A{Corretto?} -- NO --> B["◆ Controllare cablaggio fra ventilatore (26) e connettori J6, J15, J16 di scheda potenza (56).
◆ Controllare che non ci siano impedimenti meccanici che bloccano i ventilatori (26).
◆ Sostituire ventilatore (26)."]
 A -- SI --> C[3.3.3 Il pannello di controllo non indica valori corretti.]

```
- Controllare le tensioni di alimentazione di scheda potenza (56), in particolare la tensione +24 Vdc eseguendo, se necessario, il TEST ALIMENTAZIONE DC SCHEDA POTENZA, di par. 3.3.1.
  - Sostituire scheda potenza (56) e/o ventilatori (26).


### 3.3.3 Il pannello di controllo non indica valori corretti.

#### SELF TEST.


- All'accensione, su pannello di controllo display (1) visualizza la pagina di informazioni generali:
  - numero di articolo del generatore;
  - numero di matricola del generatore;
  - versione del firmware del generatore;
  - data di sviluppo del firmware;
  - versione delle curve sinergiche;
  - opzioni legate al generatore.



- Dopo 3 s, display (1) visualizza la pagina del menu principale:
  - curva sinergica impostata;
  - corrente di saldatura (A) e velocità del filo espresso in metri al minuto;
  - tensione di arco (V) e spessore consigliato espresso in millimetri.

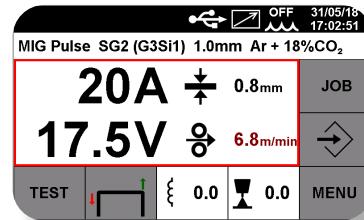


- L'elettrovalvola (09 o 13) entra in funzione.

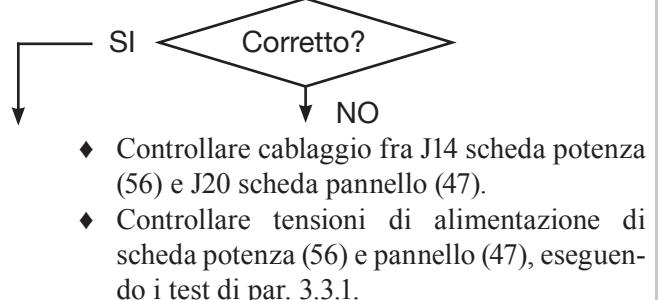


#### TEST CODICI ERRORE.

- All'accensione, dopo la fase di start-up, viene visualizzata una condizione di errore cioè, su display (1) appare un messaggio indicante il tipo di errore.

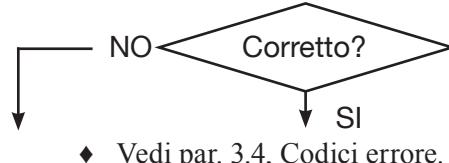

#### TEST COMANDI E SEGNALAZIONI.

- Dopo la fase di start-up, con manopola (2) e il pannello touch (1) sono possibili tutti i passaggi relativi alle selezioni di "Processo", "Modo" e "Programmi", come descritti nel Manuale Istruzioni.

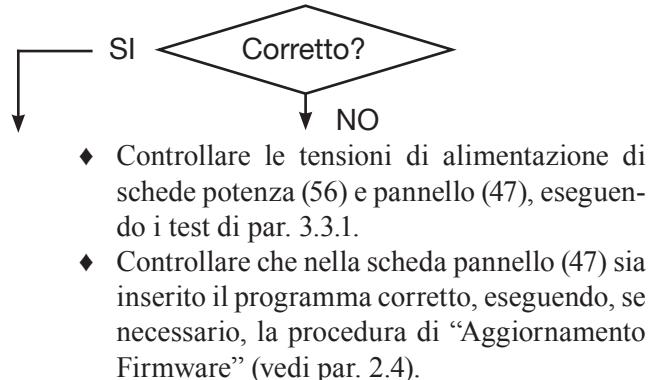

- Controllare cablaggio fra J14 scheda potenza (56) e J20 scheda pannello (47).
- Sostituire schede potenza (56) e/o pannello (47).

### 3.3.4 Il pulsante di start non provoca alcun effetto.

#### NOTA

Il comando di start può essere fornito al generatore sia attraverso l'attacco centralizzato (3) sia attraverso il connettore (8).


I due circuiti, all'interno della scheda pannello (47) sono

collegati in parallelo, per cui è sufficiente uno solo dei due segnali per avere lo start del generatore.

#### TEST COMANDO DI START.

- Scheda pannello (47), terminali J9-A(+) e J9-B(-) = 0 Vdc con pulsante di start premuto, +9 Vdc circa, con pulsante rilasciato (con pulsante collegato all'attacco centralizzato (3) o al connettore (8)).
- Scheda pannello (47), connettore J17, terminali 3(+) e 4(-) = 0 Vdc con pulsante di start premuto, +9 Vdc circa, con pulsante rilasciato (con pulsante collegato all'attacco centralizzato (3) o al connettore (8)).

**IT**

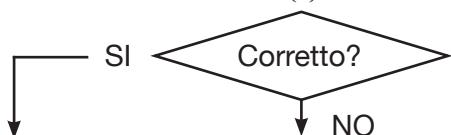

- ◆ Controllare cablaggio fra J9 scheda pannello (47), attacco centralizzato (3) e pulsante torcia.
- ◆ Controllare cablaggio fra J17 scheda pannello (47) e connettore (8).
- ◆ Controllare tensioni di alimentazione di scheda pannello (47), eseguendo, se necessario, il TEST ALIMENTAZIONE SCHEDA PANNELLO (47), di par. 3.3.1.
- ◆ Sostituire scheda pannello (47).

- Verificare integrità dei componenti inseriti sulla linea di start fra J9, J17 e Q2 su scheda pannello (47) (vedi Mappa connettori, par. 5.7).
- Sostituire scheda pannello (47).

#### 3.3.5 Alcuni comandi da connettore (8) non funzionano.

##### TEST SEGNALI DA ESTERNO.


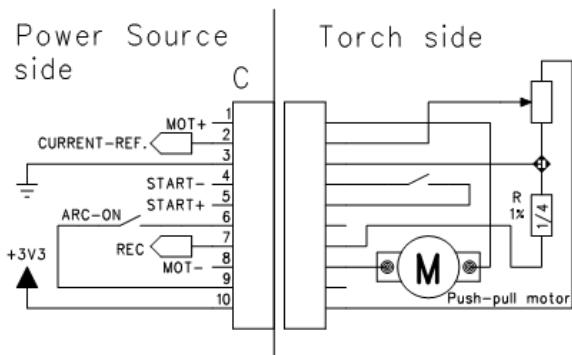


Fig. 3.3.5

- Connettore (8), segnali come in tabella, con generatore alimentato e connettore (8) libero (nessun accessorio collegato a (8)).

|            |                                             |                                                     |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1(+)-8(-)  | uscita per motore push-pull                 | +12 Vdc circa, (senza carico, tensione capacitiva). |
| 2(+)-3(-)  | cursore potenziometro                       | +3,3 Vdc                                            |
| 4(+)-5(-)  | comando start                               | +9 Vdc                                              |
| 6-9        | uscita segnale Arc-On                       | >Mohm                                               |
| 7(+)-3(-), | segnale riconoscimento accessorio collegato | +3,3 Vdc                                            |
| 10(+)-3(-) | alimentazione potenziometro                 | +3,3 Vdc                                            |

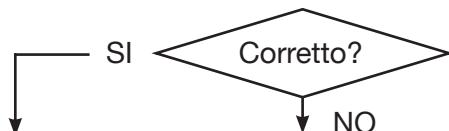

- ◆ Controllare cablaggio fra J17 e J18 di scheda pannello (47), connettore (8) ed accessorio collegato al connettore (8).
- ◆ Controllare tensioni di alimentazione di scheda potenza (56) e pannello (47), eseguendo i test di par. 3.3.1.
- ◆ Sostituire scheda pannello (47).
- Sostituire scheda pannello (47).

#### 3.3.6 Non esce il gas dalla torcia.


##### NOTA

Nei generatori art. 386 e 388 l'elettrovalvola (13) viene comandata all'accensione della macchina per eseguire lo spurgo dei tubi gas.

L'elettrovalvola (13) può essere attivata con il comando di test gas attraverso il Pannello touch (1) (vedi Manuale Istruzioni).

##### TEST ELETTROVALVOLA (13).

- Terminali elettrovalvola (13) = 24 Vdc circa, con pulsante di start premuto.

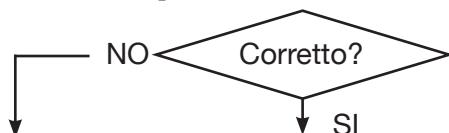

- ◆ Verificare sui terminali di elettrovalvola (13) resistenza = 56 ohm, circa. Se >Mohm (avvolgimento interrotto) sostituire elettrovalvola (13).
- ◆ Verificare presenza del gas al raccordo d'alimentazione (11-21) e che pressione e portata, nella condotta d'alimentazione, siano rispondenti ai valori di specifica.
- ◆ Controllare che non ci sia un'occlusione nei tubi del gas nel generatore.
- ◆ Sostituire elettrovalvola (13).
- Controllare cablaggio fra elettrovalvola (13) e connettore J19 di scheda pannello (47).
- Verificare sui terminali di elettrovalvola (13) resis-

za = 56 ohm, circa. Se 0 ohm (cortocircuito) sostituire elettrovalvola (13) e controllare l'efficienza dei mosfet M3-4 e dei diodi D20-22 su scheda pannello (47).

- Verificare integrità dei componenti inseriti sulla linea di comando elettrovalvola (13) (R67-148, R59-167, M3-4, D20-22) su scheda pannello (47) (vedi Mappa connettori, par. 5.7).
- Verificare tensione di alimentazione su J20 di scheda pannello (47).
- Sostituire schede potenza (56) e/o pannello (47).
- Sostituire elettrovalvola (13).

### 3.3.7 Il motore trainafilo non funziona.


#### **AVVERTENZA**

Il motore trainafilo è attivato o con il comando di start, il quale attiva anche il funzionamento dell'inverter, oppure con il comando Test Motore attraverso il Pannello Touch (1), ( vedi Manuale Istruzioni).

**Se si avvia il motore con pulsante di Sart Torcia per l'operazione di infilaggio non mettere in contatto il filo di saldatura o la torcia con il potenziale di massa (banco di saldatura o pezzo da saldare).**

#### TEST MOTORE TRAINAFILO (11).

- Scheda pannello (47), connettore J16, terminali 1(+) e 2(-) = +3 ÷ +12 Vdc circa, con TEST MOTORE premuto ( vedi Manuale Istruzioni ) . Mantenendo premuto il TEST MOTORE la tensione da +3 Vdc iniziale sale a +12 Vdc (indipendentemente dal programma di saldatura selezionato).

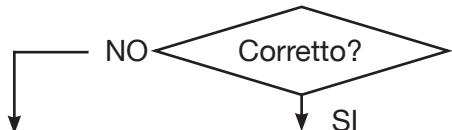


- ◆ Controllare cablaggio fra J16 scheda pannello (47) e motore trainafilo (11).
- ◆ Collegare temporaneamente, con generatore spento, i terminali del motore trainafilo (11) dal connettore J16 su scheda pannello (47) e verificare resistenza fra i terminali del motore rimasti liberi. Valore corretto = 2 ÷ 4 ohm, circa (resistenza dell'avvolgimento del motore). Se >Mohm (avvolgimento interrotto), sostituire motore trainafilo (11).
- ◆ Controllare che non ci sia un impedimento meccanico che blocca il motore (11).
- ◆ Controllare il senso di rotazione del motore; se errato, invertire i fili sul connettore J16.
- ◆ Sostituire motore trainafilo (11) e/o scheda pannello (47).

#### TEST ALIMENTAZIONE MOTORE.

- Scheda pannello (47), connettore J20, terminali 4(+) e 3(-), tensione = :

– +42 Vdc circa, con generatore alimentato.

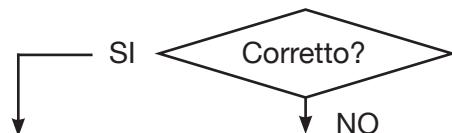

- ◆ Controllare cablaggio fra J20 scheda pannello (47) e J14 di scheda potenza (56).
- ◆ Collegare temporaneamente, a generatore spento, J14 da scheda potenza (56). Rialimentare il generatore e verificare su J14 di scheda potenza (56), terminali 1(+) e 5(-), tensione = +42 Vdc circa, con generatore alimentato.

Se non corretto:


- verificare tensioni di alimentazione scheda potenza (56) eseguendo i TEST ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE SERVIZI (54) e TEST ALIMENTAZIONE SCHEDA POTENZA (56), di par. 3.3.1;
- verificare efficienza DIODI D14-D15-D16-D17, condensatori C30 C31 e C46, su scheda potenza (56) (vedi Mappa connettori par. 5.6);
- sostituire scheda potenza (56).

Se corretto, individuare i componenti difettosi su scheda pannello (47), basandosi sulla Mappa connettori di par. 5.8.

- ◆ Sostituire schede potenza (45) e/o pannello (48).

#### TEST SEGNALE DI VELOCITÀ MOTORE.

- Scheda pannello (47), connettore J16, terminali 1(+) e 2(-) = +3 ÷ +12 Vdc circa, con TEST MOTORE premuto ( vedi Manuale Istruzioni ) . Mantenendo premuto il TEST MOTORE la tensione da +3 Vdc iniziali sale a +12 Vdc (indipendentemente dal programma di saldatura selezionato).

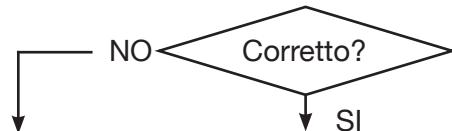

- ◆ Funzionamento regolare.

- Il motore gira al massimo; controllare cablaggio Encoder fra J8 Scheda pannello (47) e Motore (11).

#### TEST ALIMENTAZIONE ENCODER.

- Scheda pannello (47), connettore J8, terminali 1(+) - 4(-), tensione = +5 Vdc.


#### TEST ENCODER.

- Collegare temporaneamente, a generatore spento, J8 da scheda pannello (47) e verificare resistenza sui terminali del connettore volante scollegato da J8:
  - terminali 1 - 4 = terminali 2 - 4 = terminali 3 - 4 = 20 Kohm circa.
- Se in cortocircuito, sostituire motore (11) e scheda pannello (47). Se >Mohm sostituire motore (11).

### 3.3.8 Tensione d'uscita a vuoto non corretta.

#### TEST TENSIONE D'USCITA A VUOTO.

- Terminali d'uscita 3(+) e 4(-) su generatore o carrello = +68 Vdc circa, con pulsante di start premuto.

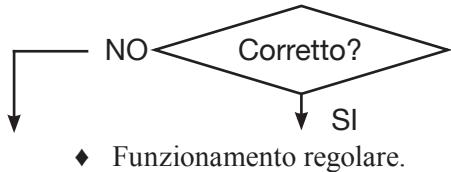

♦ Funzionamento regolare.

**IT**

#### TEST TENSIONE SECONDARIO TRASFORMATORE (54).

- Controllare che nel cablaggio fra terminali VAC1, Vac2 +SEC di scheda potenza (56), e terminali d'uscita (3) e (4) del generatore non vi siano cortocircuiti o perdite d'isolamento verso massa. Controllare cablaggio su L-OUT (58) e connessione su J9 scheda potenza (56) come da schema elettrico. Se si trovano connessioni lente serrarle e sostituire eventuali componenti danneggiati.


- ♦ Verificare condizioni del gruppo diodi secondario (vedi Fig. 2.3.1), dell'induttore L-OUT (58) e dei relativi collegamenti sul circuito stampato di scheda potenza (56) (per l'ispezione rimuovere il tunnel di ventilazione di scheda potenza (56)).
- ♦ Verificare condizioni del trasformatore di potenza (57). Se si notano segni di bruciature o deformazioni sostituirlo.
- ♦ Sostituire scheda potenza (56).

- Controllare cablaggio fra J2 di scheda INV su scheda potenza (56) e J5B scheda pannello (47). Per l'Art. 388 verificare cablaggio tra J2 di scheda inverter su scheda potenza (56) connettore (35), verificare anche la prolunga generatore carrello Art. 2060
- Controllare corretto fissaggio e pulizia nei collegamenti tra connettore J7 di scheda INV e connettore J10 di scheda potenza (56).
- Verificare condizioni dei componenti di potenza dell'inverter (modulo IGBT U1, ecc.) su scheda potenza (56).
- Sostituire schede potenza (56) e/o pannello (47).

### 3.3.9 Tensione d'uscita su carico resistivo non corretta.

#### TEST TENSIONE D'USCITA A VUOTO.

- Terminali d'uscita (3)(+) e (4)(-) su generatore = +68 Vdc circa, con pulsante di start premuto.

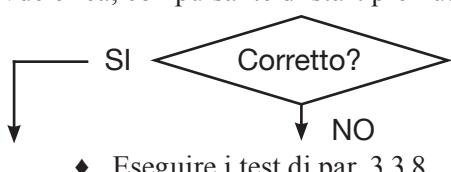

♦ Eseguire i test di par. 3.3.8.

### NOTA


Per le prove seguenti utilizzare un carico resistivo in grado di sopportare la massima corrente del generatore.

I valori idonei sono visibili in tabella.

| Articolo | Resistenza carico resistivo | Corrente d'uscita generatore | Tensione d'uscita generatore |
|----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 386/388  | 0,12 Ω                      | 200 Adc                      | +24 Vdc                      |
| 386/388  | 0,1 Ω                       | 270 Adc                      | +27 Vdc                      |

#### TEST TENSIONE D'USCITA SU CARICO RESISTIVO.


- Per questa prova, impostare il programma MIG Short SG2 1.0mm Ar 18CO2, in modalità "2 tempi" (vedi Manuale Istruzioni generatore:
  - impostare sul display 24V;
  - inserire un carico di 0,12 Ω;
- Terminali d'uscita (3) e (4) su generatore = valori come in tabella, con pulsante di start premuto.

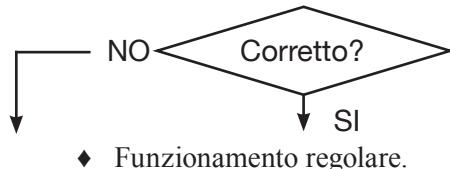

♦ Funzionamento regolare.

#### TEST ALIMENTAZIONE POTENZA INVERTER.

- Scheda potenza (56), connettore J1, terminali 4(+) - 1(-), tensione = +530 Vdc circa, con generatore a carico nelle condizioni di tabella (tensione continua sui condensatori-DC, con generatore su carico resistivo).

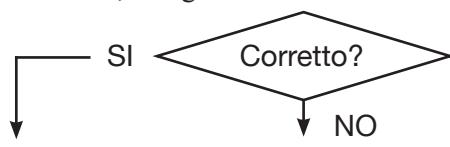

♦ Eseguire i test di par. 3.3.1 con particolare attenzione al TEST ALIMENTAZIONE POTENZA.

♦ Sostituire scheda potenza (56).

- Controllare cablaggio fra terminali PRIM\_A e PRIM\_B (primario trasformatore potenza (57)) e VAC1, VAC2 e +SEC (secondario trasformatore di potenza (57)) di scheda potenza (56) e terminali d'uscita (3) e (4) del generatore. Se si trovano connessioni lente serrarle e sostituire eventuali componenti danneggiati.
- Controllare cablaggio fra J2 di scheda INV su scheda potenza (56) e J5B scheda pannello (47). Per l'Art. 388 verificare cablaggio tra J2 di scheda inverter su scheda potenza (56) connettore (35), verificare anche la prolunga generatore carrello Art. 2060
- Controllare corretto fissaggio e pulizia nei collegamenti di scheda INV sul connettore J10, J11 e J12 di scheda potenza (56).
- Verificare condizioni dei componenti di potenza dell'inverter (modulo IGBT U1, ecc.) su scheda potenza (56).
- Sostituire schede potenza (56) e/o pannello (47).

### 3.3.10 Accensione dell'arco difficoltoso, l'arco si spegne subito dopo l'innesco. Qualità della saldatura non soddisfacente, velocità filo non adeguata alla corrente d'uscita.

Le funzioni “Accostaggio” ed “Induttanza”, disponibili nel menù Funzioni di Servizio (vedi Manuale Istruzioni), possono agevolare l’inizio saldatura.

I parametri inseriti nei programmi (curve sinergiche) sono ricavati sulla base di esperienze fatte, per cui alcuni operatori possono trovarsi in condizioni ottimali mentre altri possono avere necessità di apportare lievi cambiamenti. Per questo motivo è lasciata la possibilità di modificare il rapporto fra velocità del filo e corrente di saldatura (vedi Manuale Istruzioni).

In caso di difficoltà di accensione d’arco o difficoltà di saldatura nonostante un’attenta gestione dei parametri disponibili da pannello di controllo, si consiglia:

- verificare che i parametri selezionati rispecchino le reali condizioni della saldatura in atto;
- verificare il funzionamento delle regolazioni, effettuando prove di saldatura con differenti set-up dei parametri o cambiando il programma di lavoro con uno simile, se disponibile, allo scopo di rilevare praticamente sulla saldatura le differenze derivanti dai diversi set-up. Se alle variazioni di set-up non corrispondono le rispettive variazioni o si riscontrano problemi nella selezione dei parametri, provvedere ad aggiornare il firmware del generatore all’ultima versione disponibile nel sito internet Cebora (vedi par. 2.4);
- accertarsi del corretto funzionamento del generatore, eseguendo, se necessario, i test di “funzionamento a vuoto” di par. 3.3.8 e “funzionamento su carico resistivo” di par. 3.3.9;
- controllare la compatibilità degli elementi in uso (torcia, tipo di ugello, tipo e diametro del filo, tipo di gas, ecc.) con il tipo di saldatura che si sta realizzando;
- controllare lo stato di usura della torcia e dei suoi componenti, sostituendoli se necessario.

### 3.3.11 Al rilascio del pulsante di start, il filo si attacca al pezzo da saldare (frenatura motore non efficace).

Per ottimizzare la fine della saldatura MIG, è prevista nei programmi di lavoro la funzione “Burn-Back”, regolabile da pannello di controllo (vedi Manuale Istruzioni).

In caso di difficoltà alla fine della saldatura:


- accertarsi del corretto funzionamento della frenatura del motore trainafilo, eseguendo, se necessario, il TEST FRENATURA MOTORE TRAINAFILO (11) descritto di seguito;
- verificare il funzionamento della regolazione della funzione “Burn-Back”, effettuando prove di saldatura con differenti set-up di tale parametro o cambiando il

programma di lavoro con uno simile, se disponibile. Se si riscontrano problemi, provvedere ad aggiornare il firmware del generatore all’ultima versione disponibile nel sito internet Cebora (vedi par. 2.4);

- controllare la compatibilità degli elementi in uso (torcia, tipo di ugello, tipo e diametro del filo, tipo di gas ecc.) con il tipo di saldatura che si sta realizzando;
- controllare lo stato di usura della torcia e dei suoi componenti, sostituendoli se necessario;
- sostituire scheda pannello (47).

#### TEST FRENATURA MOTORE TRAINAFILO (11).

- Scheda pannello (47), connettore J16, terminali 1 - 2(gnd), al rilascio del pulsante di start, con il generatore a vuoto, tensione sul motore trainafilo (11). Il motore trainafilo si arresta immediatamente.

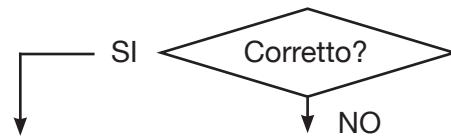


- Funzionamento regolare.

### 3.3.12 Gruppo raffreddamento non funziona correttamente.

#### NOTA

All'accensione del generatore, la scheda pannello (47) verifica se il gruppo di raffreddamento è collegato, tramite il segnale fornito dal ponticello sui terminali 1 e 2 del connettore (9) sul gruppo di raffreddamento (Fig. 3.3.13).

Con il connettore (9) scollegato, oppure con il ponticello interrotto, il gruppo di raffreddamento è disabilitato e la selezione del tipo di funzionamento da pannello di controllo non è possibile; se il gruppo di raffreddamento è già abilitato, si ha il blocco del generatore con indicazione del relativo codice errore.

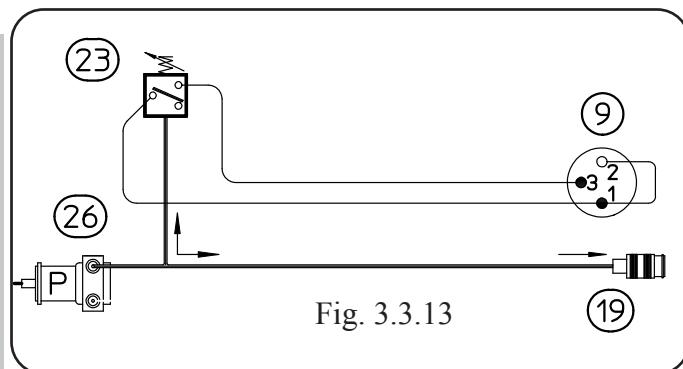

#### TEST GRUPPO RAFFREDDAMENTO COLLEGATO (vedi Mappa connettori par. 5.6).

- Scheda potenza (56), connettore J5, terminali 3(+) - 4(-) = 0 Vdc, gruppo collegato; +24 Vdc gruppo scollegato o cablaggio interrotto.

#### TEST POMPA (26) (vedi schema elettrico, par. 5.4).

- Terminali pompa (26) su gruppo di raffreddamento, tensione = 220 Vac, con gruppo raffreddamento abilitato.
- Scollegare temporaneamente, con generatore spento, i fili della pompa (26) dalla morsettiera e verificare resistenza sui terminali di pompa (26) (resistenza avvolgimento motore). Valore corretto = 22 ohm, circa.
- Controllare integrità e collegamento del condensatore di avviamento della motopompa (26), posizionato a fianco del motore di pompa (26).

#### TEST VENTILATORI (2) (vedi schema elettrico, par. 5.4).

- Terminali dei ventilatori (2) su gruppo di raffreddamento, tensione = 220 Vac, con gruppo di raffreddamento abilitato.
- Scollegare temporaneamente, con generatore spento, i fili dei ventilatori (2) dalla morsettiera e verificare resistenza fra i terminali dei ventilatori (2) (avvolgimento dei ventilatori (2)). Valore corretto = 750 ohm circa.

#### TEST PRESSOSTATO (23) (Fig. 3.3.13 e Mappa connettori par. 5.6).

- Scheda potenza (56), connettore J5, terminali 1(+) - 4(-) = 0 Vdc, con pompa (26) in funzione (contatto pressostato chiuso = pressione idonea); +24 Vdc, con generatore acceso e pompa (26) ferma (contatto pressostato aperto = pressione insufficiente).

### 3.4 Codici errore.

#### 3.4.1 -02- Errore su EEPROM.

Blocco per errore di scrittura nella memoria dei dati utente. Sostituire scheda pannello (47).

#### 3.4.2 -06- Errore di comunicazione rilevato da scheda pannello (47).

#### 3.4.3 -09- Errore di comunicazione rilevato da scheda INV su scheda potenza (56).

Errore di comunicazione fra scheda pannello (47) e scheda INV su scheda potenza (56).

Controllare cablaggio fra J2 di scheda INV su scheda potenza (56) e J5B su scheda pannello (47). Per l'Art. 388 verificare cablaggio tra J2 di scheda inverter su scheda potenza (56) connettore (35), verificare anche la prolunga generatore carrello Art. 2060

Controllare corretto fissaggio e pulizia nei collegamenti di scheda INV sui connettori J11\_12 di scheda potenza (56). Sostituire schede pannello (47) e/o potenza (56).

#### 3.4.4 -10- “Inverter fault” su display (1). Mancanza tensione e corrente all’uscita.

All'accensione del generatore il controllo verifica le condizioni di funzionamento tramite un breve test di generazione della tensione d'uscita a vuoto.

In questa occasione è importante che la torcia non tocchi il pezzo da saldare o il banco di saldatura.

Le condizioni che il controllo può rilevare durante questo test sono le seguenti:

- tensione d'uscita presente e corrente d'uscita presente = errore 54;
- tensione d'uscita presente e corrente d'uscita assente = funzionamento corretto;
- tensione d'uscita assente e corrente d'uscita presente = errore 54;
- tensione d'uscita assente e corrente d'uscita assente = errore 10.

Errore 10 indica che all'accensione del generatore o con inverter in funzione, i circuiti di rilevo della tensione d'uscita e della corrente d'uscita, su scheda potenza (56), rilevano tensione = 0 e corrente = 0.

Tale situazione è possibile solo con inverter guasto (cioè non genera la tensione alternata sul primario del trasformatore di potenza (57)) oppure con una o entrambe le linee di rilevo tensione e corrente interrotte.

Eseguire i test di “funzionamento a vuoto” di par. 3.3.8 e “funzionamento su carico resistivo” di par. 3.3.9.

Verificare presenza delle tre fasi della tensione di rete (vedi nota di par. 3.4.14, errore 61).

### 3.4.5 -14- "Undervoltage" su display (1). Errore tensione di alimentazione driver igt inverter su scheda potenza (56).

Eseguire il TEST ALIMENTAZIONE DC SCHEDA POTENZA di par. 3.3.1, con particolare attenzione alle tensioni 15 Vdc e 5 Vdc.

Verificare presenza delle tre fasi della tensione di rete (vedi nota di par. 3.4.14, errore 61).

### 3.4.6 -25- Anomalia nel bus EPLD di scheda INV su scheda potenza (56).

Con questo codice sono richiamati vari problemi che si possono verificare nel controllo dell'inverter.


Generalmente sono quei difetti che provocano un'eccessiva corrente al primario del trasformatore di potenza (57) dovuta, per esempio, a cortocircuito negli avvolgimenti del trasformatore (57) o nel gruppo diodi secondario.

Per l'analisi del problema, vedi "funzionamento a vuoto", par. 3.3.8 e "funzionamento su carico resistivo", par. 3.3.9.

### 3.4.7 -30- Taratura errata della soglia minima di corrente.

TARATURA SOGLIA MINIMA DI CORRENTE.

- Scheda potenza (56), connettori J7-B(-) e J13-2(+) = +360 mVdc, +/- 10 mVdc, con generatore alimentato, che non eroga corrente.

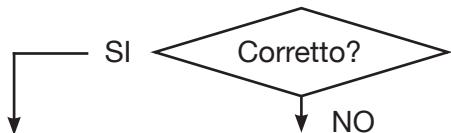

- ◆ Scollegare temporaneamente, a generatore spento, J10 da scheda potenza (56) e verificare resistenza fra i terminali J7-B e J12-2 su scheda potenza (56). Valore corretto = 22,0 ohm. Se non corretto sostituire scheda potenza (56).
- ◆ Regolare trimmer TR1 su scheda INV su scheda potenza (56) per avere 360 mVdc +/- 10 mV.
- ◆ Sostituire scheda potenza (56) e/o trasduttore di corrente (59).
- Taratura regolare, sostituire scheda potenza (56).

### 3.4.8 -42- "Motor fault" su display (1). Errore nel segnale encoder motore (11).

Il segnale fornito dall'encoder incorporato nel motore (11) è utilizzato come segnale di reazione di velocità per la regolazione della velocità del motore.

"Errore 42" indica che il segnale fornito dall'encoder non è adeguato al segnale di riferimento generato dalla scheda

pannello (47) e quindi la velocità del motore (11) è fuori controllo. Eseguire i test di "funzionamento motore trainafilo" di par. 3.3.7.

### 3.4.9 -53- "Release start button" su display (1). Pulsante di start premuto all'accensione o durante il ripristino da arresto per temperatura oltre i limiti o carter aperto.

Gli allarmi per temperatura oltre i limiti e per carter del gruppo trainafilo aperto provocano l'arresto del generatore con indicazione su pannello di controllo del tipo di allarme. Questi allarmi si ripristinano automaticamente al rientro della temperatura nei limiti consentiti o alla chiusura del carter. Può accadere che tale ripristino avvenga quando il comando di start è presente perciò, per evitare l'avvio improvviso del generatore, dovuto alla casualità di tale ripristino, tale situazione è rilevata e provoca il blocco del generatore, con segnalazione "Release start button" su display (1). Per ripristinare il corretto funzionamento, rimuovere il comando di start (vedi par. 3.3.4).

### 3.4.10 -54- "Current not 0" su display (1). Cortocircuito torcia - pezzo all'accensione.

All'accensione del generatore il controllo verifica le condizioni di funzionamento tramite un breve test di generazione della tensione d'uscita a vuoto.

In questa occasione è importante che la torcia non tocchi il pezzo da saldare o il banco di saldatura.

Le condizioni che il controllo può rilevare durante questo test sono le seguenti:

- tensione d'uscita presente e corrente d'uscita presente = errore 54;
- tensione d'uscita presente e corrente d'uscita assente = funzionamento corretto;
- tensione d'uscita assente e corrente d'uscita presente = errore 54;
- tensione d'uscita assente e corrente d'uscita assente = errore 10.

Errore 54 indica un possibile cortocircuito o perdita d'isolamento nel circuito di potenza all'uscita del gruppo diodi secondario su scheda potenza (56).

Controllare cablaggio fra terminali PRIM\_A e PRIM\_B (primario trasformatore potenza (57)) e VAC1, VAC2 e +SEC (secondario trasformatore di potenza (57)) di scheda potenza (56) e terminali d'uscita (3) e (4) del generatore. Se si trovano connessioni difettose ripristinarle e sostituire eventuali componenti danneggiati.

### 3.4.11 -56- Durata eccessiva cortocircuito all'uscita.

Durante la saldatura il rilievo di cortocircuiti all'uscita è normale, a patto che non durino più di un dato periodo. "Errore 56" indica che il cortocircuito ha superato tale limite.

Tale situazione può essere determinata dal cortocircuito che si crea fra ugello del filo ed ugello del gas sulla torcia MIG a causa del deposito di sporco o polvere metallica.

In ogni caso, oltre alla pulizia della torcia, controllare:

- cablaggio di potenza fra terminali VAC1 VAC” e +SEC di scheda potenza (56) e terminali d’uscita (3) e (4) del generatore.

Se si trovano connessioni difettose ripristinarle e sostituire eventuali componenti danneggiati.

Se necessario eseguire i test di “funzionamento a vuoto”, par. 3.3.8 e “funzionamento su carico resistivo”, par. 3.3.9.

Sostituire schede potenza (56) pannello (47).

**IT**

#### **3.4.12 -57- “Motor current high” su display (1). Corrente del motore trainafilo (11) eccessiva.**

La scheda pannello (47) è provvista di un circuito di limitazione della corrente di alimentazione del motore (11), per proteggerlo contro eventuali sovraccarichi e di un circuito che rivela quando l’intervento del limitatore è continuativo, ad indicare un sovraccarico prolungato.

Tale sovraccarico è determinato prevalentemente da cause meccaniche, quali sporco negli ingranaggi del motoriduttore, durezze da mancanza di lubrificazione, difficoltà al trascinamento della bobina del filo, strozzatura nella guaina del filo lungo il cavo torcia, ecc.

Provvedere pertanto alla pulizia del gruppo motoriduttore e verificare se nel funzionamento senza traino del filo il problema si manifesta ancora.

In questo caso si può ipotizzare il deterioramento dell’avvolgimento del motore o del riduttore meccanico incorporato nel motore, per cui sostituire motore (11).

Se necessario, eseguire i test di “funzionamento motore trainafilo” di par. 3.3.7.

#### **3.4.13 -58- Errore di allineamento delle versioni del Firmware o errore durante la fase di aggiornamento.**

Questo allarme indica che i programmi nelle schede INV su scheda potenza (56) e pannello (47) sono in versione incompatibile fra loro.

Ciò può verificarsi, per esempio, in seguito alla sostituzione di una delle due schede, potenza (56) o pannello (47), senza la successiva nuova programmazione del sistema di saldatura, oppure per un errore durante la fase di aggiornamento del Firmware o per guasto di una scheda.

Eseguire l’aggiornamento del Firmware del generatore all’ultima versione disponibile (vedi par 2.4).

#### **3.4.14 -61- “L1 Low” su display (1). Tensione di rete non corretta (mancanza fase).**

##### **NOTA**

Nel caso in cui la fase mancante sia una che alimenta an-

che il trasformatore servizi, il blocco del generatore può avvenire anche con indicazione di errore 10 o 14 invece di errore 61.

La scheda pannello (47) verifica la presenza delle tre fasi della tensione di rete tramite il segnale “MAINS” generato dalla scheda potenza (56).

Il segnale “MAINS” può essere verificato su:

- Pin7 di U1 e terminale J7-B(-), su scheda potenza (56).

Valori possibili :

- <+0,1 Vdc = rete idonea;
- +5 Vdc = rete non idonea, errore 99.

Eseguire i test di par 3.3.1 e, se necessario, sostituire schede di potenza (56) e/o pannello (47).

#### **3.4.15 -73-“OVERTEMPERATURE 0” su display (1). Temperatura oltre i limiti gruppo diodi secondario .**

#### **3.4.16 -74-“OVERTEMPERATURE 1” su display (1). Temperatura oltre i limiti gruppo IGBT.**

Con questi allarmi si consiglia di non spegnere il generatore, per mantenere i ventilatori in funzione ed avere così un rapido raffreddamento.

Il ripristino del normale funzionamento avviene automaticamente al rientro della temperatura nei limiti consentiti.

- Verificare corretto funzionamento dei ventilatori (26);
- verificare corretto flusso di aria e assenza di polvere od ostacoli al raffreddamento nei tunnel di aerazione;
- verificare che le condizioni di lavoro siano conformi ai valori di specifica, in particolare rispettare il “fattore di servizio”;
- controllare cablaggio fra J7, J8 su scheda potenza (56) e sensori NTC posizionati sui dissipatori del gruppo diodi secondario e gruppo IGBT (56);
- verificare corretto montaggio e funzionamento dei sensori NTC posizionati sui dissipatori del gruppo diodi secondario e del gruppo IGBT scheda potenza (56); il loro segnale può essere misurato sui terminali di J7 e J8 su scheda potenza (56), a temperatura ambiente (circa 25°C ) il valore della loro resistenza deve essere 4,8 Kohm circa.

#### **3.4.17 -75- “Water Unit low pressure” su display (1). Pressione insufficiente nel circuito di raffreddamento.**

Il rilievo della pressione del liquido nel circuito di raffreddamento è effettuato dal pressostato (9).

Vedi TEST PRESSOSTATO (9), par. 3.3.13.

### **3.4.18 -76- “Water Unit not present” su display (1). Gruppo di raffreddamento non collegato.**

Il segnale di “gruppo di raffreddamento collegato” è fornito da un ponticello fra i terminali 1 - 2 del connettore volante (9) su gruppo di raffreddamento.

Vedi TEST GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO COLLEGATO, par. 3.3.13.

### **3.4.19 -80- “Door opened” su display (1). Carter gruppo trainafilo aperto.**

Questo allarme indica che il carter di protezione del gruppo trainafilo è aperto.

- Controllare cablaggio fra J10 scheda pannello (47) ed interruttore (07) sul carter del gruppo trainafilo;
- verificare tensione su J10 di scheda pannello (47), terminali 1(+) - 2(-) = 0 Vdc = carter chiuso, condizione corretta; +9 Vdc, circa = carter aperto, allarme (vedi Mappa connettori, par. 5.7);
- verificare corretto montaggio dell'interruttore (07) e del carter del gruppo. Se mal posizionati correggere il posizionamento, se difettosi sostituirli.

### **3.4.20 -99- “POWER OFF” su display (1). Tensione di rete non corretta (spegnimento macchina).**

Questa segnalazione si può presentare in caso di breve mancanza della tensione di rete, durante la quale i circuiti di controllo rimangono alimentati per alcuni istanti e rilevano la tensione di rete non corretta.

In particolare la scheda potenza (56) rileva la mancanza della tensione di rete, lo comunica alla scheda pannello (47) (segnale “MAINS”) che comanda l’arresto del generatore e la segnalazione di “POWER OFF” su display (1).

Il segnale “MAINS” può essere verificato su:

- Pin7 di U1 e terminale J7-B(-), su scheda potenza (56);

Valori possibili :

- <+0,1 Vdc = rete idonea;
- +5 Vdc = rete non idonea, errore 99.

Eseguire i test di par 3.3.1 e, se necessario, sostituire scheda potenza (56) e/o pannello (47).

# CONTENT

|          |                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                      |                                                      |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>GENERAL INFORMATION.....</b>                                                                                                                                                                                 | <b>19</b> |                                                                                                                      |                                                      |           |
| 1.1      | INTRODUCTION.....                                                                                                                                                                                               | 19        | 3.4.11 -56- Short-circuit at the output lasts too long..... 31                                                       |                                                      |           |
| 1.2      | GENERAL SERVICE POLICY.....                                                                                                                                                                                     | 19        | 3.4.12 -57- "Motor current high" on display (1). Excessive wire<br>feeder motor (11) current..... 32                 |                                                      |           |
| 1.3      | SAFETY INFORMATION.....                                                                                                                                                                                         | 19        | 3.4.13 -58- Firmware versions alignment or programming error..... 32                                                 |                                                      |           |
| 1.4      | ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY.....                                                                                                                                                                              | 19        | 3.4.14 -61- "L1 Low" on display (1). Mains voltage not correct<br>(phase lack)..... 32                               |                                                      |           |
| <b>2</b> | <b>SYSTEM DESCRIPTION.....</b>                                                                                                                                                                                  | <b>19</b> | 3.4.15 -73- "OVERTEMPERATURE 0" on the display (1). Tem-<br>perature beyond the secondary diode group limits..... 32 |                                                      |           |
| 2.1      | INTRODUCTION.....                                                                                                                                                                                               | 19        | 3.4.16 -74- "OVERTEMPERATURE 0" on the display (1). Tem-<br>perature beyond the IGBT group limits..... 32            |                                                      |           |
| 2.2      | TECHNICAL SPECIFICATIONS.....                                                                                                                                                                                   | 19        | 3.4.17 -75- "Water Unit low pressure" on display (1). Cooling<br>circuit low pressure..... 32                        |                                                      |           |
| 2.3      | ART. 386 AND 388 POWER SOURCES.....                                                                                                                                                                             | 19        | 3.4.18 -76- "Water Unit not present" on display (1). Cooling unit<br>not connected..... 32                           |                                                      |           |
| 2.4      | PROGRAMMING, FIRMWARE UPDATE.....                                                                                                                                                                               | 21        | 3.4.19 -80- "Door opened" on display (1). Wire feed unit guard<br>open..... 32                                       |                                                      |           |
| 2.5      | GRV14 COOLING UNIT.....                                                                                                                                                                                         | 21        | 3.4.20 -99- "POWER OFF" on display (1). Incorrect mains volt-<br>age (machine shutdown)..... 33                      |                                                      |           |
| <b>3</b> | <b>MAINTENANCE.....</b>                                                                                                                                                                                         | <b>22</b> |                                                                                                                      |                                                      |           |
| 3.1      | PERIODIC INSPECTION, CLEANING.....                                                                                                                                                                              | 22        | <b>4</b>                                                                                                             | <b>COMPONENTS LIST .....</b>                         | <b>50</b> |
| 3.2      | POWER SOURCE FITTINGS, COMMANDS AND SIGNALS.....                                                                                                                                                                | 22        | 4.1                                                                                                                  | ART. 386 POWER SOURCE PARTS DRAWING .....            | 50        |
| 3.3      | TROUBLESHOOTING .....                                                                                                                                                                                           | 22        | 4.2                                                                                                                  | ART. 386 POWER SOURCE PARTS LIST .....               | 50        |
| 3.3.1    | The power source does not start, control panel off.....                                                                                                                                                         | 22        | 4.3                                                                                                                  | ART. 388 POWER SOURCE PARTS DRAWING .....            | 50        |
| 3.3.2    | Fans (44) stopped.....                                                                                                                                                                                          | 25        | 4.4                                                                                                                  | ART. 388 POWER SOURCE PARTS LIST .....               | 50        |
| 3.3.3    | Control panel doesn't show correct values.....                                                                                                                                                                  | 25        | 4.5                                                                                                                  | ART. 388 WIRE FEEDER GROUP PARTS DRAWING.....        | 50        |
| 3.3.4    | Start button produces no effect.....                                                                                                                                                                            | 25        | 4.6                                                                                                                  | ART. 388 WIRE FEEDER GROUP PARTS LIST .....          | 50        |
| 3.3.5    | Some signals from (8) connector do not work.....                                                                                                                                                                | 26        | 4.7                                                                                                                  | COOLING UNIT GRV14, ART. 1681.00 PARTS DRAWING ..... | 51        |
| 3.3.6    | No gas flows from the torch.....                                                                                                                                                                                | 26        | 4.8                                                                                                                  | COOLING UNIT GRV14, ART. 1681.00 PARTS LIST .....    | 51        |
| 3.3.7    | The wire feeder motor does not work.....                                                                                                                                                                        | 27        | <b>5</b>                                                                                                             | <b>ELECTRIC DIAGRAMS.....</b>                        | <b>51</b> |
| 3.3.8    | Open circuit output voltage not regular.....                                                                                                                                                                    | 28        | 5.1                                                                                                                  | ART. 386 POWER SOURCE .....                          | 51        |
| 3.3.9    | Output voltage on resistive load operation not regular.....                                                                                                                                                     | 28        | 5.2                                                                                                                  | ART. 388 POWER SOURCE .....                          | 51        |
| 3.3.10   | Arc is difficult to strike, the arc shuts off immediately after<br>striking.....                                                                                                                                | 29        | 5.3                                                                                                                  | ART. 388 WIRE FEEDER .....                           | 51        |
| 3.3.11   | When the start button is released, the wire sticks to the<br>workpiece (ineffective motor braking. Welding quality is<br>not satisfactory, the wire the wire speed is not suited to the<br>output current)..... | 29        | 5.4                                                                                                                  | COOLING UNIT GRV14, ART. 1681.00 .....               | 51        |
| 3.3.12   | Cooling unit doesn't work correctly.....                                                                                                                                                                        | 29        | 5.5                                                                                                                  | INV BOARD ON POWER BOARD (47), COD. 5602541.....     | 52        |
| 3.4      | ERROR CODES.....                                                                                                                                                                                                | 30        | 5.6                                                                                                                  | POWER BOARD(56), COD. 5602540.....                   | 54        |
| 3.4.1    | -02- EEprom error.....                                                                                                                                                                                          | 30        | 5.7                                                                                                                  | PANEL BOARD (47), COD. 5602542.....                  | 58        |
| 3.4.2    | -06- Communication error detected by panel board (47).....                                                                                                                                                      | 30        |                                                                                                                      |                                                      |           |
| 3.4.3    | -09- Communication error detected by INV board on<br>power board (56).....                                                                                                                                      | 30        |                                                                                                                      |                                                      |           |
| 3.4.4    | -10- "Inverter fault" on display A. Missing voltage and<br>current at power source output.....                                                                                                                  | 30        |                                                                                                                      |                                                      |           |
| 3.4.5    | -14- "Undervoltage" on display (1). Inverter igt driver<br>supply voltage error on power board (56).....                                                                                                        | 31        |                                                                                                                      |                                                      |           |
| 3.4.6    | -25- INV board on power board (56) EPLD bus malfunc-<br>tion.....                                                                                                                                               | 31        |                                                                                                                      |                                                      |           |
| 3.4.7    | -30- Minimum current threshold incorrect setting.....                                                                                                                                                           | 31        |                                                                                                                      |                                                      |           |
| 3.4.8    | -42- "Motor fault" on display (1) A. Motor encoder signal<br>error (11).....                                                                                                                                    | 31        |                                                                                                                      |                                                      |           |
| 3.4.9    | -53- "Release start button" on display (1). Start button<br>pressed at start-up or while resetting from stop due<br>to temperature beyond limits or carter opened.....                                          | 31        |                                                                                                                      |                                                      |           |
| 3.4.10   | -54- "Current not 0" on display (1). Short-circuit between<br>torch and workpiece upon start-up.....                                                                                                            | 31        |                                                                                                                      |                                                      |           |

## **1 GENERAL INFORMATION.**

### **1.1 Introduction.**

The purpose of this manual is to train personnel assigned to carry out maintenance on the SYNSTAR 330 TC, art. 386 and SYNSTAR 330 TS, art. 388 welding systems.

### **1.2 General service policy.**

It is the responsibility of the customer and/or operator to use the equipment appropriately, in accordance with the instructions in the Instructions Manual, as well as to maintain the equipment and related accessories in good working condition, in compliance with the instructions provided in the Service Manual.

Any internal inspection or repairs must be carried out by qualified personnel who are responsible for any intervention on the equipment.

Any maintenance operation must be carried out in compliance with standard CEI 26-29 (IEC 60974-4).

After making repairs, take care to organize the wiring so that there is secure insulation between the primary and secondary sides of the power source.

It is forbidden to attempt to repair damaged electronic boards or modules; replace them with original Cebora spare parts.

### **1.3 Safety information.**

The safety notes provided in this manual are an integral part of those given in the Instructions Manual.

Therefore, before working on the machine, please read the paragraph on safety instructions in the aforementioned manual.

Always disconnect the power cord from the mains, and wait for the internal capacitors to discharge (1 minute) before accessing the interior of the equipment.

Some internal parts, such as terminals and dissipaters, may be connected to mains or otherwise hazardous potentials.

It is therefore forbidden to work with the safety guards removed from the machine unless strictly necessary.

In this case, take special precautions such as wearing insulating gloves and footwear and working in a perfectly dry environment with dry clothing.

### **1.4 Electromagnetic compatibility.**

Please read and observe the instructions provided in the paragraph "Electromagnetic compatibility" of the Instructions Manual.

## **2 SYSTEM DESCRIPTION.**

### **2.1 Introduction.**

Synstar 330 TC and Synstar 330 TS are systems suitable for synergic MIG/MAG and pulsed synergic MIG/MAG welding processes, realized with inverter technology. Each system is made up of the electronic power source with integrated wire feeder unit and a series of accessories to adapt to various types of use (see list in the Sales Catalogue).

The power source is controlled by microprocessor-based circuits, which manage the operative functions of the welding system and the operator interface.

The operator interface is developed via the Control Panel built into the power source front panel.

The working programs respond to pre-programmed synergic curves, that can be recalled from the control panel.

### **2.2 Technical specifications.**

In order to verify the technical specifications, see the machine plate, power source Instructions Manual and Sales Catalogue.

### **2.3 Art. 386 and 388 power sources.**

The art. 386 and 388 are DC controlled-current power sources comprised of a three-phase rectifier bridge, a DC/AC converter (inverter) and an additional rectifier bridge. Referring to the electrical diagrams in par. 5, drawings and tables in par. 4, we can identify the main blocks that make up the power sources.

The main switch (14) powers the power board (56) which contains all power elements of the power source.

More precisely in the power board (56) they can be identified (Fig. 2.3.1):

- the mains voltage filter for reduction of the conducted interferences reflected in the mains;
- the input rectifier bridge that converts the mains voltage in DC voltage, for the inverter operation;
- the igbt inverter, that generates the square wave alternated voltage for the "TR\_POWER (57)" power transformer;
- the TA, T2, for the relief of the power transformer (57) primary winding current;
- the rectifier bridge of the power transformer (57) secondary current.

On power board (56) is mounted, in a non-removable way, a board that contain the inverter control circuits (hereinafter will be called INV board).

EN

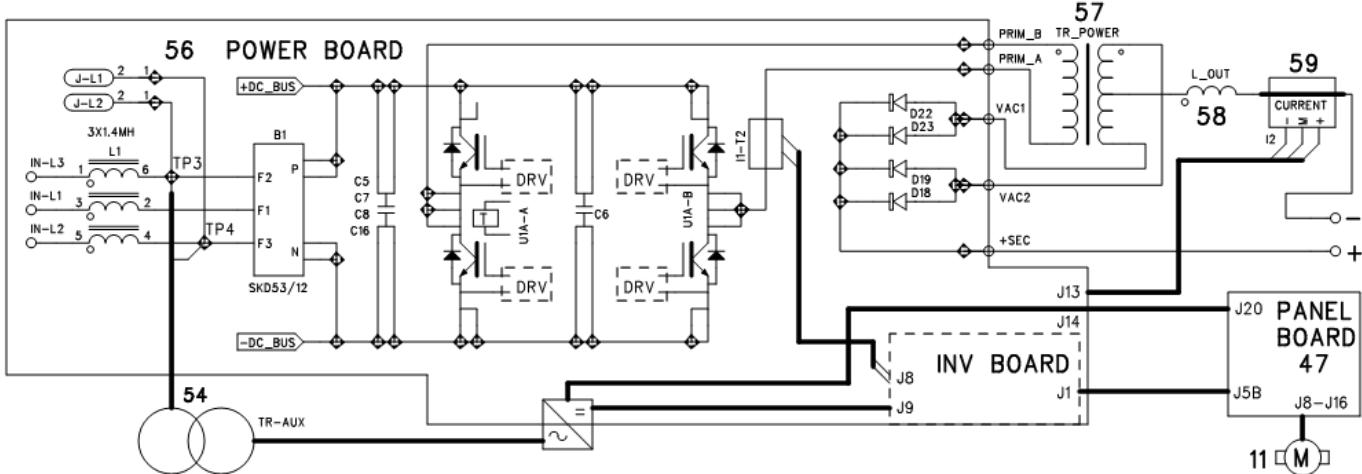


Fig. 2.3.1 (art. 386/388)

### NOTE

Given the particular type of installation, direct soldering to connector J10-J11-J12 of power board (56), in this manual the board INV is considered integral part of the power board (56).

EN

The board INV contains a microprocessor that manages autonomously inverter operation.

Receives information on the mains voltage status, through the OP1 optocoupler, on power board (56), the primary and secondary current feedback signal, the power source output voltage signal and the temperature signals from the NTC sensors, on power card (56).

The INV board communicates with the panel board (47), that acts as power source master control, via CAM line: receives the start and set point commands for the inverter management and sends information on inverter operating status.

The mains voltage present at the input rectifier bridge input is sent also to the services transformer (54) that delivers the voltage supply for all welding system circuits.

The services transformer (54) secondary voltages are:

- 30 Vac for the power source control circuits motor panel (47);
- 25 Vac for the power source control circuits power supply ( 56 + INV BOARD );
- 18 Vac for the isolated power supply of the interface circuits with the cooling unit (optional);
- 220 Vac, supplied from a services transformer (54) intermediate socket, for the cooling unit power supply through socket (15) on the power source rear panel.

The inverter is made up of fourpack module IGBT connected in an "H-bridge" configuration, driven by the driver circuits located in proximity of the igt and directly controlled by the INV board.

The task of the inverter is to generate the square-wave alternating voltage for (57) power transformer.

Welding current is adjusted by modulating this voltage

appropriately.

On the power board is installed a TA, T2, inserted on the (57) power transformer primary circuit, that provides the current feedback signal used to verify that the inverter is working properly; this signal does not normally affect the welding current adjustment.

The power transformer (57) provides the secondary circuit with voltage and current values suitable for welding.

Its secondary circuit is made up of 2 windings connected to a shared point on the L\_OUT inductor terminal, used to level the welding current.

The other ends of the windings are connected to the secondary diodes group present on power board (56), which rectifies the alternating current generated by the inverter, making it available at the power source output. The secondary diodes group is made up of 8 diodes connected to a shared cathode and provides a positive output voltage with respect to the (57) power transformer central socket. In truth these diodes are enclosed in modules with two diodes each.

The Hall-effect current transducer (59), inserted on the central socket of the power transformer (57), sends to the INV board the secondary current feedback signal, used to regulate the welding current.

This power is supplied by the services transformer (54), using the same power supply circuits of the power board (56).

From power board (56) J9 terminals, is picked up the power source output voltage signal, used by the INV board in order to adapt the power source behaviour to the arc welding conditions.

In the power source art. 386 the wire feeder unit is integrated and is composed by the gearmotor and the holder coil support, in the art.388 it is placed on an external wire feed trolley, in both machines there is a protection carter. The switch (07) on the wire feeder unit carter provide the panel board (47) with the signal to stop the power source in case of carter opening.

This alarm condition is signalled on the control panel with

relative error code.

The power board (56) receives the temperature signals from the NTC sensors located the secondary diodes group dissipater (connected to J7) and module IGBT dissipater (connected to J8).

The operation of the fans (26) is subject to the conditions of the generator and are activated in the following conditions:

- when the machine is switched on
- during the welding and in the 3 minutes following the welding end.

The panel board (47) contains the main power source microprocessor and supervises management of the complete power source functions.

On panel board (47) are generated the reference signal to be sent to the INV board, for the inverter control and the power supply voltage for the wire feeder motor (11), adjusted according to the selected welding program requirements.

The panel board (47) contains the circuit for adjusting the wire feeder motor (11) speed, which in this case are provided with speed feedback signal obtained by the encoder incorporated in the motor (11).

The welding programs predefined by Cebora (synergic curves) are stored in the panel board (47).

For their update and for the power source firmware update, on the front panel of the machine there is both the programming connector BD1-RS232 (5) and USB (6) (see Fig.3.2.a / b).

The panel board (47) also acts as power source control panel and contains the display touch (1) and multifunction knob (2) to perform the supervision and management of the complete power source (see Instructions Manual).

The power source output terminals are located on the front panel.

For MIG torch it is predisposed a central adapter (3) that includes a power socket, two contacts for the start command and a pneumatic fitting for the gas.

For the ground cable a GIFAS attack (4) is available.

On power source rear panel is located the socket (15), protected by the fuse (10) and the connector (14) for cooling unit connection (optional), (see Fig. 3.2.c/d).

## **2.4 Programming, firmware update.**

The power source programming or firmware updating are possible with "Cebora Device Manager" or the "Power Source Manager".

"Cebora Device Manager" and "Power Source Manager" they are programs, downloadable from the Cebora web site <http://www.cebora.it>, that has to be installed into a PC with Windows operating system, equipped with RS232 serial port or appropriate USB adapter.

By connecting the PC to the power source (5) connector, equivalent to the RS232 connector, is possible to program

the power source, other than performing the diagnostic capabilities of the program.

In the Cebora web site are available the program files to install in the equipments (files named \*.ceb or \*.fwu) and the Instructions Manual to help in using Cebora Device Manager.

If you do not have a PC, you only have the possibility to program it via a USB stick. On the USB stick, create a directory called "Bin", copy it inside the file "\*.fwu", insert the USB stick into the connector (6). On the touch display (1) access to the Menu - Settings - USB Management, follow the instructions on the display.

## **2.5 GRV14 Cooling Unit.**

Available as option.

The GRV14 cooling unit is powered with two phases of the mains voltage, drawn from the power board (56), through the services transformer (54) primary winding that act as autotransformer (400/220 Vac).

The power board (56), acts as a connection interface between the unit components and the actual control circuit, the panel board (47) of the power source, to which it is connected (via CAN line with INV board).

More specifically, the "enable cooling unit" signal of the panel board (48) commands the RL1 relay on the power board (56), which directly powers the coolant pump (26) and the fans (2).

The pressure switch (23), inserted in the hydraulic circuit on the pump (26) delivery, provides the isolated signal for the fluid pressure to the panel board (47), through the power board (56).

Upon power source start-up, the panel board (47) checks whether the cooling unit is connected, by means of the signal provided by the jumper on terminals 1 and 2 of the connector (9) on cooling unit (Fig. 3.3.13).

With the connector (9) disconnected, or with the jumper interrupted, the cooling unit is disabled and the operating mode selection from control panel is not possible; if the cooling unit is already enabled, you will have the power source block with indication of the relative error code.

If set to continuous or automatic mode (see Instructions Manual), when the unit is switched on the pump (26) and fans (2) will operate for 30 seconds, to fill the torch tubes and check the pressurization of the hydraulic circuit; if no welding command is received from the operator, they will then stop awaiting a new start command.

If the pressure switch (23) does not detect the appropriate pressure within 30 seconds after start-up, the panel board (47) orders the power source block, with appropriate error indication on control panel.

In automatic mode the pump and fans start running when welding begins and stop 3 minutes after welding has stopped. In continuous mode the pump and fans are always kept running. Only a lack of pressure can stop them, along with the power source.

EN

The cooling unit factory setting is “OFF”, thus this setting must be changed the first time the welding system is used (see Instructions Manual).

### 3 MAINTENANCE.

#### WARNINGS

ANY INTERNAL INSPECTIONS OR REPAIRS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL.

BEFORE BEGINNING MAINTENANCE OPERATIONS, UNPLUG THE MACHINE FROM THE MAINS AND WAIT FOR THE INTERNAL CAPACITORS TO DISCHARGE (1 MINUTE).

#### 3.1 Periodic inspection, cleaning.

Periodically make sure that the equipment and all connections are in proper condition to ensure operator safety.

Periodically open the power board (56) protection carter and check inside the ventilation tunnel.

Remove any dirt or dust to ensure smooth air flow and thus adequate cooling of the internal parts of the power source.

Check that the fans work correctly, remove any iron dust on power transformer (57), IGBT group (U1A-A\_B) and secondary diodes (D18, D19, D22, D23), carefully clean all the electronic components with a jet of air kept at distance, making sure that any iron dust does not penetrate between heat sinks and components.

Remove any dirt or metal dust from the wire feed liner and gearmotor unit, making sure that they are not worn to the point of needing replacement.

Check the condition of the output terminals, output and power supply cables of the power source; replace if damaged.

Check the condition of the internal power connections and connectors on the electronic boards; if you find “loose” connections, tighten or replace the connectors.

#### 3.2 Power source fittings, commands and signals.

See Fig. 3.2.a, 3.2.b, 3.2.c, 3.2.d , 3.2.e and power source Instructions Manual.

### 3.3 Troubleshooting.

#### **NOTE**


Items in **boldface** describe problems that may occur on the machine (symptoms).

- Operations preceded by this symbol refer to situations the operator must determine (causes).
- ♦ Operations preceded by these symbols refer to actions the operator must perform in order to solve the problems (solutions).

#### **3.3.1 The power source does not start, control panel off.**

##### MAINS SUITABILITY TEST.


- No voltage for mains protection.

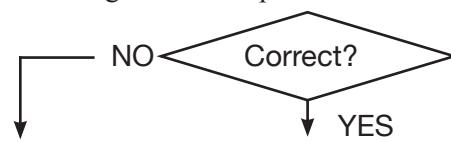

- ♦ Eliminate any short-circuits or isolation leaks towards earth on the connections between power cord, switch (14) and IN-L1, IN-L2, IN-L3 terminals on power board (56).
- ♦ Make sure the B1 rectifier bridge on power board (56) is not in short circuit.
- ♦ Mains not suitable to power the power source (e.g.: insufficient installed power).
- ♦ Replace power board (56).

##### MAINS CONNECTION TEST.


- Terminals IN-L1, IN-L2, IN-L3 on power board (56) = 3 x 400 Vac, with switch (14) closed.

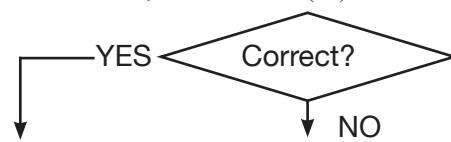

- ♦ Check connections between switch (14) and power board (56).
- ♦ Check power cord and plug.
- ♦ Check switch (14).
- ♦ Check the mains voltage conditions.

##### POWER SUPPLY TEST.

- Power board (56), connector J1, terminals 4(+)-1(-), voltage = +530 Vdc approximately, after switch (14) closing.

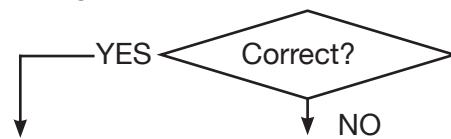

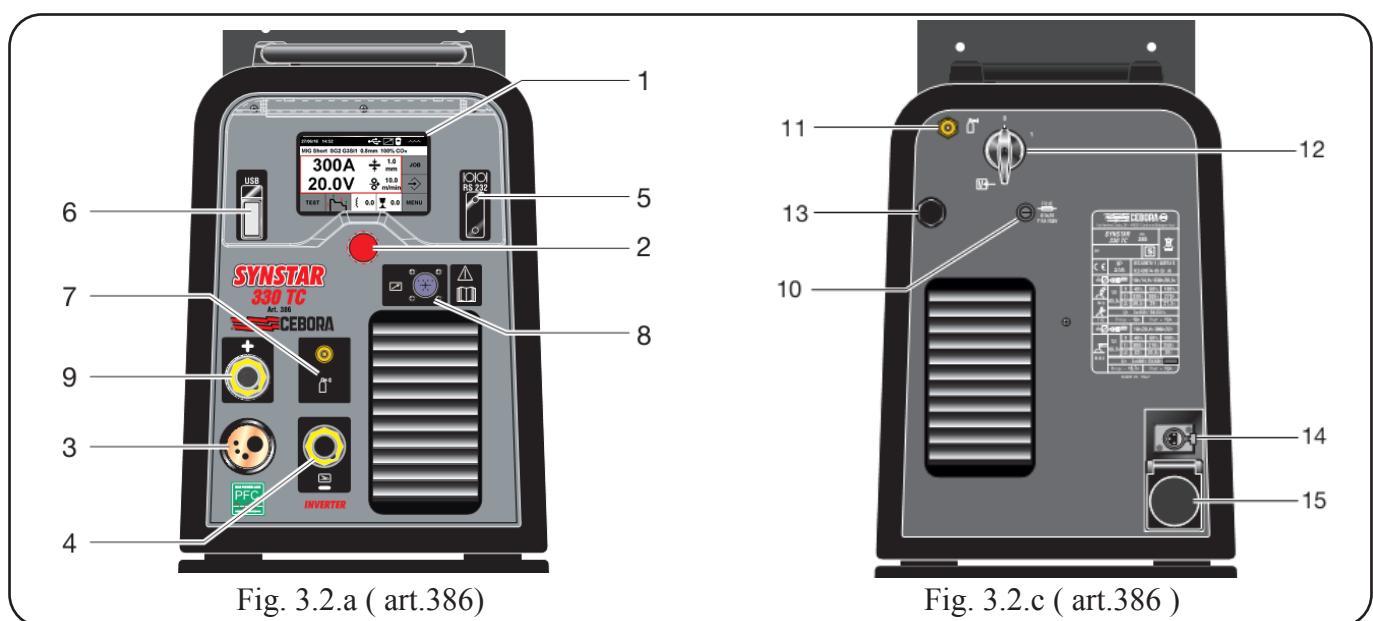


Fig. 3.2.a ( art.386 )

Fig. 3.2.c ( art.386 )

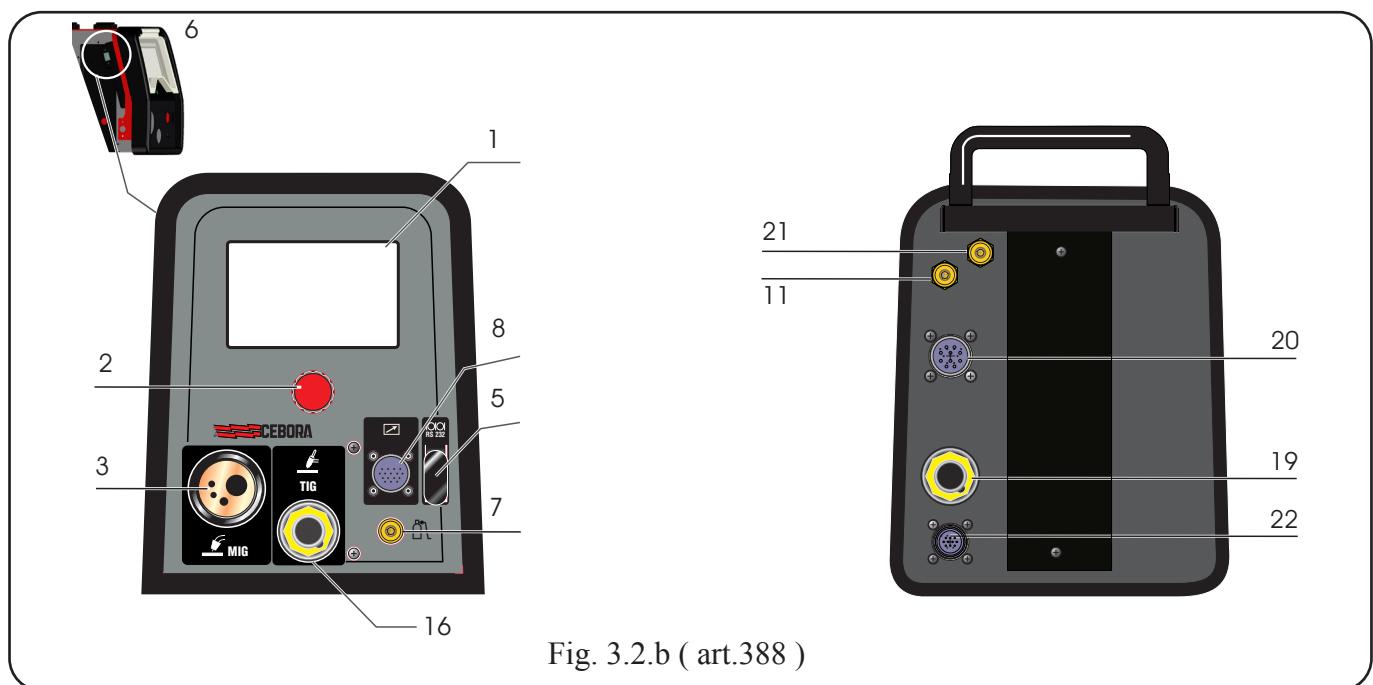


Fig. 3.2.b ( art.388 )

EN

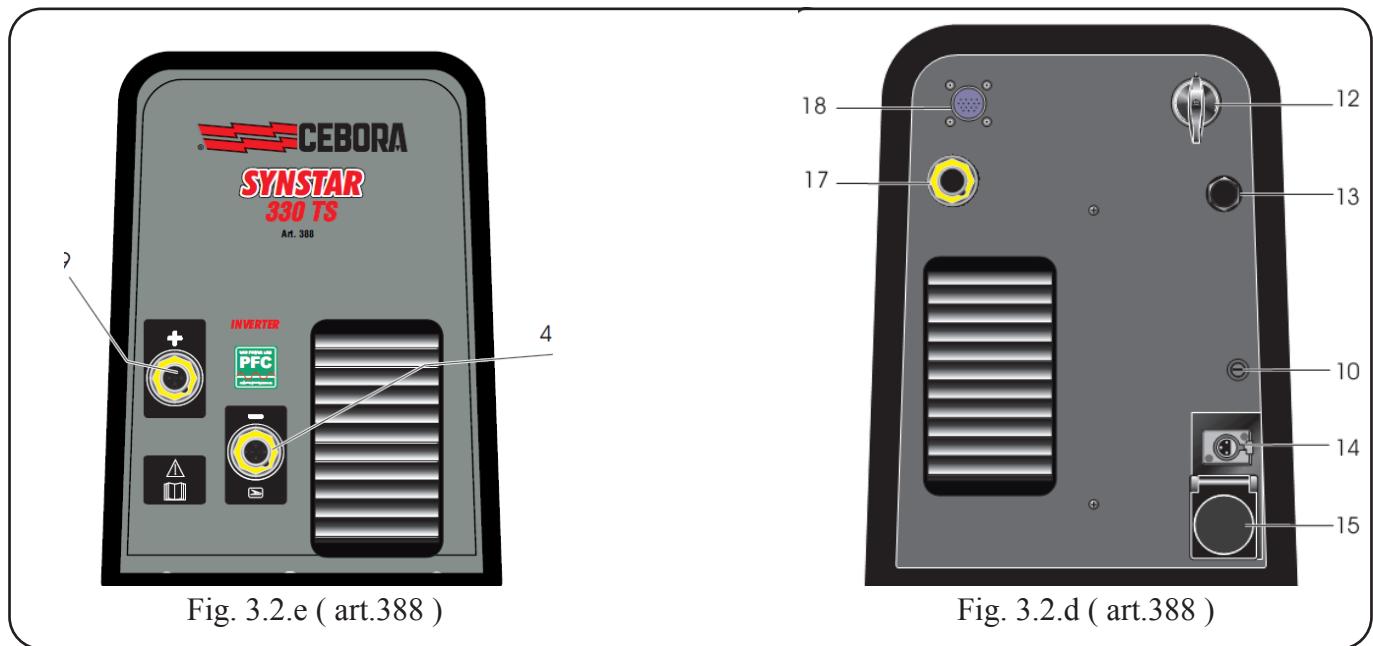



Fig. 3.2.e ( art.388 )

Fig. 3.2.d ( art.388 )

- ◆ Check the terminals 4 and 1 of J1 on power board (56) are not in short circuit. If the case look for the short circuit cause between the power components connected to the DC\_BUS (see Fig. 2.3.1).
- ◆ Replace power board (56).

#### SERVICES TRANSFORMER (54) POWER SUPPLY TEST.


- Services transformer (54), terminals 0 - 400 = 400 Vac, approximately, terminals 0 - 220 = 220 Vac, approximately.

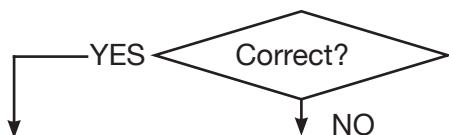

- ◆ Check the wiring between services transformer (54) primary circuit terminal board and terminals J-L1 and J-L2 on power board (56).
- ◆ Check connections on the printed circuit of power board (56), between terminals J-L1, J-L2 with terminals IN-L2, IN-L3 (see Connectors map, par. 5.6).
- ◆ Make sure integrity of the fuse on the services transformer (54) primary winding. If interrupted, replace it, and check, with power source off, the primary winding resistance on the services transformer (54) terminals board, with fuse inserted. Correct value: primary 0 – 400 Vac = 13 ohm approximately, primary 0 – 220 Vac = 7 ohm approx. If not correct, replace services transformer (54).

#### AC POWER BOARD POWER SUPPLY TEST.

- Power board (56), connector J6, terminals 1-4 = 24 Vac (fans power supply, INV power board).
- Power board (56), connector J6, terminals 3-6 = 30 Vac (panel power board power supply, (47), wire feed motor (11), solenoid valve (13)).
- Power board (56), connector J4, terminals 1-2 = 18Vac (power supply for interface circuits with cooling group GRV14).

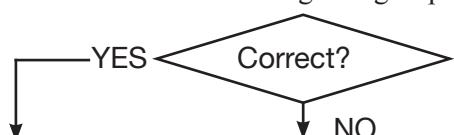


- ◆ Check the wiring between J6-J14 on power board (56) secondary windings of the service transformer (54).
- ◆ Check the integrity of the fuses on the secondary 18 Vac, 25Vac and 30 Vac of the service transformer (54). If interrupted, replace

them by checking the resistance on terminals 1-4 and 3-6 of connector J6 and 1-2 of connector J4 on the power board (56). Corrected value => Mohm, on both measuring points and in both measuring directions. If not correct, replace the power board (56).

#### DC CONTROL POWER SUPPLY TEST.

- Power board (56), connectors:
  - J14-1 (+), J14-5 (-) = +42 Vdc, approx. (Motor speed control circuits on panel board (47);
  - J14-3 (+), J14-6 (-) = +15 Vdc, approx. (Logic power supply on panel circuit (47);
  - J7-B (-), J16-1 (+) = +24 Vdc;
  - J5-B (-), J13-1 (+) = +15 Vdc;
  - J5-B (-), J13-3 (+) = -15 Vdc;
  - J5-B (-), heatsink of U4 (+) = +5 Vdc;
  - J5-4 (-), J5-1 (+) = +25 Vdc, with connector (14) Fig.3.2.c-d free (cooling group interface circuits).


All with switch (14) closed.

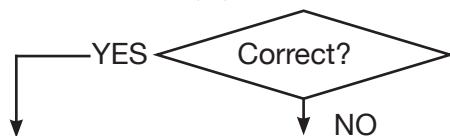

- ◆ Locate eventual faulty components on power board (56), basing on the Connectors map of par. 5.6.
- ◆ Replace power board (56).

#### PANEL BOARD (47) POWER SUPPLY TEST.

- Panel board (47), connector J20, terminals 1(+) and 2(-) = +15 Vdc approx., with switch (14) closed.
- Panel board (47), connector J20, terminals 4(+) and 3(-) = +42 Vdc, with switch (14) closed.
- Panel board (47), connector J7, terminals 1(+) and 3(-) = +5 Vdc, with switch (14) closed.
- Panel board (47), connector J7, terminals 2(+) and 3(-) = +3.3 Vdc, with switch (14) closed.

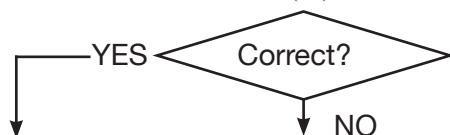


- ◆ Check the wiring between J4 on (56) power board and J20 panel board (47).
- ◆ If the uncorrected voltage is the +3,3 Vdc search for anomalies in the panel board (47) power supply circuits (U18-U21 etc) (see Connectors map, par. 5.7).
- ◆ Replace power (56) and/or panel (47) boards.

- Replace power (56) and/or panel (47) boards.

### 3.3.2 Fans (44) stopped.

FANS (26) TEST.

- Power board (56), connector J16, terminals 1(+) - 2(-) = connector J15, terminals 1(+) - 2(-) = +24 Vdc approximately, fans working, with switch (40) closed.

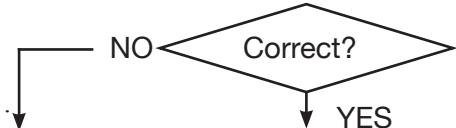

- ♦ Check wiring between fan (26) and connectors J6, J15, J16, power board (56).
- ♦ Make sure that there are no mechanical impediments blocking the fans (26).
- ♦ Replace the fan (26).
- Check the supply voltages of the power board (56), in particular the +24 Vdc performing, if necessary, the DC CONTROL POWER SUPPLY TEST, of par. 3.3.1.
- Replace power board (56) and/or fans (26).


### 3.3.3 Control panel doesn't show correct values.

SELF TEST.


- Upon start-up, on control panel display (1) shows the general information page:
  - power source article number;
  - power serial number;
  - power source firmware version;
  - firmware issue date;
  - synergic curves version;
  - power source options.



- After 3 s, display (1) shows the main menu page:
  - synergic curve set;
  - welding current (A) and wire speed expressed in meter for minute;
  - arc voltage (V) and suggested thickness expressed in millimetres.

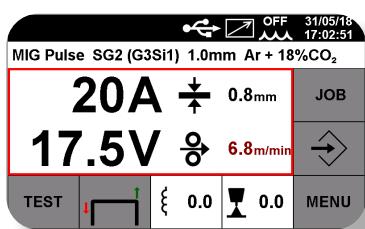


- Electrovalve (09 or 013) start working.

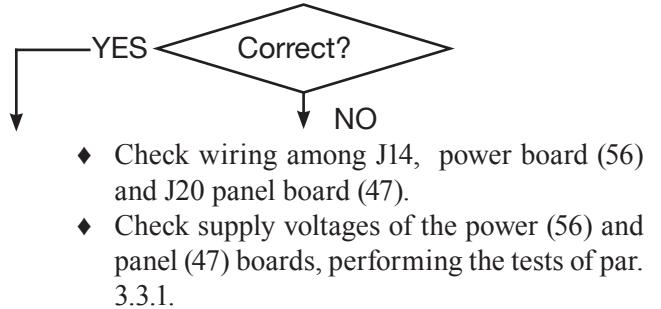

- ♦ Check wiring among J14, power board (56) and J20 panel board (47).
- ♦ Check supply voltages of the power (56) and panel (47) boards, performing the tests of par. 3.3.1.

ERROR CODE TEST.


- Upon turning the unit on, after the start-up phase, an error condition is displayed: a code appears on the display A to identify the error type.

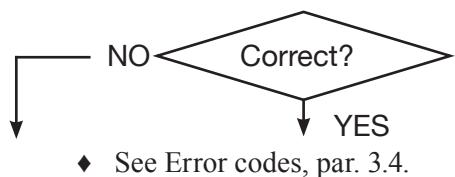

- ♦ See Error codes, par. 3.4.

COMMANDS AND SIGNALS TEST.

- After the start-up phase, with knob (2) and the touch(1) panel, is possible to perform all of the steps involved in selecting a "Process", "Mode" and "Programs", as described in the Instructions Manual.

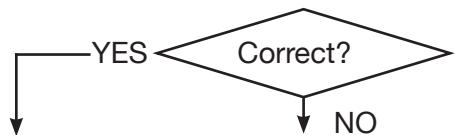

- ♦ Check the supply voltages of power (56) and panel (47) boards, performing, if necessary, the tests of par. 3.3.1.
- ♦ Make sure that the correct program is inserted in the panel board (47), performing, if necessary, the "Firmware Upgrade" procedure (see par. 2.4).

- Check wiring between J14, power board (56) and J20 panel board (47).
- Replace the power (56) and/or panel (47) boards.

### 3.3.4 Start button produces no effect.

#### NOTE

The start command may be given to the power source either through the central adapters (3) or via the connector (8). The two circuits are parallel connected inside the panel board (47), so only one of the two signals is enough to start the power source.


START COMMAND TEST.

- Panel board (47), terminal J9-A(+) and J9-B(-) = 0 Vdc with start button pressed, +9 Vdc approximately, with

EN

button released (with button connected both to the central adapters (3) or connector (8)).

- Panel board (47), connector J17, terminals 3(+) and 4(-) = 0 Vdc with start button pressed, +9 Vdc approximately, with button released (with button connected both to the central adapters (3) or connector (8)).

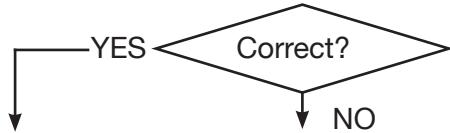

- ◆ Check the wiring between J9, panel board (47), central adapter (3) and torch button.
- ◆ Check the wiring between J17, panel board (47) and connector (8).
- ◆ Check the supply voltages of the panel board (478), performing, if necessary, the PANEL BOARD (47) POWER SUPPLY TEST, of par. 3.3.1.
- ◆ Replace panel board (47).
- Check integrity of the components inserted on the start line between J9, J17 and Q2 on the panel board (47) (see Connectors map, par. 5.7).
- Replace panel board (47).

### 3.3.5 Some signals from (8) connector do not work.

#### EXTERNAL SIGNALS TEST.


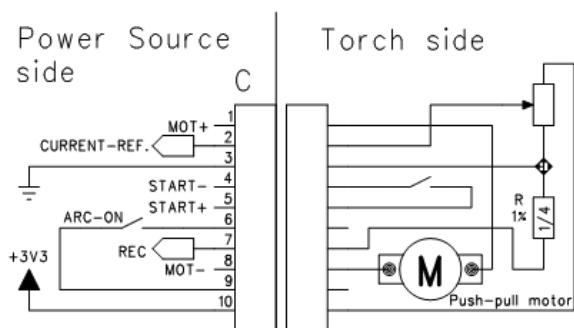


Fig. 3.3.5

- Connector (8), signals as shown in the table, with power source powered and connector (8) free (no accessory connected to (8)).

|                            |                                                     |                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1(+) - 8(-)<br>1(+) - 9(-) | push-pull motor output<br>spool on gun motor output | +12 Vdc<br>approx.(no loaded voltage,<br>capacitive voltage). |
| 2(+)-3(-)                  | potentiometer cursor                                | +3,3 Vdc                                                      |
| 5(+)-4(-)                  | start command                                       | +9 Vdc                                                        |
| 6(+)-3(-)                  | spool on gun torch inserted<br>recognition signal   | +3,3 Vdc                                                      |
| 7(+)-3(-),                 | push-pull torch inserted<br>recognition signal      | +3,3 Vdc                                                      |
| 10(+)-3(-)                 | potentiometer supply                                | +3,3 Vdc                                                      |

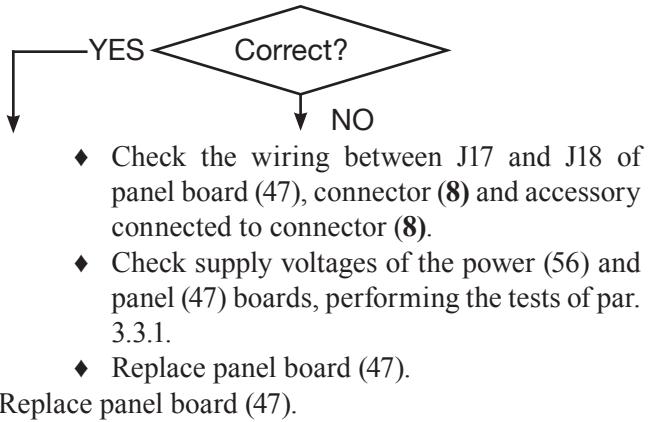

### 3.3.6 No gas flows from the torch.


#### NOTE

In the power sources art. 386 and 388, the solenoid valve (13) is controlled when the machine is turned on to bleed the gas pipes.

The solenoid valve (13) can be activated with the gas test command via the Touch panel (1) (see Instruction Manual).

#### SOLENOID VALVE (13) TEST.

- Solenoid valve (13) terminals = 24 Vdc approximately, with start button pressed.

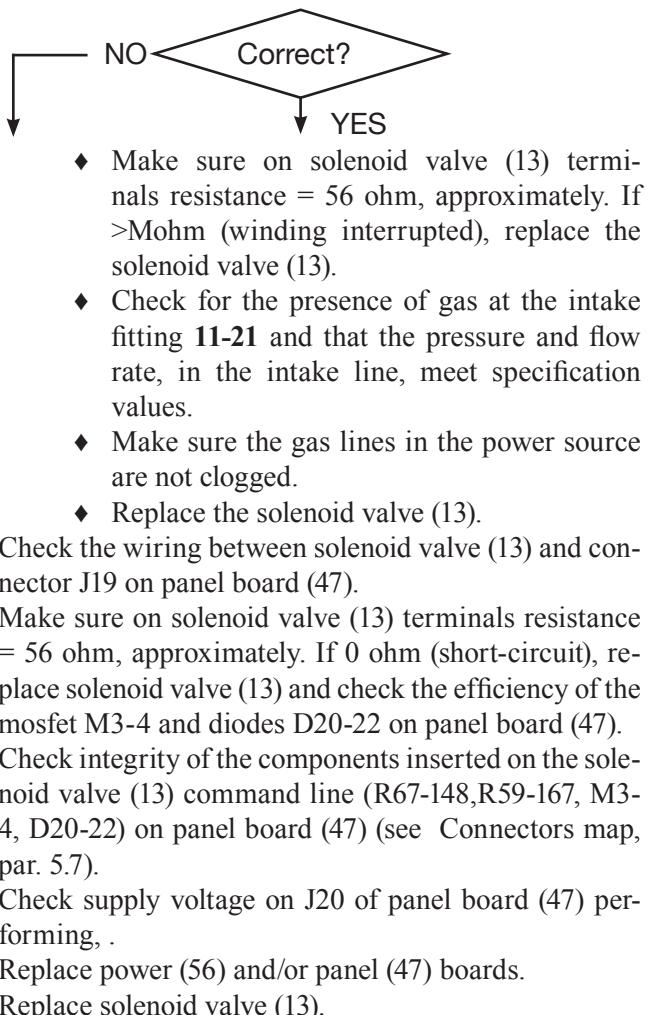

### 3.3.7 The wire feeder motor does not work.


#### **WARNING**

The wire feed motor is activated with the start command, which also activates the inverter operation, or with the Motor Test command via the Touch Panel (1), (see Instruction Manual).

**Therefore, on starting motor with the start Torch button for the threading operation, be careful do not put in contact the torch or welding wire with the ground potential (welding bench or workpiece).**

#### WIRE FEEDER MOTOR (11) TEST.

- Panel board (47), connector J16, terminals 1(+) and 2(-) = +3 ÷ 14 Vdc approx., with start button pressed. Maintaining the start button pressed the voltage from initial +3 Vdc rise up to +14 Vdc in approximately 5 s. (whatever the welding program selected).

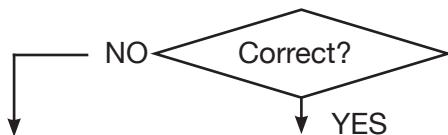


- ◆ Check the wiring between J16 panel board (47) and wire feeder motor (11).
- ◆ With the power source off, temporarily disconnect the wire feeder motor (11) terminals from connector J16 on panel board (47) and make sure the resistance between the motor terminals left free. Correct value = approximately 2 ÷ 4 ohm (motor winding resistance). If >Mohm (winding interrupted), replace wire feeder motor (11).
- ◆ Make sure there are no mechanical impediments blocking the motor (11).
- ◆ Check the motor rotation direction. If incorrect, reverse the wires on connector J16.
- ◆ Replace the wire feeder motor (11) and/or panel board (47).

#### MOTOR POWER SUPPLY TEST.

- Panel board (47), connector J20, terminals 4(+) and 3(-), voltage = :

  - +42 Vdc approx., with power source powered.

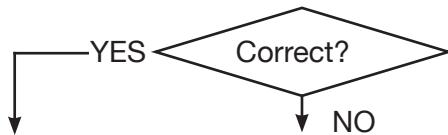


- ◆ Check wiring between J20 panel board (47) and J14 on power board (56).
- ◆ With the power source off, temporarily disconnect J14 from power board (56). Power up the power source and make sure on J14 of power board (56) terminals 1(+) and 5(-), voltage = +42 Vdc approx. with power source powered

If not correct:

- Check power supply voltages of power board (56) by carrying out the SERVICE TRANSFORMER POWER TEST (54) and POWER BOARD POWER TEST (56), par. 3.3.1;
  - check efficiency DIODES D14-D15-D16-D17, capacitors C30 C31 and C46, on power board (56) (see Map of connectors section 5.6);
  - replace power board (56).
- If correct, identify the defective components on the panel board (47), based on the Connector Map of par. 5.8.
- ♦ Replace power boards (56) and / or panel (48).

#### MOTOR SPEED SIGNAL TEST

- Panel board (47), connector J16, terminals 1 (+) and 2 (-) = +3 ÷ +12 Vdc approx., With MOTOR TEST pressed (see Instruction Manual). Keeping the MOTOR TEST pressed, the initial +3 Vdc voltage increases to +12 Vdc (regardless of the selected welding program).

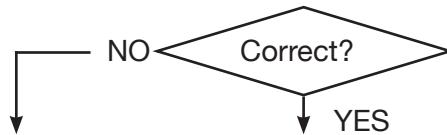

- ◆ Regular operations

- The motor runs at maximum; check Encoder wiring between J8 Panel board (47) and Motor (11).

#### ENCODER POWER SUPPLY TEST.

- Panel board (47), connector J8, terminals 1(+) - 4(-), voltage = +5 Vdc.

#### ENCODER TEST.

- With power source off, temporarily disconnect J8 from the panel board (47) and check resistance between terminals of the patch connector disconnected from J8:
  - terminals 1 - 4 = terminals 2 - 4 = terminals 3 - 4 = 20 Kohm approx.


If short-circuited, replace motor (11) and panel board (47). If >Mohm replace the motor (11).

**EN**

### 3.3.8 Open circuit output voltage not regular.

#### OPEN CIRCUIT OUTPUT VOLTAGE TEST.

- Output terminals **3(+)** and **4(-)** on power source = approximately +68 Vdc, with start button pressed.

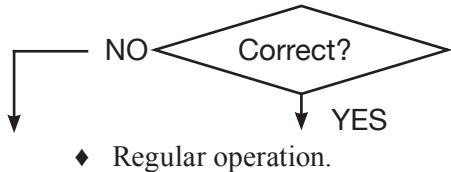

#### TRANSFORMER SECONDARY CIRCUIT VOLTAGE TEST (54).

- Check that there is no short circuit or ground leakage in the wiring between VAC1, Vac2 + SEC terminals of the power board (56), and output terminals **(3)** and **(4)** of the power source. Check wiring on L-OUT (58) and connection on J9 power board (56) according to the wiring diagram. If there are slow connections, tighten them and replace any damaged components.


- ◆ Check the conditions of the secondary diodes group (see Fig. 2.3.1), inductor L-OUT (58) and the corresponding connections on the power board (56) printed circuit (for inspection remove the ventilation tunnel on power board (56)).
- ◆ Check the conditions of the power transformer on power board (56). If you notice burn signs or deformities, replace it.
- ◆ Replace power board (56).

- Check wiring between J2 of INV board on power board (56) and J5B board board (47). For the Art. 388 check wiring between J2 of inverter board on power board (56) connector (35), check also the trolley generator extension Art. 2060
- Check correct fixing and cleaning in the connections between connector J7 of INV board and connector J10 of power board (56).
- Check condition of the inverter power components (U1 IGBT module, etc.) on power board (56).
- Replace power (56) and/or panel (47) boards.

### 3.3.9 Output voltage on resistive load operation not regular.

#### OPEN CIRCUIT OUTPUT VOLTAGE TEST.

- Output terminals **3(+)** and **4(-)** on power source = approximately +68 Vdc, with start button pressed.

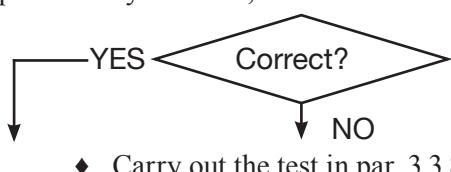


#### NOTE

For the following tests use a resistive load capable of withstanding the maximum power source current. The appropriate values are shown in the table.

| Article | Resistive load resistance | Power source output current | Power source output voltage |
|---------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 386/388 | 0,12 Ω                    | 200 Adc                     | +24 Vdc                     |
| 386/388 | 0,1 Ω                     | 270 Adc                     | +28 Vdc                     |


#### OUTPUT VOLTAGE ON RESISTIVE LOAD TEST.

- For this test, set the MIG Short SG2 1.0mm Ar 18CO2 program, in “2-stroke” mode (see power source Instructions Manual):
  - set on the 24V display;
  - insert a load of 0.12 Ω;
- Output terminals **(3)** and **(4)** on power source = values as shown in the table, with start button pressed.

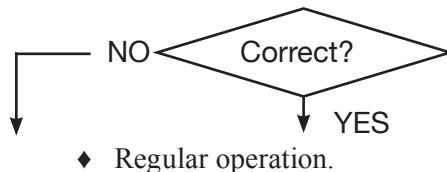

#### INVERTER POWER SUPPLY TEST.

- Power board (56), connector J1, terminals 4(+) - 1(-) voltage = +530 Vdc approx., with power source on resistive load, in the table conditions (Vdc on DC-capacitors with power source on resistive load).

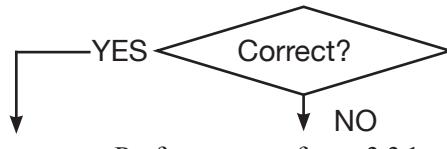

- Check wiring between PRIM\_A and PRIM\_B terminals (primary power transformer (57)) and VAC1, VAC2 and + SEC (power transformer secondary (57)) of power board (56) and output terminals **(3)** and **(4)** of the power source. If you find loose connections, tighten and replace any damaged components.
- Check wiring between J2 of INV board on power board (56) and J5B on panel board (47). For the Art. 388 check wiring between J2 of inverter board on power board (56) connector (35), check also the trolley generator extension Art. 2060.
- Check correct fixing and connections cleaning of the INV board on power board (56) J10, J11 and J12 connectors.
- Check condition of the inverter power components (IGBT U1 module etc.,) on power board (56).
- Replace power (56) and/or panel (47) boards.

### **3.3.10 Arc is difficult to strike, the arc shuts off immediately after striking.**

“Soft Start” and “Inductance” functions, available in the Service Functions menu (see Instructions Manual), can assist welding start.

The parameters entered in the programs (synergic curves) are determined based on experience, thus some operators may find conditions to be optimal while others may need to make slight changes.

For this reason the operators have the option of changing the ratio between wire speed and welding current (see Instructions Manual).

In the situation where there are problems striking the arc or welding difficulties despite careful management of the available parameters on the control panel, we recommend:

- make sure the parameters selected reflect the actual current welding conditions;
- make sure the adjustments are working properly, by carrying out welding tests with different parameter settings or switching the working program with a similar one, if available, to determine the practical welding differences with the different settings. If changes of the parameters do not correspond to welding differences or if you encounter problems in selecting the parameters, upgrade the power source firmware to the last version, available on the Cebora Web site (see par. 2.4);
- make sure the power source is working properly, performing if necessary the “open circuit operation” tests in par. 3.3.8 and “operation on resistive load” tests in par. 3.3.9;
- check the compatibility of the components being used (torch, type of contact tip, wire type and diameter, type of gas, etc.) with the type of welding being carried out;
- check the wear status of the torch and its components, replacing them if necessary.

### **3.3.11 When the start button is released, the wire sticks to the workpiece (ineffective motor braking. Welding quality is not satisfactory, the wire speed is not suited to the output current.**

To maximize the MIG end welding, the work programs include the “Burn-Back” function, adjustable from the control panel (see Instructions Manual).

In case of difficulty at the end of welding:


- make sure that the wire feeder motor brakes properly, performing, if necessary, the WIRE FEEDER MOTOR (11) BRAKING TEST, described below;
- make sure that the “Burn-Back” function adjustment is working, by carrying out welding tests with different parameter settings or switching the working program with a similar one, if available. If you encounter problems, upgrade the power source firmware to the

last version available on the Cebora Web site (see par. 2.4);

- check the compatibility of the components being used (torch, type of contact tip, wire type and diameter, type of gas, etc.) with the type of welding being carried out;
- check the wear status of the torch and its components, replacing them if necessary;
- replace the panel board (47).

#### **WIRE FEEDER MOTOR (11) BRAKING TEST.**

- Panel board (47), connector J16, terminals 1 and 2(gnd), when the start button is released and with open-circuit power source (voltage on the wire feeder motor (11) during correct braking). The wire feeder motor stops immediately.

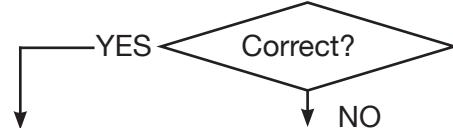

- ◆ Check the wiring between J16 and J8 of panel board (47) and motor (11).
- ◆ If the motor slows down with its own inertia, the braking circuit on panel board (47) may be not working, in which case replace the panel board (47).

- Regular operation.

### **3.3.12 Cooling unit doesn't work correctly.**

#### **NOTE**

Upon power source start-up, the panel board (47) checks whether the cooling unit is connected, by means of the signal provided by the jumper on terminals 1 - 2 of the connector (9) on cooling unit (Fig. 3.3.13).

With the connector (9) disconnected, or with the jumper interrupted, the cooling unit is disabled and the operating mode selection from control panel is not possible; if the cooling unit is already enabled, you will have the power source block with indication of the relative error code.

## COOLING UNIT POWER SUPPLY TEST.

- Power board (56), terminals J-L1 - J-L3 = 220 Vac, with power source powered.

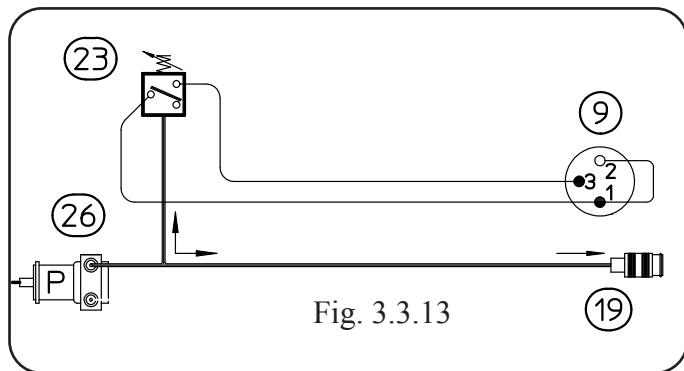


Fig. 3.3.13

## COOLING UNIT CONNECTED TEST (see Connectors map, par. 5.6).

- Power board (56), connector J5, terminals 3(+)-4(-) = 0 Vdc, cooling unit connected; +24 Vdc, approx. cooling unit not connected or wiring interrupted.

EN

## PUMP (26) TEST (see electric diagram, par. 5.4).

- Pump (26) terminals, on cooling unit, voltage = 220 Vac, with cooling unit enabled.
- With power source off, temporarily disconnect the wires from pump (26) terminal board and check the resistance between the terminals of pump (26) (pump (26) motor winding resistance). Correct value = approximately 22 ohm.
- Check the integrity and connection of the starting capacitor of the pump (26) (located a side of the pump (26) motor).

## FANS (2) TEST (see electric diagram, par. 5.4).

- Fans (2) terminals, on cooling unit, voltage = 220 Vac, with cooling unit enabled.
- With power source off, temporarily disconnect the wires from the fans terminal board and check the resistance between the terminals of fans (2) (fans (2) winding resistance). Correct value = approximately 750 ohm.

## PRESSURE SWITCH (23) TEST (Fig. 3.3.13 and Connectors map, par. 5.6).

- Power board (56), connector J5, terminals 1(+) - 4(-) = 0 Vdc, with pump (26) running (pressure switch contact closed = suitable pressure); +24 Vdc, approx. with power source on and pump (26) stopped (pressure switch contact open = pressure low).

## 3.4 Error codes.

### 3.4.1 -02- EEPROM error.

Block due to user data memory writing error.  
Replace panel board (47).

### 3.4.2 -06- Communication error detected by panel board (47).

### 3.4.3 -09- Communication error detected by INV board on power board (56).

Communication error between panel board (47) and INV board on power board (56).

Check the wiring between and J2 INV board on power board (56) and J5B on panel board (47).

For the Art. 388 check wiring between J2 of inverter board on power board (56) connector (35), check also the trolley power source extension Art. 2060.

Check correct fixing and connections cleaning of the INV board, on power board (56) J11\_12 connectors.

Replace panel (47) and/or power (56) boards.

### 3.4.4 -10- "Inverter fault" on display A. Missing voltage and current at power source output.

Upon power source start-up the control checks the operating conditions by performing a brief test to generate the open-circuit output voltage.

While this is taking place it is important that the torch not touch the workpiece or welding bench.

The following conditions may be detected during this test:

- output voltage present and output current present = error 54;
- output voltage present and output current absent = correct operation;
- output voltage absent and output current present = error 54;
- output voltage absent and output current absent = error 10.

Error 10 indicates that at the power source start-up, or with inverter running, the circuits for detecting the output voltage and output current, on power board (56), detect voltage = 0 and current = 0.

This situation is possible only with the inverter broken (thus it does not generate the alternating voltage on the primary circuit of the (57) power transformer) or with one or both voltage and current detection lines interrupted.

Perform the "open circuit operation" tests in par. 3.3.8 and the "operation on resistive load" tests in par. 3.3.9.

Make sure the presence of the three phases of the mains voltage (see note to par. 3.4.14, error 61).

### **3.4.5 -14- “Undervoltage” on display (1). Inverter igt driver supply voltage error on power board (56).**

Perform the CONTROL POWER SUPPLY TEST, in par 3.3.1, paying special attention to the 15 Vdc and 5 Vdc voltages.

Make sure the presence of the three phases of the mains voltage (see note to par. 3.4.14, error 61).

### **3.4.6 -25- INV board on power board (56) EPLD bus malfunction.**

This code calls up various problems that may occur in controlling the igt inverter.


Generally they are those defects that cause a high absorbed current in the primary circuit of the (57) power transformer, due for example to a short-circuit in the windings of the (57) transformer or in the secondary diodes group.

For an analysis of the problem, see “open circuit operation”, par. 3.3.8 and “operation on resistive load”, par. 3.3.9.

### **3.4.7 -30- Minimum current threshold incorrect setting.**

#### **MINIMUM CURRENT THRESHOLD SETTING.**

- Power board (56), connectors J7-B(-) e J13-2(+) = +360 mVdc, +/- 10 mVdc with power source powered but not delivering current.

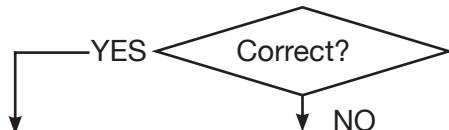

- ◆ With power source off, temporarily disconnect J10 from power board (56) and check the resistance on terminals J7-B e J12-2 on power board (56). Corrected value = 22,0 ohm. If incorrect, replace power board (56).
- ◆ Adjust trimmer TR1 on INV board on power board (56) to have 360 mVdc +/- 10 mV.
- ◆ Replace the power board (56) and/or current transducer (59).
- Regular setting, replace power board (56).

### **3.4.8 -42- “Motor fault” on display (1) A. Motor encoder signal error (11).**

The signal provided by the encoder built into the motor (11) is used as a speed feedback signal to adjust the motor speed. “Error 42” indicates that the signal provided by the encoder is not suited to the reference signal generated by the panel board (47) and thus the motor (11) speed is out of control. Perform the “wire feeder motor operation” tests in par. 3.3.7.

### **3.4.9 -53- “Release start button” on display (1). Start button pressed at start-up or while resetting from stop due to temperature beyond limits or carter opened.**

The temperature beyond limits and the wire feed unit guard open alarms stop the power source, with a message on the control panel of the corresponding alarm.

These alarms automatically reset when the temperature is again within the allowed limits or the guard is closed.

It may occur that the unit resets when the start command is present; therefore, to prevent the power source from starting suddenly due to a random reset, this situation is detected and causes a power source block, with the message “Release start button” on display (1).

To restore proper operation, remove the start command (see par. 3.3.4).

### **3.4.10 -54- “Current not 0” on display (1). Short-circuit between torch and workpiece upon start-up.**

Upon power source start-up the control checks the operating conditions by performing a brief test to generate the open-circuit output voltage.

While this is taking place it is important that the torch not touch the workpiece or welding bench.

The following conditions may be detected during this test:

- output voltage present and output current present = error 54;
- output voltage present and output current absent = correct operation;
- output voltage absent and output current present = error 54;
- output voltage absent and output current absent = error 10.

Error 54 indicates a possible short-circuit or isolation leak in the power circuit at the output of the secondary diodes group on power board (56).

Check wiring between PRIM\_A and PRIM\_B terminals (primary power transformer (57)) and VAC1, VAC2 and + SEC (power transformer secondary (57)) of power board (56) and output terminals (3) and (4) of power source. If defective connections are found, fix and replace any damaged components.

### **3.4.11 -56- Short-circuit at the output lasts too long.**

It is normal to detect short-circuits at the output during welding, as long as they do not last beyond a given interval.

“Error 56” indicates that the short-circuit has exceeded this limit.

This situation may be caused by a short-circuit created between the contact tip and gas nozzle on the MIG torch due

**EN**

to deposits of dirt or metal dust.

In any case, in addition to cleaning the torch, check:

- the power wiring between VAC1 "VAC" and +SEC terminals of power board (56), and power source (3) and (4) output terminals.

If you find defective connections, fix and replace any damaged components.

If necessary, perform the tests for "open circuit operation", par. 3.3.8 and "operation on resistive load", par. 3.3.9.

Replace the power (56) and/or panel (47).

### **3.4.12 -57- "Motor current high" on display (1). Excessive wire feeder motor (11) current.**

The panel board (47) is equipped with a supply current limiting circuit for motor (11), to protect it over any overload and a circuit that detects when the limiter is continuously tripped, indicating a permanent overload.

This overload is primarily due to mechanical causes, such as dirt in the gears of the gearmotor, friction from a lack of lubrication, impediments in feeding the wire coil, bottlenecks in the torch sheath along the torch cable, etc.

Therefore, clean the wire feed unit and check whether the problem continues to occur if operating without the wire feeding.

If so, you may hypothesize that the motor winding or mechanical reducer built into the motor have deteriorated and thus replace the motor (11).

If necessary, perform the "wire feeder motor operation" tests in par. 3.3.7.

### **3.4.13 -58- Firmware versions alignment or programming error.**

This alarm indicates that the programs in the INV board on power board (56) and panel board (47) are in incompatible versions between them.

This may occur, for example, after replacing one of the two boards, power (56) or panel (47), without successive welding system reprogramming or for a firmware updating error or for a board failure.

Perform power source firmware updating with the last available version (see par. 2.4).

### **3.4.14 -61- "L1 Low" on display (1). Mains voltage not correct (phase lack).**

#### **NOTE**

In the case where the missing phase is one that also supplies the services transformer, the power source block can also be done with error indication 10 or 14, instead error 61.

The panel board (47) checks the mains voltage phases presence through the "MAINS" signal generated by the

power board (56).

The "MAINS" signal may be tested on :

- Pin7 of U1 and J7-B(-) terminal on power board (56).

Possible values:

- <+0,1 Vdc = mains suitable;
- +5 Vdc = mains not suitable, error 99.

Perform the tests in par. 3.3.1 and, if necessary, replace power (56) and/or panel (47) boards.

### **3.4.15 -73- "OVERTEMPERATURE 0" on the display (1). Temperature beyond the secondary diode group limits.**

### **3.4.16 -74- "OVERTEMPERATURE 0" on the display (1). Temperature beyond the IGBT group limits.**

With these alarms we recommend that you not shut off the power source, to keep the fans running and thus cool the unit more rapidly.

Normal operation is restored automatically as soon as the temperature returns within the allowed limits.

- Make sure that the fans (26) are working properly;
- check for proper air flow and make sure there is no dust or obstacles to cooling in the aeration tunnel;
- make sure that the operating conditions meet the specification values, especially observe the "duty cycle";
- check wiring between J7, J8 on power board (56) and NTC sensors positioned on the dissipators of the secondary diode group and IGBT group (56);
- verify the correct assembly and operation of the NTC sensors positioned on the dissipators of the secondary diode group and of the IGBT power board unit (56); their signals can be tested on terminals J7, and J8 on power board (56), at ambient temperature their resistance value must be 4.8 Kohm approximately.

### **3.4.17 -75- "Water Unit low pressure" on display (1). Cooling circuit low pressure.**

The pressure switch (9) measures the coolant pressure in the cooling circuit.

See PRESSURE SWITCH (9) TEST, par. 3.3.13.

### **3.4.18 -76- "Water Unit not present" on display (1). Cooling unit not connected.**

The signal "cooling unit connected" is provided by the jumper on terminals 1 - 2 of the path connector (9) on the cooling unit.

See COOLING UNIT CONNECTED TEST, par. 3.3.13.

### **3.4.19 -80- "Door opened" on display (1). Wire feed**

---

**unit guard open.**

This alarm indicates that the safety cover of the wire feed unit is open.

- Check the wiring between J10 panel board (47) and switch (07) on wire feed unit guard;
- check the voltage on J10 of panel board (47), terminals 1(+) – 2(-) = 0 Vdc = guard closed, correct condition; +9 Vdc approximately = guard open, alarm (see Connectors map, par. 5.7);
- make sure the switch (07) and the unit guard are properly mounted. If incorrectly positioned, correct the position; replace if defective.

**3.4.20 -99- “POWER OFF” on display (1). Incorrect mains voltage (machine shutdown).**

This signal can be introduced in case of short lack of the mains voltage, during which the control circuits remain powered for some moments and detect the mains voltage not corrected.

In particular the power board (56) detects the lack of the mains voltage, communicates it to the panel board (47) (“MAINS” signal) that commands the power source stop and the signalling “POWER OFF” on display (1).

The “MAINS” signal may be tested on :

- Pin7 of U1 and terminal J7-B (-),on power board (56).

Possible values:

- <+0,1 Vdc = mains suitable;
- +5 Vdc = mains not suitable, error 99.

Perform the tests in par. 3.3.1 and, if necessary, replace power (56) and/or panel (47) boards.

## SUMARIO

|          |                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                    |                                                                |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INFORMACIONES GENERALES.....</b>                                                                                                                                                            | <b>35</b> |                                                                                                                    |                                                                |           |
| 1.1      | INTRODUCCIÓN.....                                                                                                                                                                              | 35        | 3.4.10 -54- "Current not 0" en display (1). Cortocircuito antorcha y pieza al encendido.....                       | 47                                                             |           |
| 1.2      | FILOSOFÍA GENERAL DE ASISTENCIA.....                                                                                                                                                           | 35        | 3.4.11 -56- Duración excesiva del cortocircuito a la salida.....                                                   | 47                                                             |           |
| 1.3      | INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD.....                                                                                                                                                          | 35        | 3.4.12 -57- "Motor current high" en display (1). Corriente motor arrastrahilo (11) excesiva.....                   | 48                                                             |           |
| 1.4      | COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.....                                                                                                                                                           | 35        | 3.4.13 -58- Error de alineamiento entre las versiones del Firmware o error durante la fase de actualización.....   | 48                                                             |           |
| <b>2</b> | <b>DESCRIPCIÓN SISTEMA.....</b>                                                                                                                                                                | <b>35</b> | 3.4.14 -61- "L1 Low" en display (1). Tensión de red no correcta (falta fase).....                                  | 48                                                             |           |
| 2.1      | INTRODUCCIÓN.....                                                                                                                                                                              | 35        | 3.4.15 -73- "OVERTEMPERATURE 0 en la pantalla 1". Temperatura más allá de los límites grupo diodos secundario..... | 48                                                             |           |
| 2.2      | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....                                                                                                                                                                  | 35        | 3.4.16 -74- "OVERTEMPERATURE 1 en la pantalla 1". Temperatura más allá de los límites grupo IGBT.....              | 48                                                             |           |
| 2.3      | GENERADORES ART. 386 Y 388.....                                                                                                                                                                | 35        | 3.4.17 -75- "Water Unit low pressure" en display (1). Presión insuficiente en el circuito de enfriamiento.....     | 48                                                             |           |
| 2.4      | PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN FIRMWARE.....                                                                                                                                                      | 37        | 3.4.18 -76- "Water Unit not present" en display (1). Grupo de enfriamiento no conectado.....                       | 49                                                             |           |
| 2.5      | GRUPO DE ENFRIAMIENTO GRV14.....                                                                                                                                                               | 37        | 3.4.19 -80- "Door opened" en display (1). Cárter grupo arrastrahilo abierto.....                                   | 49                                                             |           |
| <b>3</b> | <b>MANTENIMIENTO.....</b>                                                                                                                                                                      | <b>38</b> | 3.4.20 -99- "POWER OFF" en display (1). Tensión de red no correcta (apagado máquina).....                          | 49                                                             |           |
| 3.1      | INSPECCIÓN PERIÓDICA, LIMPIEZA.....                                                                                                                                                            | 38        |                                                                                                                    |                                                                |           |
| 3.2      | EMPALMES, MANDOS Y SEÑALIZACIONES GENERADOR.....                                                                                                                                               | 38        |                                                                                                                    |                                                                |           |
| 3.3      | BÚSQUEDA AVERÍAS.....                                                                                                                                                                          | 38        |                                                                                                                    |                                                                |           |
| 3.3.1    | El generador no se enciende, panel de control apagado.....                                                                                                                                     | 38        | <b>4</b>                                                                                                           | <b>LISTA DE COMPONENTES .....</b>                              | <b>50</b> |
| 3.3.2    | Ventiladores (44) parados.....                                                                                                                                                                 | 41        | 4.1                                                                                                                | DESPIECE GENERADOR ART. 386 .....                              | 50        |
| 3.3.3    | El panel de control no indica valores correctos.....                                                                                                                                           | 41        | 4.2                                                                                                                | TABLA COMPONENTES GENERADOR ART. 386 .....                     | 50        |
| 3.3.4    | El pulsador de start no provoca ningún efecto.....                                                                                                                                             | 41        | 4.3                                                                                                                | DESPIECE GENERADOR ART. 388 .....                              | 50        |
| 3.3.5    | Algunos mandos del conector (8) no funcionan.....                                                                                                                                              | 42        | 4.4                                                                                                                | TABLA COMPONENTES GENERADOR ART. 388 .....                     | 50        |
| 3.3.6    | No sale el gas de la antorcha.....                                                                                                                                                             | 42        | 4.5                                                                                                                | DESPIECE GRUPO ARRASTRAHILO ART. 388 .....                     | 50        |
| 3.3.7    | El motor arrastrahilo no funciona.....                                                                                                                                                         | 43        | 4.6                                                                                                                | TABLA COMPONENTES GRUPO ARRASTRAHILO ART. 388 .....            | 50        |
| 3.3.8    | Tensión de salida en vacío no correcta.....                                                                                                                                                    | 44        | 4.7                                                                                                                | DESPIECE GRUPO ENFRIAMIENTO GRV14, ART. 1681.00.....           | 51        |
| 3.3.9    | Tensión de salida en carga resistiva no correcta.....                                                                                                                                          | 44        | 4.8                                                                                                                | TABLA COMPONENTES GRUPO ENFRIAMIENTO GRV14, ART. 1681.00 ..... | 51        |
| 3.3.10   | Encendido del arco difícil, el arco se apaga inmediatamente después del cebado.....                                                                                                            | 45        |                                                                                                                    |                                                                |           |
|          | Calidad de la soldadura no es satisfactoria, la velocidad del hilo no es adecuada a la corriente de salida.....                                                                                | 45        |                                                                                                                    |                                                                |           |
| 3.3.11   | Al soltar del pulsador de start, el hilo se pega a la pieza por soldar (frenado motor ineficaz).....                                                                                           | 45        | <b>5</b>                                                                                                           | <b>ESQUEMAS ELÉCTRICOS .....</b>                               | <b>51</b> |
| 3.3.12   | Grupo de enfriamiento no funciona correctamente.....                                                                                                                                           | 45        | 5.1                                                                                                                | GENERADOR ART. 386 .....                                       | 51        |
| 3.4      | CÓDIGOS DE ERROR.....                                                                                                                                                                          | 46        | 5.2                                                                                                                | GENERADOR ART. 388 .....                                       | 51        |
| 3.4.1    | -02- Error en EEprom.....                                                                                                                                                                      | 46        | 5.3                                                                                                                | CARRO ARRASTRAHILO ART. 388 .....                              | 51        |
| 3.4.2    | -06- Error de comunicación detectado por tarjeta panel (47).....                                                                                                                               | 46        | 5.4                                                                                                                | GRUPO ENFRIAMIENTO GRV14, ART. 1681.00.....                    | 51        |
| 3.4.3    | -09- Error de comunicación detectado por tarjeta INV en tarjeta potencia(56).....                                                                                                              | 46        | 5.5                                                                                                                | TARJETA INV EN TARJETA POTENCIA (47), COD. 5602541.            | 52        |
| 3.4.4    | -10- "Inverter fault" en display A. Falta de tensión y corriente a la salida.....                                                                                                              | 46        | 5.6                                                                                                                | TARJETA POTENCIA(56), COD. 5602540.....                        | 54        |
| 3.4.5    | -14- "Undervoltage" en display 1. Error tensión de alimentación driver igtb inverter en tarjeta potencia(56).....                                                                              | 47        | 5.7                                                                                                                | TARJETA PANEL (47), COD. 5602542.....                          | 58        |
| 3.4.6    | -25- Anomalía en el bus EPLD de tarjeta INV en tarjeta potencia(56).....                                                                                                                       | 47        |                                                                                                                    |                                                                |           |
| 3.4.7    | -30- Calibrado erróneo umbral mínimo de corriente.....                                                                                                                                         | 47        |                                                                                                                    |                                                                |           |
| 3.4.8    | -42- "Motor fault" en display 1. Error en la señal del encoder motor (11).....                                                                                                                 | 47        |                                                                                                                    |                                                                |           |
| 3.4.9    | -53- "Release start button" en display (1). Pulsador de start presionado al encendido o durante la reactivación de la parada por temperatura más allá de los límites o por cárter abierto..... | 47        |                                                                                                                    |                                                                |           |

## **1 INFORMACIONES GENERALES.**

### **1.1 Introducción.**

El presente manual tiene por objeto instruir al personal encargado del mantenimiento de los sistemas de soldadura SYNSTAR 330 TC, art. 386 y SYNSTAR 330 TS, art. 388.

### **1.2 Filosofía general de asistencia.**

Es deber del cliente y/o del operador la utilización apropiada del equipo, de acuerdo con las prescripciones del Manual Instrucciones y es su responsabilidad el mantenimiento del equipo y de los correspondientes accesorios en buenas condiciones de funcionamiento, de acuerdo con las prescripciones del Manual de Servicio.

Cualquier operación de inspección interna o reparación deberá ser realizada por personal cualificado, el cual será responsable de las intervenciones que se lleven a cabo en el equipo. Cada intervención de mantenimiento debe ser efectuada según la norma CEI 26-29 (IEC 60974-4).

Después de haber realizado una reparación, hay que tener cuidado de reordenar el cablaje de forma que exista un aislamiento seguro entre el lado primario y el lado secundario del generador.

Está prohibido intentar reparar tarjetas o módulos electrónicos dañados; hay que sustituirlos con repuestos originales Cebora.

### **1.3 Informaciones sobre la seguridad.**

Las siguientes notas sobre la seguridad, son parte integrante de las citadas en el Manual Instrucciones, por lo que antes de utilizar la máquina se invita a leer el párrafo correspondiente a las disposiciones de seguridad citadas en el susodicho manual.

Desconectar siempre el cable de alimentación de la red y esperar la descarga de los condensadores internos (1 minuto), antes de acceder a las partes internas del equipo.

Algunas partes internas, como bornes y disipadores, podrían estar conectados a potenciales de red o en cualquier caso ser peligrosos, por lo que se aconseja no trabajar con el equipo sin las cubiertas de protección a menos de que fuese absolutamente necesario.

En tal caso adoptar precauciones particulares como usar guantes y calzado aislante y trabajar en ambientes y con prendas perfectamente secos.

### **1.4 Compatibilidad electromagnética.**

Se invita a leer y a respetar las indicaciones que se dan en el párrafo "Compatibilidad electromagnética" del Manual Instrucciones.

## **2 DESCRIPCIÓN SISTEMA.**

### **2.1 Introducción.**

SYNSTAR 330 TC, y SYNSTAR 330 TS, son sistemas idóneos para la soldadura MIG/MAG sinérgico y MIG/MAG pulsado sinérgico, realizados con tecnología inverter. Cada sistema está formado por un generador electrónico, con grupo arrastrahilo incorporado y una serie de accesorios para la adaptación a los varios tipos de empleo (ver lista en el Catálogo Comercial).

El generador está controlado por circuitos a microprocesador que gestionan las funciones operativas del sistema de soldadura y la interfaz con el operador.

La interfaz con el operador se lleva a cabo por medio del panel de control colocado en el panel frontal del generador. Los programas de trabajo responden a curvas sinérgicas preprogramadas exigible del panel de control.

### **2.2 Características técnicas.**

Para el control de las características técnicas, leer la placa de la máquina, el Manual Instrucciones del generador y el Catálogo Comercial.

### **2.3 Generadores art. 386 y 388.**

Los art. 386 y 388 son generadores de tensión continua controlados en corriente, constituidos por un puente rectificador trifásico, un convertidor DC/AC (inverter) y un ulterior puente rectificador.

Haciendo referencia a los esquemas eléctricos de par. 5, a los dibujos y tablas de par. 4, se pueden individuar los bloques principales que componen los generadores.

El interruptor general (14) alimenta la tarjeta potencia(56) que contiene todos los elementos de potencia del generador.

Más exactamente en la tarjeta potencia(57) se pueden identificar (Fig. 2.3.1):

- el filtro de la tensión de red, para la reducción de las interferencias dirigidas reflejadas en red;
- el puente rectificador de entrada, que convierte la tensión de red en tensión continua para la operación del inverter;
- el inverter de igbt, que genera la tensión alterna de onda cuadrada para el transformador de potencia TR\_POWER (57);
- el TA, T2, para medir la corriente del primario del transformador de potencia (57);
- el puente rectificador de la corriente secundaria del transformador de potencia (57).

En la tarjeta potencia(56) está montada en manera inamovible, una tarjeta que contiene los circuitos de control del inverter (en adelante se llamará tarjeta INV).

ES

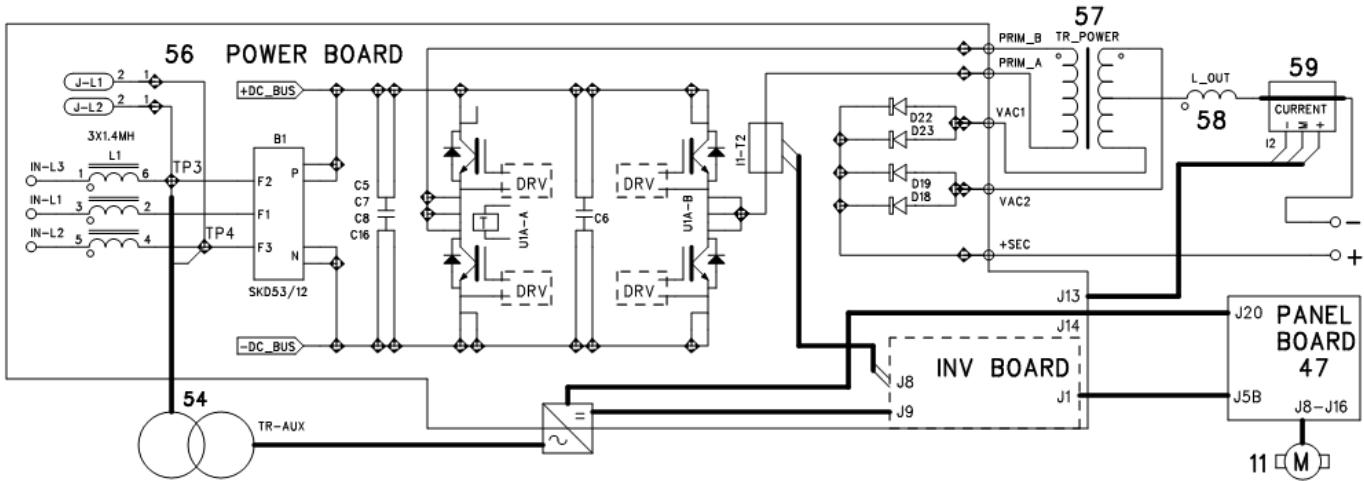


Fig. 2.3.1 (art. 386/388)

### NOTA

Teniendo en cuenta el tipo de instalación, soldadura directa al conector J10-J11-J12 de tarjeta potencia(56), la tarjeta INV se considera parte integrante de la tarjeta potencia(56).

La tarjeta INV contiene un microprocesador que gestiona de manera autónoma el funcionamiento del inverter.

Recibe la información sobre el estado de la tensión de red, a través del opto acoplador OP1, en tarjeta potencia(56), las señales de reacción de la corriente primaria y secundaria, la señal de la tensión de salida del generador y las señales de temperatura de los sensores NTC en tarjeta potencia(56).

Comunica con la tarjeta panel (47), que hace de control principal del generador, a través de la linea CAN: recibe los mandos de start y set point para la gestión del inverter y envía las informaciones del estado operativo del inverter.

**ES**

La tensión de red presente a la entrada del puente rectificador de entrada es enviada también al primario del transformador servicios (54), que provee las tensiones de alimentación a todos los circuitos del sistema de la soldadura.

Las tensiones secundarias del transformador servicios son:

- vea la Fig. 2.3.1 y el Mapa de conectores, par. 5.6:
  - 30 Vac, para el suministro de energía a los circuitos de control del panel del motor (47);
  - 25 Vac para alimentar los circuitos de control del generador (56 + INV BOARD);
  - 18 Vac para la alimentación aislada de los circuitos de interfaz con el grupo de enfriamiento (opcional);
  - 220 Vac, proveída de una toma intermedia del primario del transformador de servicios (54), para la alimentación del grupo de enfriamiento a través de la toma (15) en el panel posterior del generador.

El inverter está realizado mediante un módulo con dentro de él cuatro igbt conectados con la configuración “puente a H”, pilotados por los circuitos driver, montados en proximidad de los igbt y accionados a sus vez por la tarjeta INV. Tarea del inverter es la de generar la tensión alterna de onda cuadra para el transformador de potencia (57).

La regulación de la corriente de soldadura tiene lugar modulando oportunamente tal tensión.

El TA, T2, insertado en el circuito del bobinado primario del transformador de potencia (57), proporciona la señal de reacción de corriente usado para el control del correcto funcionamiento del inverter.

Tal señal normalmente no influencia la regulación de la corriente de soldadura.

El transformador de potencia (57), da al secundario valores de tensión y corriente adecuados a la soldadura.

El secundario de potencia está formado por 2 bobinados conectados a punto común en el terminal del inductor L\_OUT, necesario para la nivelación de la corriente de soldadura.

Los demás extremos de los bobinados están conectados al grupo diodos secundario, presente en tarjeta potencia (56), que rectifica la corriente alterna generada por el inverter volviéndola disponible a la salida del generador.

El grupo diodos secundario está formado por 8 diodos conectados a cátodo común y proporciona a la salida una tensión positiva respecto a la toma central del transformador (57). En realidad estos diodos están encerrados en módulos de dos diodos cada uno.

El transductor de corriente de efecto Hall (59), insertado en la toma central del transformador (57), envía a la tarjeta INV la señal de reacción de la corriente secundaria, para la regulación de la corriente de soldadura.

Esta energía es suministrada solo por el transformador servicios (54), utilizando los mismos circuitos de alimentación de la tarjeta potencia(56).

Desde los terminales faston (J9) de tarjeta potencia(56), se toma la señal de la tensión de salida del generador, utilizada por la tarjeta INV para adaptar el comportamiento del generador a las condiciones del arco de soldadura.

En el generador art. 386 el grupo arrastrahilo es integrado y se compone del grupo motorreductor y del soporte de la bobina del hilo, contenidos por el cárter de protección. En el generador art. 388, se coloca en un carro de alimentación de alambre externo, en ambas máquinas hay un cable de protección.

El interruptor (07) situado en el cárter del grupo arrastrahilo, proporciona a la tarjeta panel (47) la señal para la parada del generador en caso de apertura de ésto.

Tal condición de alarma viene señalada en el panel de control con apropiado código de error.

A la tarjeta potencia (56) hace referencia las señales de temperatura de los sensores NTC ubicados en el disipador del grupo de diodos secundario (conectado a J7) y el disipador del módulo IGBT (conectado a J8).

El funcionamiento de los ventiladores (26) está sujeto a las condiciones del generador y se activan en las siguientes condiciones:

- cuando la máquina está encendida
- durante la soldadura y en los 3 minutos siguientes al final de la soldadura.

La tarjeta panel (47) contiene el microprocesador principal del generador y se ocupa de la gestión de todas las funciones del generador.

En la tarjeta panel (47) se genera la señal de referencia que se enviará a la tarjeta INV, para el control del inverter y la tensión de alimentación para el motor arrastrahilo (11), ajustados sobre la base de los requisitos del programa de soldadura seleccionado.

La tarjeta panel (47) contiene el circuito para la regulación de la velocidad del motor arrastrahilo (11), que en este caso se provee de señal de reacción de velocidad obtenida a través del encoder incorporado en el motor (11). Los programas de soldadura predefinidos por Cebora (curvas sinérgicas) se almacenan en la tarjeta panel (47). Para su actualización y para la actualización del firmware del generador, en la tarjeta del panel frontal es presente el conector de programación BD1-RS232(5) y USB(6) (ver. fig.3.2 a/b).

La tarjeta panel (47) hace también de panel de control del generador y contiene el display touch 1 y la manecilla 2 para el control del estado operativo del generador (ver Manual Instrucciones).

Las salidas de potencia del generador están recogidas en el panel frontal.

Para la antorcha MIG está previsto el empalme centralizado 3, el cual incorpora un engrane de potencia, dos contactos para el mando de start y un engrane neumático para el gas. Para el cable de masa está disponible el empalme GIFAS 4. En el panel posterior del generador art. 324, están colocados la toma 15, protegida por el fusible 10 y el conector 14 para la conexión del grupo de enfriamiento (ver. fig.3.2 c/d).

## 2.4 Programación, actualización firmware.

La programación del generador o la actualización del firmware son posibles con "Cebora Device Manager" o "Power Source Manager". "Cebora Device Manager" y "Power Source Manager" son programas, descargables desde el sitio web de Cebora <http://www.cebora.it>, que deben

instalarse en una PC con sistema operativo Windows, equipados con puerto serie RS232 o adaptador USB apropiado. Al conectar la PC al conector del generador (5), equivalente al conector RS232, es posible programar el generador, además de realizar las capacidades de diagnóstico del programa.

En el sitio web de Cebora están disponibles los archivos del programa para instalar en los equipos (archivos llamados \*.ceb o \*.fwu) y el Manual de Instrucciones para ayudarlo a usar Cebora Device Manager.

Si no tiene una PC, solo tiene la posibilidad de programarla a través de una memoria USB. En la memoria USB, cree un directorio llamado "Bin", cópielo dentro del archivo "\* .fwu", inserte la memoria USB en el conector (6). En la pantalla táctil (1), acceda al Menú - Configuraciones - Administración de USB, siga las instrucciones en la pantalla.

## 2.5 Grupo de enfriamiento GRV14.

Disponible como opción .

El grupo de enfriamiento GRV14 está alimentado con dos fases de la tensión de red, tomadas de la tarjeta potencia (56), a través del primario del transformador servicios (54) que actúa de autotransformador (400/220 Vac).

La tarjeta potencia(56) actúa de interfaz de conexión entre los componentes del grupo y el verdadero circuito de control, la tarjeta panel (47), a la cual está conectada (vía linea CAN con tarjeta INV).

Precisando, la señal de "habilitación grupo enfriamiento" de la tarjeta panel (47), acciona el relé RL1 en tarjeta potencia(56), el cual alimenta directamente la bomba (26) del líquido de enfriamiento y los ventiladores (2).

El presostato (23), insertado en el circuito hidráulico en la salida de la bomba (26), proporciona la señal aislada relativa a la presión del líquido a la tarjeta panel (48), a través de la tarjeta potencia (56).

Al encendido del generador, la tarjeta panel (47) controla si el grupo de enfriamiento está conectado, mediante la señal proporcionada por el conector puente en los terminales 1 y 2 del conector (9) en el grupo de enfriamiento (Fig. 3.3.13). Con el conector (9) desconectado o con el conector puente interrumpido, el grupo de enfriamiento está deshabilitado y la selección del tipo de funcionamiento de panel de control no es posible; si el grupo de enfriamiento ya está activado, se provoca el bloqueo del generador con indicación del código de error relativo.

Al encendido del grupo, se ha habilitado el funcionamiento (ver Manual Instrucciones), bomba (26) y ventiladores (2) funcionan durante 30 segundos para llenar los tubos de la antorcha y comprobar la regulación de la presión del circuito hidráulico; a continuación, en ausencia del mando de soldadura del operador, se paran a la espera de un nuevo mando de start.

Si antes de 30 segundos desde el encendido el presostato (23) no midiera la presión idónea, la tarjeta panel (47) ac-

ES

cionaría el bloqueo del generador, con relativa indicación de alarma en el panel de control.

En el funcionamiento automático bomba y ventiladores entran en función al inicio de la soldadura y se detienen 3 minutos después del final de la soldadura.

En el funcionamiento continuo bomba y ventiladores se mantienen siempre en funcionamiento. Solo la eventual falta de presión podría detenerles junto al generador.

El set-up de fabrica del grupo de enfriamiento está "OFF", por lo que a la primera utilización del sistema de soldadura, habría que modificar tal programación (ver Manual Instrucciones).

### 3 MANTENIMIENTO.

#### ADVERTENCIAS

CUALQUIER OPERACIÓN DE INSPECCIÓN INTERNA O REPARACIÓN DEBERÁ SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO.

ANTES DE PROCEDER AL MANTENIMIENTO DESCONECTAR LA MÁQUINA DE LA RED Y ESPERAR LA DESCARGA DE LOS CONDENSADORES INTERNOS (1 MINUTO).

#### 3.1 Inspección periódica, limpieza.

Periódicamente controlar que el equipo y todas las conexiones estén en condición de garantizar la seguridad del operador.

Periódicamente abrir el cárter de protección en la tarjeta potencia (56) y controlar el interior del túnel de ventilación. Eliminar la suciedad o el polvo para asegurar un correcto flujo de aire y por consiguiente, el enfriamiento de los elementos internos del generador. Verifique que los ventiladores funcionen correctamente, elimine cualquier polvo de hierro en el transformador de potencia (57), grupo IGBT (U1A-A\_B) y diodos secundarios (D18, D19, D22, D23), limpíe cuidadosamente todos los componentes electrónicos con un chorro de aire a distancia, asegurándose de que ningún polvo de hierro penetre entre los disipadores de calor y los componentes. Eliminar la suciedad o el polvo metálico de la funda guiahilo y del grupo motorreductor, verificando que el estado de desgaste no requiera su sustitución.

Controlar las condiciones de los terminales de salida, de los cables de salida y de la alimentación del generador; si estuviesen dañados sustituirllos. Controlar las condiciones de las conexiones internas de potencia y de los conectores en las tarjetas electrónicas; si encontrases algunas "flojas" apretarlas o sustituir los conectores.

#### 3.2 Empalmes, mandos y señalizaciones generador.

Ver figuras 3.2.a, 3.2.b, 3.2.c, 3.2.d, 3.2.e y Manual Instrucciones generador.

### 3.3 Búsqueda averías.

#### NOTA


En **negrita** se describen los problemas que la máquina podría presentar (síntomas).

- Las operaciones precedidas por este símbolo, se refieren a situaciones en las que el operador debe averiguar (causas).
- ♦ Las operaciones precedidas por uno de estos símbolos, se refieren a las acciones que el operador deberá llevar a cabo para resolver los problemas (soluciones)

#### 3.3.1 El generador no se enciende, panel de control apagado.

##### TEST IDONEIDAD DE LA RED.


- Falta tensión por intervención de los dispositivos de protección de la red.

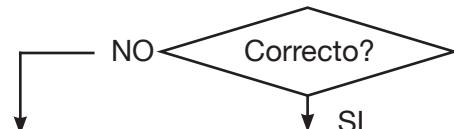

- ♦ Eliminar eventuales cortocircuitos o pérdidas de aislamiento hacia la masa, en las conexiones entre cable de red, interruptor (14), terminales IN-L1, IN-L2, IN-L3 de tarjeta potencia(56).
- ♦ Verificar que el puente rectificador B1 en tarjeta potencia(56) no sea en cortocircuito.
- ♦ Red no idónea para alimentar el generador (ej.: potencia instalada insuficiente).
- ♦ Sustituir tarjeta potencia(56).

##### TEST CONEXIONES DE RED.


- Terminales IN-L1, IN-L2, IN-L3 en tarjeta potencia(57) = 3 x 400 Vac, con interruptor (40) cerrado.



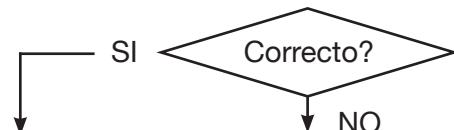


- ♦ Controlar conexiones entre interruptor (14) y tarjeta potencia(56).
- ♦ Controlar cable y clavija de alimentación.
- ♦ Controlar interruptor (14).
- ♦ Controlar condiciones de la tensión de red.

##### TEST ALIMENTACIÓN POTENCIA.

- Tarjeta potencia(56), conector J1, terminales 4(+)-1(-), tensión = +530 Vdc aproximadamente, con interruptor (14) cerrado.

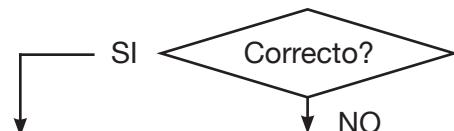


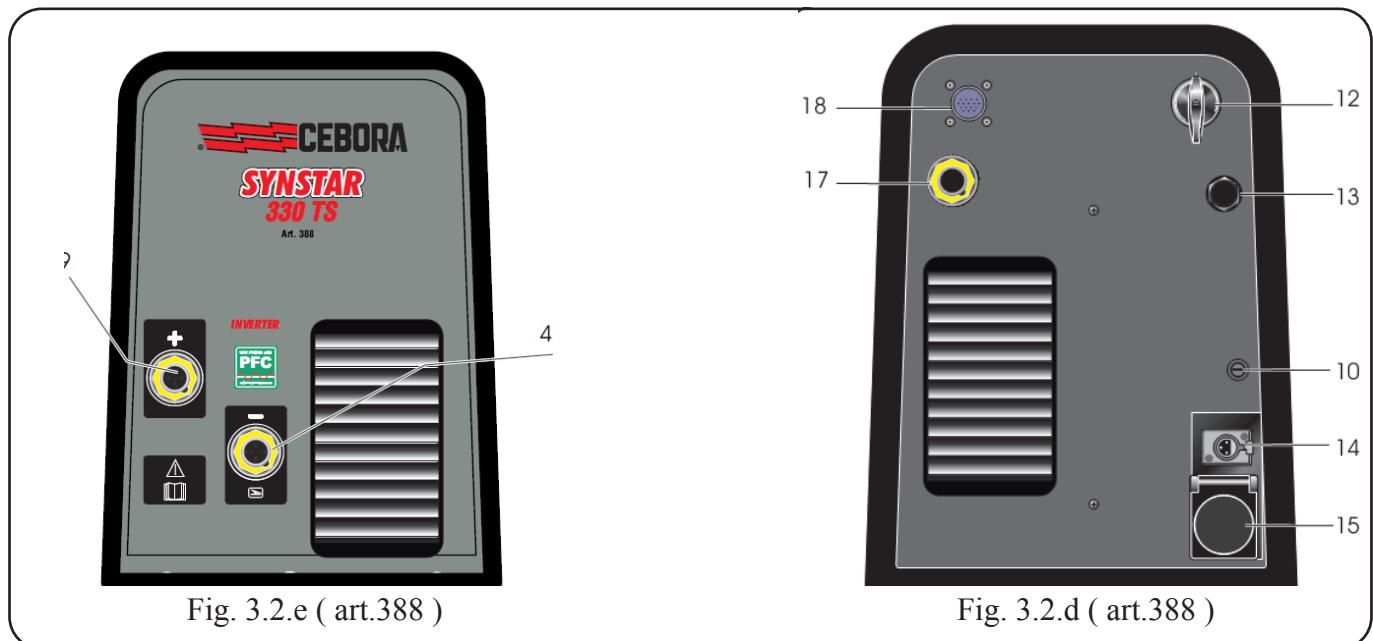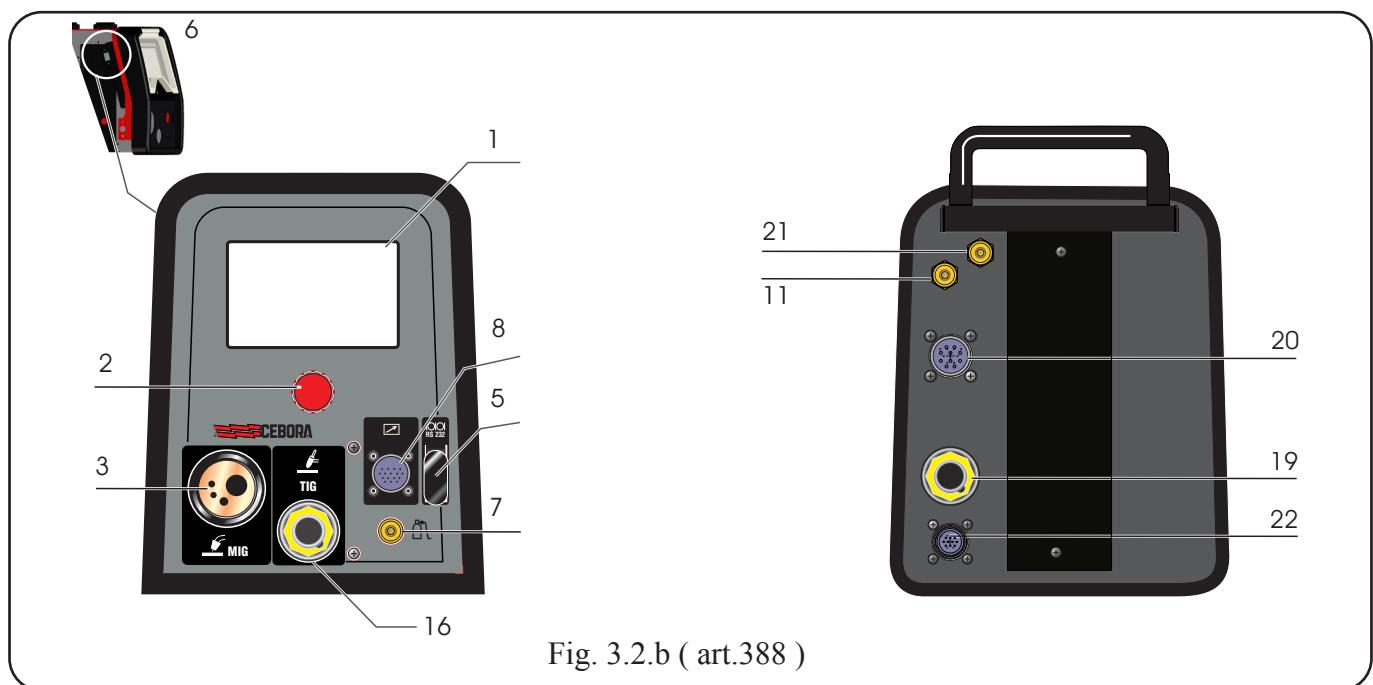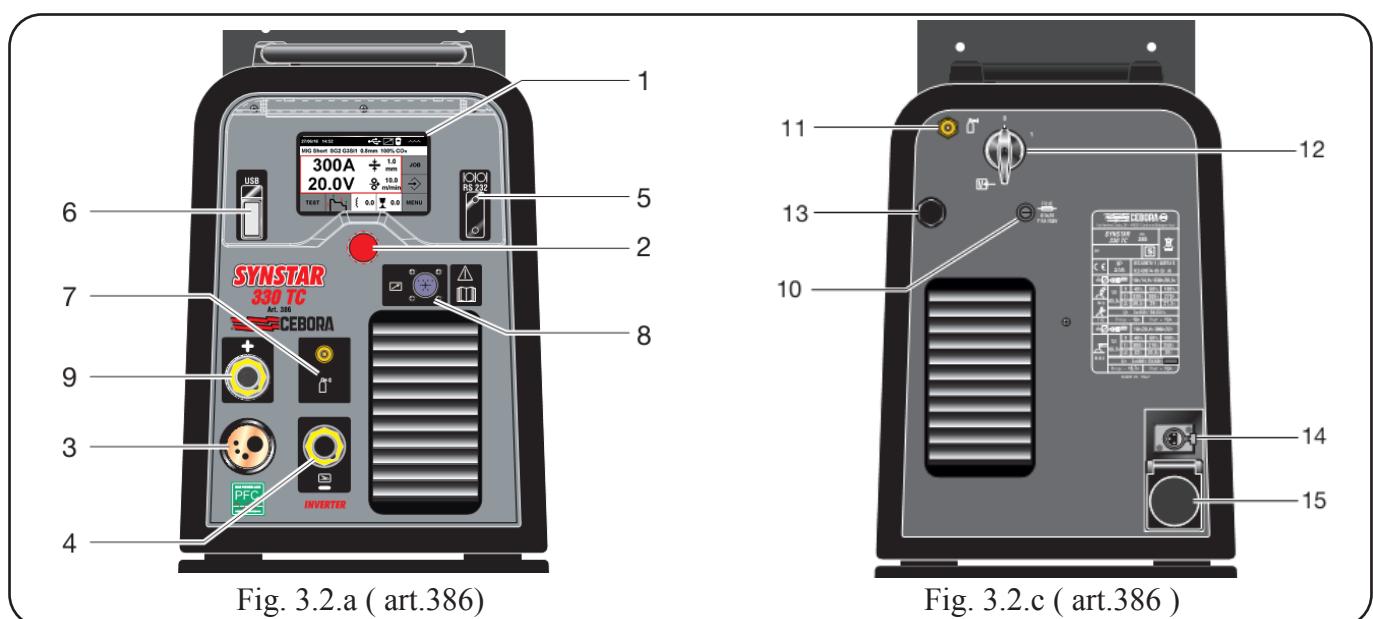

- ◆ Verificar que los terminales 4 - 1 de J1en la tarjeta potencia (56) no sean en cortocircuitos. Si el caso buscar la fuente del cortocircuito entre los componentes conectados al DC\_BUS (ver Fig. 2.3.1).
- ◆ Sustituir tarjeta potencia(57).

#### TEST ALIMENTACIÓN TRANSFORMADOR SERVICIOS (54).


- (art. 324) Transformador servicios (62), terminales 0 - 400 = 400 Vac, aprox., terminales 0 - 220 = 220 Vac, aprox.

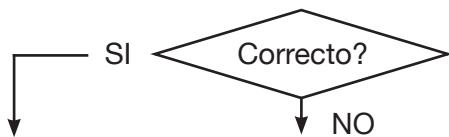

- ◆ Controlar cableado entre panel de bornes del primario transformador servicios (54) y terminales J-L1 y J-L2 en tarjeta potencia(556).
- ◆ Verificar las conexiones en el circuito impreso de tarjeta potencia(56), entre los terminales J-L1, J-L2 con terminales IN-L2, IN-L3 (ver Mapa conectores, pár. 5.6).
- ◆ Controlar integridad del fusible en el primario del transformador servicios (54). Si estuviera interrumpido substituirlo verificando, con el generador apagado, la resistencia del bobinado primario en el panel de bornes del transformador servicios (654) con los fusible íntegros insertados. Valores correctos: primario 0 - 400 Vac = 13 ohm aproximadamente, primario 0 - 220 Vac = 7 ohm aproximadamente. Si no correcto substituir el transformador servicios (54).

#### TEST ALIMENTACIÓN TARJETA POTENCIA

- Tarjeta potencia (56), conector J6, terminales 1-4 = 24 Vac (alimentación ventiladores, tarjeta INV).
- Tarjeta potencia (56), conector J6, terminales 3-6 = 30 Vac (alimentación tarjeta panel, motor arrastrahilo válvula de solenoide).
- Tarjeta potencia (56), conector J4, terminales 1-2 = 18 Vac (alimentación circuitos de interfaz con el grupo de enfriamiento)

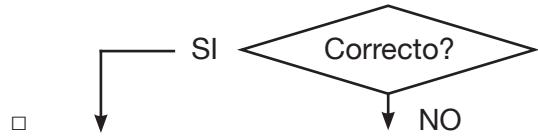


- Controlar cableado entre J6-J4 tarjeta potencia(56) y bobinados secundarios del transformador servicios (54).
- ◆ Controlar integridad de los fusibles en los secundarios a 18 Vac, 25 Vac y 30 Vac del transformador servicios (54). Si interrumpidos

substituirlos verificado resistencia en los terminales 1-4 y en terminales 3-6 del conector J6 en tarjeta potencia(56). Valor correcto = >Mohm en ambos los sentidos de medida. Si no correcto substituir la tarjeta potencia(56).

#### TEST ALIMENTACIÓN CONTROL DC

- Tarjeta potencia(56), conectores:
  - J14-1(+), J14-5 terminales 2(+) - 1(-) = +42 Vdc aprox. (alimentación circuitos control velocidad motor en tarjeta panel (47)).
  - J14-3(+), J14-6(-) = +15 Vdc aprox. (alimentación lógica en el circuito del panel (47)).
  - J7-B (-), J16-1 (+) = +24 Vdc;
  - J5-B (-), J13-1 (+) = +15 Vdc;
  - J5-B (-), J13-3 (+) = -15 Vdc;
  - J5-B (-), disipador de U4(+) = +5 Vdc.
  - J5-4(-), J5-1(+) = +25 Vdc, con conector (14 libre) Fig.3.2.c-d (circuitos de interfaz grupo enfriamiento).


Todos con interruptor (14) cerrado.

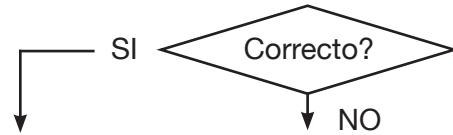

- ◆ Buscar eventuales componentes defectuosos en la tarjeta potencia(56), con base en la Mapa conectores de par. 5.6.
- ◆ Sustituir tarjeta potencia(56).

#### TEST ALIMENTACIÓN TARJETA PANEL (47).

- Tarjeta panel (47), conector J20, terminales 1(+) y 2(-) = +15 Vdc aprox., con interruptor (14) cerrado.
- Tarjeta panel (47), conector J20 terminales 4(+) y 3(-) = +42 Vdc, con interruptor (14) cerrado.
- Tarjeta panel (47), conector J7 terminales 1(+) y 3(-) = +5 Vdc, con interruptor (14) cerrado.
- Tarjeta panel (47), conector J7 terminales 2(+) y 3(-) = +3.3 Vdc, con interruptor (14) cerrado.

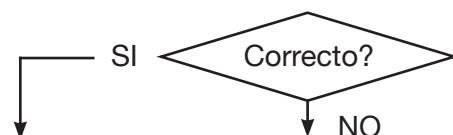


- ◆ Controlar cablaje entre J14 de tarjeta potencia(56) y J20 tarjeta panel (47).
- ◆ Si la tensión no correcta es la +3,3 Vdc buscar eventuales anomalías en los circuitos de alimentación en la tarjeta panel (47) (U18-U21, etc.) (ver Mapa conectores de par. 5.7).
- ◆ Sustituir tarjetas potencia(56) y/o panel (47).

- Sustituir tarjetas potencia(56) y/o panel (47).

### 3.3.2 Ventiladores (44) parados.

TEST VENTILADORES (26).

- Tarjeta potencia(56), conector J16, terminales 1(+) - 2(-) = conector J15, terminales 1(+) - 2(-) = +24 Vdc aprox., ventiladores en función, con interruptor (40) cerrado

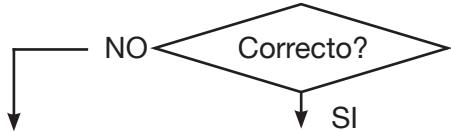

- ◆ Controlar cableado entre ventilador (26) y conectores J6, J15, J16 de tarjeta potencia(56).
- ◆ Controlar que no existan obstáculos mecánicos que bloquean los ventiladores (26).
- ◆ Sustituir ventilador (26).
- Controlar las tensiones de alimentación de tarjeta potencia(56), en particular la tensión +24 Vdc efectuando, si necesario, el TEST ALIMENTACIONES CONTROL DC, de par. 3.3.1.
- Sustituir tarjeta potencia(56) y/o ventiladores (26).


### 3.3.3 El panel de control no indica valores correctos.

SELF TEST.


- Al encendido, en el panel de control display A indica la pagina de informaciones generales:
  - número del artículo del generador;
  - número de matrícula del generador;
  - versión del firmware del generador;
  - fecha de desarrollo del firmware;
  - versión de las curvas sinérgicas;
  - opciones de la máquina



- Pasados 3 s, el display (1) indica la pagina del menú principal:
  - curva sinérgica establecida;
  - corriente de soldadura (A) y velocidad del hilo, expresada en metros por minuto;
  - tensión de arco (V) y espesor recomendado, expresado en milímetros.

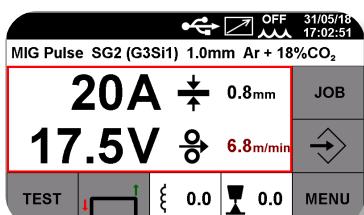


- Válvula de solenoide (9 o 13) entra en función.

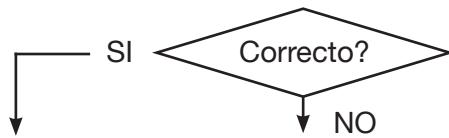

- ◆ Controlar cableado entre J14 tarjeta potencia(56) y J20 de tarjeta panel (47).
- ◆ Controlar tensiones de alimentación de tarjeta potencia(56) y panel (47), efectuando los test de par. 3.3.1.

TEST CÓDIGOS ERROR.


- Al encendido, después de la fase de start-up, viene visualizada una condición de error es decir, en el display (1) aparece un código que identifica el tipo de error.

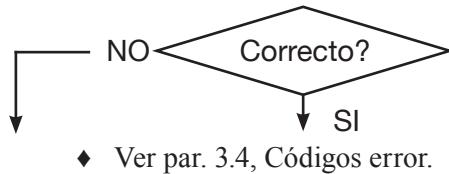

- ◆ Ver par. 3.4, Códigos error.

TEST MANDOS Y SEÑALIZACIONES.

- Despues de la fase de start-up, con manecilla (2) y el panel touch (1) son posibles todos los pasos correspondientes a las selecciones de "Proceso", "Modo" y "Programas", como descritos en el Manual Instrucciones.

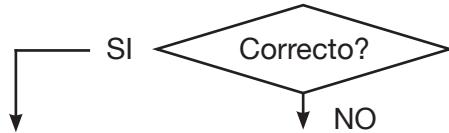

- ◆ Controlar las tensiones de alimentación de tarjetas potencia (56) y panel (47), efectuando los test de par. 3.3.1.
- ◆ Controlar que en la tarjeta panel (47) sea insertado el programa correcto, efectuando, si necesario, el procedimiento de "Actualización firmware" (ver par. 2.4).

- Controlar cableado entre J14 de tarjeta (56) y (J20) de tarjeta panel (47).
- Sustituir tarjetas potencia(56) y/o panel (47).

### 3.3.4 El pulsador de start no provoca ningún efecto.

#### NOTA

El mando de start puede ser dado al generador tanto a través de los empalmes centralizados (3) como a través del conector (8).


Los dos circuitos, dentro la tarjeta panel (47), están conectados en paralelo, por lo que es suficiente una sola de las dos señales para obtener el start del generador.

TEST MANDO START.

- Tarjeta panel (47), terminales J9-A(+) y J9-B(-) = 0 Vdc con pulsador de start presionado, +9 Vdc aprox., con pulsador soltado (con pulsador conectado al empalme

centralizado (3) o al conector (8).

- Tarjeta panel (47), conector J17, terminales 3(+) y 4(-) = 0 Vdc con pulsador de start presionado, +9 Vdc aprox., con pulsador soltado (con pulsador conectado al empalme centralizado (3) o al conector (8)

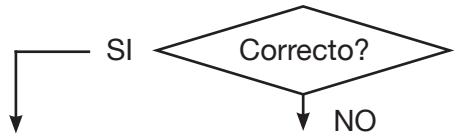

- ◆ Controlar cableado entre J9 tarjeta panel (47), empalme centralizado (3) y pulsador antorcha.
- ◆ Controlar cableado entre J17 tarjeta panel (47) y conector (8).
- ◆ Controlar tensiones de alimentación de tarjeta panel (48), efectuando, si necesario, el TEST ALIMENTACIÓN TARJETA PANEL (47), de par. 3.3.1.
- ◆ Sustituir tarjeta panel (48).

- Controlar la integridad de los componentes insertados en la línea de start entre J9, J17 y Q2 en tarjeta panel (47) (ver Mapa conectores, par. 5.7).
- Sustituir tarjeta panel (47).

### 3.3.5 Algunos mandos del conector (8) no funcionan.

TEST SEÑALES DEL EXTERIOR.

ES

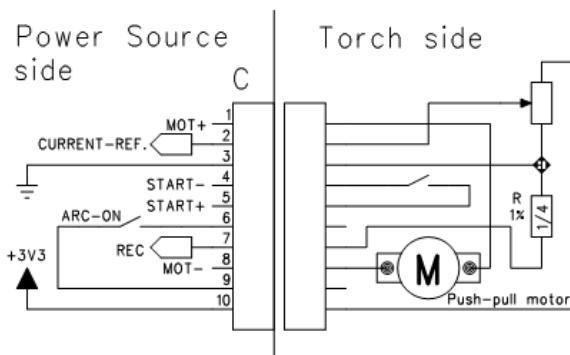


Fig. 3.3.5

- Conector (8), señales como en la tabla, con generador alimentado y conector (8) libre (ningún accesorio insertado en el conector (8)).

|             |                                                      |                                         |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1(+) - 8(-) | salida para motor push-pull                          | +12 Vdc                                 |
| 1(+) - 9(-) | salida para motor spool on gun                       | aprox. (sin carga, tensión capacitiva). |
| 2(+) - 3(-) | cursor potenciómetro                                 | +3,3 Vdc                                |
| 4(+) - 5(-) | mando start                                          | +9 Vdc                                  |
| 6(+) - 3(-) | señal reconocimiento antorcha spool on gun insertada | +3,3 Vdc                                |

|              |                                                   |          |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|
| 7(+) - 3(-), | señal reconocimiento antorcha push-pull insertada | +3,3 Vdc |
| 10(+) - 3(-) | alimentación potenciómetro                        | +3,3 Vdc |

- SI
- ◆ Controlar cableado entre J17 y J18 de tarjeta panel (47), conector (8) y accesorio conectado al conector (8).
- ◆ Controlar tensiones de alimentación de tarjeta potencia(56) y panel (47), efectuando los test de par. 3.3.1.
- ◆ Sustituir tarjeta panel (47).
- Sustituir tarjeta panel (47).

### 3.3.6 No sale el gas de la antorcha.

#### NOTA

En los generadores art. 386 y 388, la válvula de solenoide (13) se controla cuando la máquina se enciende para purgar las tuberías de gas.

La válvula de solenoide (13) se puede activar con el comando de prueba de gas a través del panel táctil (1) (consulte el Manual de instrucciones).

TEST ELECTROVÁLVULA (13).

- Terminales electroválvula (13) = 24 Vdc aprox., con pulsador de start presionado.

- NO
- ◆ Verificar en los terminales de electroválvula (13), resistencia = 56 ohm, aprox.. Si >Mohm (bobinado interrumpido) sustituir electroválvula (36).
- ◆ Verificar presencia del gas en el empalme de alimentación 11-21 y que presión y caudal, en la tubería de alimentación correspondan a los valores de específica.
- ◆ Controlar que no exista una oclusión en los tubos del gas en el generador.
- ◆ Sustituir electroválvula (13).

- Controlar cableado entre electroválvula (13) y conector J19 de tarjeta panel (47).
- Verificar en los terminales de electroválvula (13) resistencia = 56 ohm, aprox. Si 0 ohm (cortocircuito), sustituir electroválvula (13) y controlar eficiencia del mosfet M3-4 y diodos D20-22 en tarjeta panel (47).
- Controlar la integridad de los componentes insertados en la línea de mando electroválvula (13) (R67-148,R59-167, M3-4, D20-22) en tarjeta panel (47) (ver Mapa conectores, par. 5.7).

- Verificar tensión de alimentación en J20 de tarjeta panel (47)
- Sustituir tarjetas potencia(56) y/o panel (47).
- Sustituir electroválvula (13).

### 3.3.7 El motor arrastrahilo no funciona.


#### ADVERTENCIA

El motor arrastrahilo se activa con el mando de start, que también activa el funcionamiento del inverter, o con el mando del motor a través del panel táctil (1), (consulte el Manual de instrucciones).

**Por tanto, al encendido del motor con el botón de Start de la antorcha, durante la operación de enfilaje cuidado, recomendamos de no tocar la antorcha o el hilo de soldadura con el potencial de masa (banco de soldadura o pieza por soldar).**

#### TEST MOTOR ARRASTRAHILO (11).


- Tarjeta panel (47), conector J16, terminales 1(+) y 2(-) = +3 ÷ +12 Vdc aprox., con pulsador de start presionado. Con pulsador de start presionado la tensión a partir de +3 Vdc inicial sube hasta +12 Vdc (independientemente del programa de soldadura seleccionado).

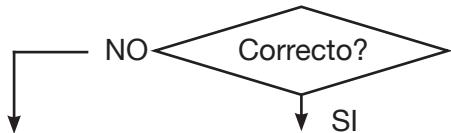

- ◆ Controlar cableado entre J16 tarjeta panel (47) y motor arrastrahilo (11).
- ◆ Desconectar temporalmente, con generador apagado, los terminales del motor arrastrahilo (11) del conector J16 en tarjeta panel (47) y verificar resistencia entre los terminales del motor quedados libres. Valor correcto = 2 ÷ 4 ohm aprox. (resistencia del bobinado del motor). Si >Mohm (bobinado interrumpido) sustituir motor arrastrahilo (11).
- ◆ Controlar que no exista un impedimento mecánico que bloquee el motor (11).
- ◆ Controlar el sentido de rotación del motor; si fuese equivocado, invertir los hilos en el conector J16.
- ◆ Sustituir motor arrastrahilo (11) y/o tarjeta panel (47).

#### TEST ALIMENTACIÓN MOTOR.

- Tarjeta panel (47), conector J20, terminales 4(+) y 3(-), tensión = :
  - +42 Vdc aprox., con generador alimentado.

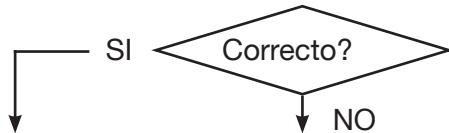

- ◆ Controlar cableado entre J20 tarjeta panel (47) y J14 de tarjeta potencia (56).
- ◆ Desconectar temporalmente, con generador apagado, J14 de tarjeta potencia(56). Volver a encender el generador y verificar en J14 de tarjeta potencia(56), terminales 1(+) y 5(-), tensión = +42 Vdc aprox., con generador alimentado.

Si no correcto:

- controlar tensiones de alimentación de tarjeta potencia (56) efectuando los TEST ALIMENTACIÓN TRANSFORMADOR SERVICIOS (54) y TEST ALIMENTACIÓN TARJETA POTENCIA(56), de par. 3.3.1;
- verificar eficiencia de los diodos D14-D15-D16-D17, condensadores C30 C31 y C46 en tarjeta potencia(56) (basándose en la Mapa conectores, de par. 5.8.)

Si correcto, identificar los componentes defectuosos en tarjeta panel (48), basándose en la Mapa conectores, de par. 5.8.


- sustituir tarjeta potencia(57).

Si correcto, identificar los componentes defectuosos en tarjeta panel (47), basándose en la Mapa conectores, de par. 5.8.

- ◆ Sustituir tarjetas potencia(45) y/o panel (48).

#### TEST SEÑAL REACCIÓN VELOCIDAD MOTOR.

- Tarjeta panel (47), conector J16, terminales 1(+) - 2(-) = +3 ÷ +12 Vdc approx, con TEST MOTOR presionado (vea el Manual de instrucciones). Manteniendo presionado el TEST MOTOR, la tensión inicial de +3 V CC aumenta a +12 V CC (independientemente del programa de soldadura seleccionado).

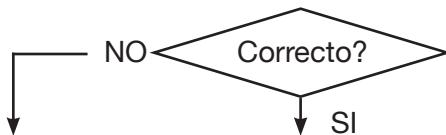

- ◆ Operación regular

- El motor funciona al máximo; Verifique el cableado del ENCODER entre J8 tarjeta del panel (47) y el motor (11).

#### TEST ALIMENTACIÓN ENCODER.

- Tarjeta panel (47), conector J8, terminales 1(+) - 4(-), tensión = +5 Vdc.

#### TEST ENCODER.

- Desconectar temporalmente, a generador apagado, J8 de tarjeta panel (47) y verificar resistencia entre los terminales del conector volante desconectado de J8:
  - terminales 1 - 4 = terminales 2 - 4 = terminales 3 - 4 = 20 Kohm aprox.


Si en cortocircuito, sustituir motor (11) y tarjeta panel (47). Si >Mohm sustituir motor (11).

ES

### 3.3.8 Tensión de salida en vacío no correcta.

#### TEST TENSIÓN DE SALIDA EN VACÍO.


- Terminal de salida 3(+) y 4(-) en generador o carro = +68 Vdc aprox., con pulsador de start presionado.

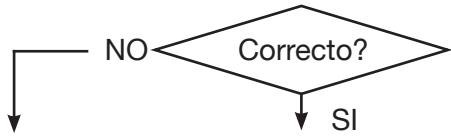

♦ Funcionamiento regular.

#### TEST TENSIÓN SECUNDARIO TRANSFORMADOR (54)

- ◆ Controlar que en las conexiones entre VAC1 y Vac2+SEC de tarjeta potencia(56), y terminales de salida 3 y 4 del generador no estén en cortocircuito o pérdidas de aislamiento hacia la masa. Verifique el cableado en L-OUT (58) y la conexión en la tarjeta de potencia (56) de acuerdo con el diagrama de cableado. Si se encontrasen conexiones flojas apretarlas y sustituir eventuales componentes dañados.

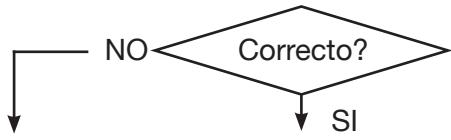

- ♦ Verificar condiciones del grupo diodos secundario (ver Fig. 2.3.1), del inductor L-OUT (58) y de las relativas conexiones en el circuito impreso de tarjeta potencia(56) (para la inspección quitar el túnel de ventilación en tarjeta potencia(56)).
- ♦ Verificar condiciones del transformador de potencia T4 en tarjeta potencia(56). Si se notasen señales de quemaduras o deformaciones sustituirlo.
- ♦ Sustituir tarjeta potencia(56).


- Controlar cableado entre J2 de tarjeta INV en tarjeta potencia (56) y J5B tarjeta panel (47). Para el Art. 388, verifique el cableado entre J2 de la tarjeta del inverter en el conector de la tarjeta de potencia (56) conector (35), y controlar también la extensión generador carro Art. 2060
- Controlar correcta fijación y limpieza de las conexiones entre el conector J7 de tarjeta INV y conector J10 de tarjeta de potencia (56) .
- Verificar condiciones de los componentes de potencia del inverter (modulo IGBT U1 etc) en tarjeta potencia (56).
- Sustituir tarjetas potencia(56) y/o panel (47).

### 3.3.9 Tensión de salida en carga resistiva no correcta.

#### TEST TENSIÓN DE SALIDA EN VACÍO.

- Terminal de salida 3(+) y 4(-) en generador = +68 Vdc

aprox., con pulsador de start presionado.

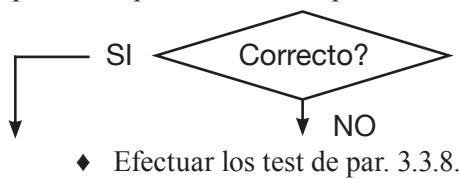


#### NOTA

Para las pruebas siguientes utilizar una carga resistiva en grado de soportar la máxima corriente del generador. Los valores idóneos se ven en la tabla.

| Artículo | Resistencia<br>carga<br>resistiva | Corriente<br>de salida<br>generador | Tensión<br>de salida<br>generador |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 386/388  | 0,12 Ω                            | 200 Adc                             | +24 Vdc                           |
| 386/388  | 0,1 Ω                             | 270 Adc                             | +28 Vdc                           |

#### TEST TENSIÓN DE SALIDA EN CARGA RESISTIVA.


- Para esta prueba, establecer el programa MIG Short SG2 1.0mm Ar 18CO2 en modalidad “2 tiempos” (Ver Manual Instrucciones):
  - presionar para un tiempo mayor de 2 s la manecilla B para acceder al menú Funciones de Servicio;
  - establecer en la pantalla 24V;
  - inserte una carga de 0.12 Ω;
- Terminales de salida 3 y 4 en generador = valores como en tabla, con pulsador de start presionado.

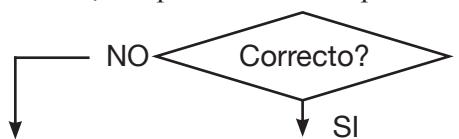

♦ Funcionamiento regular.

#### TEST ALIMENTACIÓN POTENCIA INVERTER.

- Tarjeta potencia(56), conector J1, terminales 4(+) - 1(-), tensión = +530 Vdc aprox., con generador en carga en las condiciones de tabla (tensión continua en los condensadores-DC, con generador en carga resistiva).

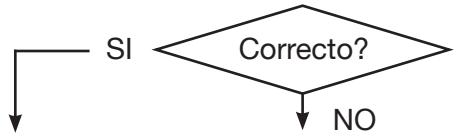

♦ Efectuar los test de par. 3.3.1 con especial atención al TEST ALIMENTACIÓN POTENCIA.  
♦ Sustituir tarjeta potencia(57).

- Controlar cableado entre terminales PRIM\_A y PRIM\_B transformador de potencia primario (57) y VAC1, VAC2 y + SEC (transformador de potencia secundario (57)) de la tarjeta de potencia (56) y los terminales de salida (3) y (4) del generador. Si se encontrasen conexiones flojas apretarlas y sustituir eventuales componentes dañados.
- Controlar cableado entre J2 de tarjeta INV en tarjeta

potencia (56) y J5B tarjeta panel (47). Para el Art. 388, verifique el cableado entre J2 de la tarjeta del inverter en el conector de la tarjeta de potencia (56) conector (35), y controlar también la extensión generador carro Art. 2060

- Controlar correcta fijación y limpieza de las conexiones de tarjeta INV en el conector J10, J11, J12 en tarjeta potencia (56).
- Verificar condiciones de los componentes de potencia del inverter (modulo IGBT U1, etc) en tarjeta potencia (56).
- Sustituir tarjetas potencia(56) y/o panel (47).

### 3.3.10 Encendido del arco dificultoso, el arco se apaga inmediatamente después del cebado.

**Calidad de la soldadura no es satisfactoria, la velocidad del hilo no es adecuada a la corriente de salida.**

Las funciones “Acercamiento” y “Inductancia”, disponibles en el menú Funciones de Servicio (ver Manual Instrucciones), pueden facilitar el inicio soldadura.

Los parámetros insertados en los programas (curvas sínnergicas) se obtienen de las experiencias hechas, por lo que algunos operadores podrían encontrarse en condiciones óptimas mientras que otros podrían necesitar ligeros cambios.

Por este motivo se deja la posibilidad de modificar la relación entre velocidad del hilo y corriente de soldadura (ver Manual Instrucciones).

En caso de dificultad de encendido del arco o dificultad de soldadura no obstante una atenta gestión de los parámetros disponibles del panel de control, se aconseja:

- verificar que los parámetros seleccionados reflejen las reales condiciones de la soldadura en acto;
- verificar el funcionamiento de las regulaciones, ejecutando pruebas de soldadura con diferentes set-up de los parámetros o cambiando el programa de trabajo con uno similar, si disponible, con el fin de medir prácticamente en la soldadura las diferencias que derivan de los diferentes set-up. Si a las variaciones de set-up no corresponden las respectivas variaciones o se encuentren problemas en la selección de los parámetros, proveer para actualizar el firmware del generador a la ultima versión disponible en el sitio internet Cebora (ver pár. 2.4);
- asegurarse del correcto funcionamiento del generador efectuando, si necesario, los test de “funcionamiento en vacío” de par. 3.3.8 y “funcionamiento en carga resistiva” de par. 3.3.9;
- controlar la compatibilidad de los elementos en uso (antorchas, tipo de tobera, tipo y diámetro del hilo, tipo de gas, etc.) con el tipo de soldadura que se esté realizando;
- controlar el estado de desgaste de la antorcha y de sus componentes, sustituyéndolos si fuese necesario.


### 3.3.11 Al soltar del pulsador de start, el hilo se pega a la pieza por soldar (frenado motor ineficaz).

Para optimizar el final de la soldadura MIG, se ha previsto en los programas de trabajo la función “Burn-Back”, regulable desde el panel de control (ver Manual Instrucciones). En caso de dificultad al final de la soldadura:

- asegurarse del correcto funcionamiento del frenado del motor arrastrahilo, efectuando, si necesario, el TEST FRENADO MOTOR ARRASTRAHILO (11) descrito a continuación;
- verificar el funcionamiento de la regulación de la función “Burn-Back”, efectuando pruebas de soldadura con diferentes set-up de tal parámetro o cambiando el programa de trabajo con uno similar, si disponible. Si se encontrasen problemas, proveer para actualizar el firmware del generador a la ultima versión disponible en el sitio internet Cebora (ver pár. 2.4);
- controlar la compatibilidad de los elementos en uso (antorchas, tipo de tobera, tipo y diámetro del hilo, tipo de gas etc.) con el tipo de soldadura que se está realizando;
- controlar el estado de desgaste de la antorcha y de sus componentes, sustituyéndolos si fuese necesario;
- sustituir tarjeta panel (47).

TEST FRENADO MOTOR ARRASTRAHILO (11).

- Tarjeta panel (47), conector J16, terminales 1 y 2(gnd) = Fig. 5.4.3, al soltar del pulsador de start y con el generador en vacío (tensión en el motor arrastrahilo (11) durante el frenado correcto). El motor arrastrahilo se detiene inmediatamente.

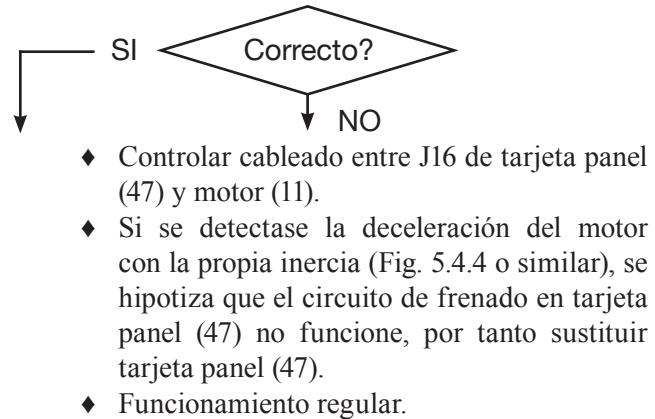

### 3.3.12 Grupo de enfriamiento no funciona correctamente.

#### NOTA


Al encendido del generador, la tarjeta panel (47) verifica si el grupo de enfriamiento está conectado, mediante la señal proporcionada por el conector puente en los terminales 1 y 2 del conector (9) en el grupo de enfriamiento (Fig. 3.3.13). Con el conector (9) desconectado o con el conector puente interrumpido, el grupo de enfriamiento está deshabilitado y la selección del tipo de funcionamiento de

ES

panel de control no es posible; si el grupo de enfriamiento ya está activado, se provoca el bloqueo del generador con indicación del código de error relativo.

#### TEST ALIMENTACIÓN GRUPO DE ENFRIAMIENTO.

- Tarjeta potencia(56), terminales IN-L1 - J2PIN1 = 220 Vac, con generador alimentado.

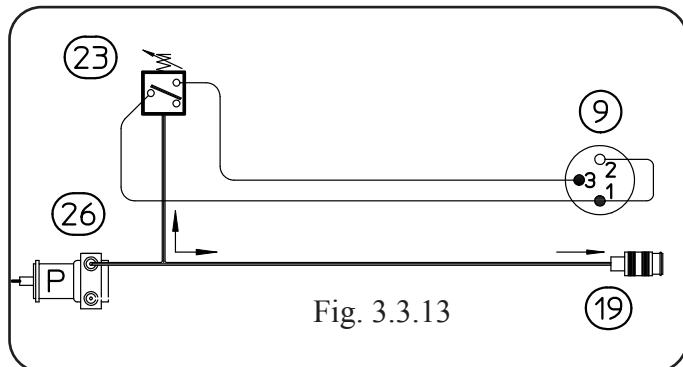

#### TEST GRUPO DE ENFRIAMIENTO CONECTADO (ver Mapa conectores par. 5.6).

- Tarjeta potencia (56), conector J5, terminales 3(+)-4(-) = 0 Vdc, grupo conectado; +24 Vdc, grupo desconectado o cableado interrumpido.

#### TEST BOMBA (26) (ver esquema eléctrico, par. 5.4).

- Terminales bomba (26) en grupo de enfriamiento, tensión = 220 Vac, con grupo de enfriamiento habilitado.
- Desconectar temporáneamente, con generador apagado, los hilos de la bomba (26) del panel de bornes y verificar resistencia en los terminales de bomba (26) (resistencia del bobinado del motor). Valor correcto = 22 ohm aproximadamente.
- Controlar integridad y conexión del condensador de arranque de la bomba (26), colocado a la izquierda del motor de la bomba (26).

#### TEST VENTILADORES (2) (ver esquema eléctrico, par. 5.4).

- Terminales ventiladores (2) en grupo de enfriamiento tensión = 220 Vac, con grupo de enfriamiento habilitado.
- Desconectar temporáneamente, con generador apagado, los hilos de los ventiladores (2) del panel de bornes y verificar resistencia entre los terminales de los ventiladores (2) (bobinado de los ventiladores (2)). Valor correcto = 750 ohm aproximadamente.

#### TEST PRESÓSTATO (23) (Fig. 3.3.13 y Mapa conectores, par. 5.4).

- Tarjeta potencia(57), conector J4, terminales 1(+)-4(-) = 0 Vdc, con bomba (26) en función (contacto presostato cerrado = presión idónea); +24 Vdc, con generador encendido y bomba (26) parada (contacto presostato abierto = presión insuficiente).

### 3.4 Códigos de error.

#### 3.4.1 -02- Error en EEPROM.

Bloqueo para error de escritura en la memoria de los datos del cliente. Sustituir tarjeta panel (47).

#### 3.4.2 -06- Error de comunicación detectado por tarjeta panel (47).

#### 3.4.3 -09- Error de comunicación detectado por tarjeta INV en tarjeta potencia(56).

Error de comunicación entre tarjeta panel (47) y tarjeta INV en tarjeta potencia (56).

Controlar cableado entre J2 de tarjeta INV en tarjeta potencia(56) y JB5 en tarjeta panel (47). Para el Art. 388, verifique el cableado entre J2 de la tarjeta del inverter en el conector de la tarjeta de potencia (56) conector (35), y controlar también la extensión generador carro Art. 2060. Controlar correcta fijación y limpieza de las conexiones de tarjeta INV en los conectores J11\_12 de tarjeta potencia(56).

Sustituir tarjetas panel (47) y/o potencia(57).

#### 3.4.4 -10- “Inverter fault” en display A. Falta de tensión y corriente a la salida.

Al encendido del generador el control verifica las condiciones de funcionamiento mediante un breve test de generación de la tensión de salida en vacío.

En esta ocasión es importante que la antorcha no toque la pieza por soldar o el banco de soldadura.

Las condiciones que el control puede detectar durante este test son las siguientes:

- tensión de salida presente y corriente de salida presente = error 54;
- tensión de salida presente y corriente de salida ausente = funcionamiento correcto;
- tensión de salida ausente y corriente de salida presente = error 54;
- tensión de salida ausente y corriente de salida ausente = error 10.

Error 10 indica que al encendido del generador o con inverter en función, los circuitos de medida de la tensión de salida y de la corriente de salida, en tarjeta potencia(56), miden tensión = 0 y corriente = 0.

Tal situación es posible solo con el inverter en avería (es decir no genera la tensión alterna en el primario del transformador de potencia 57) o con una o ambas líneas de medida de tensión y corriente interrumpidas.

Efectuar los test de “funcionamiento en vacío” de par. 3.3.8 y “funcionamiento en carga resistiva” de par. 3.3.9.

Verificar la presencia de las tres fases de la tensión de red (ver nota de par. 3.4.14, error 61).

### **3.4.5 -14- “Undervoltage” en display 1. Error tensión de alimentación driver igbt inverter en tarjeta potencia(56).**

Efectuar el TEST ALIMENTACIÓN CONTROL de par. 3.3.1, con particular atención para las tensiones 15 Vdc y 5 Vdc. Verificar la presencia de las tres fases de la tensión de red (ver nota de par. 3.4.14, error 61).

### **3.4.6 -25- Anomalía en el bus EPLD de tarjeta INV en tarjeta potencia(56).**

Con este código se señalan varios problemas que se podrían verificar en el control del inverter.


Generalmente son aquellos defectos que provocan una excesiva corriente en el primario del transformador de potencia 57 debida, por ejemplo, a cortocircuito en los bobinados del transformador 57 o en el grupo diodos secundario.

Para el análisis del problema, ver “funcionamiento en vacío” par. 3.3.8 y “funcionamiento en carga resistiva” par. 3.3.9.

### **3.4.7 -30- Calibrado erróneo umbral mínimo de corriente.**

#### **CALIBRADO NIVEL MÍNIMO DE CORRIENTE.**

- Tarjeta potencia(56), conectores J7-B(-) y J13-2(+) = +360 mVdc, +/- 10 mVdc con generador alimentado, que no da corriente.

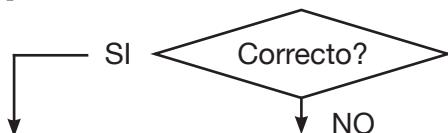

- ◆ Desconectar temporalmente, con generador apagado, J10 de tarjeta potencia (56) y verificar resistencia en los terminales J7-B y J12-2 en tarjeta potencia(56). Valor correcto = 22,0 ohm. Si no correcto sustituir tarjeta potencia(56).
  - ◆ Regular el trimmer TR1 en tarjeta INV en tarjeta potencia(56) para obtener 360 mVdc +/- 10 mV.
  - ◆ Sustituir tarjeta potencia(56) y/o transductor de corriente (59).
- Calibrado regular, sustituir tarjeta potencia(56).

### **3.4.8 -42- “Motor fault” en display 1. Error en la señal del encoder motor (11).**

La señal proporcionada por el encoder incorporado en el motor (11), viene usada como señal de reacción de velocidad para la regulación de la velocidad del motor.

“Error 42” indica que la señal proporcionada por el encoder no es adecuada a la señal de referencia generada por la tarjeta panel (47) y por consiguiente la velocidad del motor

(11) está fuera de control. Efectuar los test de “funcionamiento motor arrastrahilo” de par. 3.3.7.

### **3.4.9 -53- “Release start button” en display (1). Pulsador de start presionado al encendido o durante la reactivación de la parada por temperatura más allá de los límites o por cárter abierto.**

Las alarmas por temperatura más allá de los límites y por cárter del grupo arrastrahilo abierto provocan la parada del generador con indicación en el panel de control del tipo de alarma. Estas alarmas se reactivan automáticamente al retorno de la temperatura en los límites consentidos o al cierre del cárter. Podría ocurrir que tal reactivación tuviese lugar mientras el mando de start esté presente por tanto, para evitar el arranque imprevisto del generador, debido a la casualidad de tal reactivación, tal situación viene detectada y provoca el bloqueo del generador, con señalización “Release start button” en display (1). Para rehabilitar el correcto funcionamiento, quitar el mando de start (ver par. 3.3.4).

### **3.4.10 -54- “Current not 0” en display (1). Cortocircuito antorcha y pieza al encendido.**

Al encendido del generador el control verifica las condiciones de funcionamiento mediante un breve test de generación de la tensión de salida en vacío.

En esta ocasión es importante que la antorcha no toque la pieza por soldar o el banco de soldadura.

Las condiciones que el control puede detectar durante este test son las siguientes:

- tensión de salida presente y corriente de salida presente = error 54;
- tensión de salida presente y corriente de salida ausente = funcionamiento correcto;
- tensión de salida ausente y corriente de salida presente = error 54;
- tensión de salida ausente y corriente de salida ausente = error 10.

Error 54 indica un posible cortocircuito o pérdida de aislamiento en el circuito de potencia a la salida del grupo diodos secundario en tarjeta potencia(57).

Controlar cableado entre terminales PRIM\_A y PRIM\_B transformador de potencia primario (57)) y VAC1, VAC2 y + SEC (transformador de potencia secundario (57)) de la tarjeta de potencia (56) y los terminales de salida (3) y (4) del generador. Si se encontraren conexiones flojas apretarlas y sustituir eventuales componentes dañados.

### **3.4.11 -56- Duración excesiva del cortocircuito a la salida.**

Durante la soldadura la medida de cortocircuitos a la salida es normal, siempre que no duren más de un determinado periodo.

ES

“Error 56” indica que el cortocircuito ha superado tal límite. Tal situación podría estar determinada por el cortocircuito que se crea entre tobera del hilo y tobera del gas en la antorcha MIG a causa del depósito de suciedad o polvo metálico. En cada caso, además de la limpieza de la antorcha, controlar:

- cableado de potencia entre terminales VAC1 VAC y +Sec de tarjeta potencia(56), y terminales de salida **3** y **4** del generador.

Si se encontrasen conexiones defectuosas reactivarlas y sustituir eventuales componentes dañados.

Si necesario efectuar los test de “funcionamiento en vacío”, par. 3.3.8 y “funcionamiento en carga resistiva”, par. 3.3.9.

Sustituir tarjetas potencia(56) y/o panel (47).

#### **3.4.12 -57- “Motor current high” en display (1). Corriente motor arrastrahilo (11) excesiva.**

La tarjeta panel (47) posee un circuito de limitación de la corriente de alimentación del motor (11), para protegerlo contra posibles sobrecargas y de un circuito que revela cuando la intervención del limitador es continuativa, indicando una sobrecarga permanente.

Tal sobrecarga estaría determinada principalmente por causas mecánicas, como suciedad en los engranajes del motorreductor, durezas por falta de lubricación, dificultad en el arrastre de la bobina del hilo, estrechamiento en la funda del hilo a lo largo del cable antorcha, etc.

Proceder por tanto a la limpieza del grupo motorreductor y verificar si en el funcionamiento sin arrastre del hilo el problema se manifestase aún.

En este caso se podría considerar la hipótesis del deterioro del bobinado del motor o del reductor mecánico incorporado en el motor, por consiguiente sustituir el motor (11).

Si fuese necesario, efectuar los test de “funcionamiento motor arrastrahilo” de par. 3.3.7.

#### **3.4.13 -58- Error de alineamiento entre las versiones del Firmware o error durante la fase de actualización.**

Esta alarma indica que los programas en las tarjetas INV en tarjeta potencia(56) y panel (47) están en versión incompatible entre ellos.

Eso se puede ocurrir, para ejemplo, como resultado de la substitución de una de las dos tarjetas, potencia(56) o panel (47) sin la nueva sucesiva programación del sistema de soldadura o para un error durante la fase de actualización del Firmware o para una avería de una tarjeta.

Efectuar la actualización del Firmware del generador a la versión última disponible (ver pár. 2.4).

#### **3.4.14 -61- “L1 Low” en display (1). Tensión de red no correcta (falta fase).**

##### **NOTA**

En el caso donde la fase que falta alimenta también el transformador servicios, el bloque de generador se puede hacer también con indicación de error 10 o 14, en lugar de error 61.

La tarjeta panel (47) verifica la presencia de las tres fases de la tensión de red mediante la señal “MAINS” generado en la tarjeta potencia(56).

La señal “MAINS” puede ser verificada en :

- Pin7 de U1 y terminal J7-B(-), en tarjeta potencia(56); Valores posibles:

- $<+0,1$  Vdc = red idónea;
- $+5$  Vdc = red no idónea, error 99.

Efectuar los test de par. 3.3.1 y, si necesario, sustituir tarjetas potencia(56) y/o panel (47).

#### **3.4.15 -73- “OVERTEMPERATURE 0 en la pantalla 1”. Temperatura más allá de los límites grupo diodos secundario**

#### **3.4.16 -74- “OVERTEMPERATURE 1 en la pantalla 1”. Temperatura más allá de los límites grupo IGBT**

Con estas alarmas se aconseja no apagar el generador, para mantener el ventilador en función y obtener de esta forma un rápido enfriamiento. La reactivación del normal funcionamiento tiene lugar automáticamente al retorno de la temperatura dentro de los límites consentidos.

- Verificar correcto funcionamiento de los ventiladores (26);
- verificar correcto flujo de aire y ausencia de polvo u obstáculos al enfriamiento en el túnel de aireación;
- verificar que las condiciones de trabajo sean conformes a los valores de especificación, en particular respetar el “factor de servicio”;
- controlar cableado entre J7, J8 en tarjeta potencia(56) y sensores NTC colocados en los disipadores del grupo diodos secundario y del grupo IGBT (56);
- verificar correcto montaje y funcionamiento de los sensores NTC colocados en los disipadores del grupo diodos secundario y del grupo IGBT tarjeta potencia(56); su señal se puede medir en los terminales de J7 y J8 en tarjeta potencia(56), a temperatura ambiente sus resistencia debe ser 4,8 Kohm aproximadamente.

#### **3.4.17 -75- “Water Unit low pressure” en display (1). Presión insuficiente en el circuito de enfriamiento.**

La medida de la presión del líquido en el circuito de enfriamiento la efectúa el presostato (9).

Ver TEST PRESÓSTATO (9), par. 3.3.13.

---

### **3.4.18 -76- “Water Unit not present” en display (1). Grupo de enfriamiento no conectado.**

La señal de “grupo de enfriamiento conectado” la da un conector puente entre los terminales 1 - 2 del conector volante (9) en el grupo de enfriamiento.

Ver TEST GRUPO DE ENFRIAMIENTO CONECTADO, par. 3.3.13.

### **3.4.19 -80- “Door opened” en display (1). Cárter grupo arrastrahilo abierto.**

Esta alarma indica que el cárter de protección del grupo arrastrahilo está abierto.

- Controlar cableo entre J10 tarjeta panel (47) y interruptor (07) en el cárter del grupo arrastrahilo;
- verificar tensión en J10 de tarjeta panel (47), terminales 1(+) - 2(-) = 0 Vdc = cárter cerrado, condición correcta; +9 Vdc aprox. = cárter abierto, alarma (ver Mapa conectores, par. 5.7);
- verificar correcto montaje del interruptor (07) y del cárter del grupo. Si mal colocados corregir la colocación, si fuesen defectuosos sustituirlos.

### **3.4.20 -99- “POWER OFF” en display (1). Tensión de red no correcta (apagado máquina).**

Esta señalización se puede presentar en caso de corta falta de tensión de la red, durante el cual los circuitos de control permanecen alimentados por algunos momentos y detectan la tensión de red no correcta.

En particular la tarjeta potencia(56) mide la falta de la tensión de red, la comunica a la tarjeta panel (47) (señal “MAINS”) que acciona la parada del generador y la señalización de “POWER OFF” en el display (1).

La señal “MAINS” puede ser verificada en:

- Pin7 de U1 y terminal J7-B(-), en tarjeta potencia(56);

Valores posibles:

- <+0,1 Vdc = red idónea;
- +5 Vdc = red no idónea, error 99.

Efectuar los test de par. 3.3.1 y, si necesario, sustituir tarjetas potencia(56) y/o panel (47).

ES

---

#### **4 ELENCO COMPONENTI**

Vedi Allegato "SCHEMI ELETTRICI & LISTA RICAMBI"

#### **4 COMPONENTS LIST**

See Annex "WIRING DIAGRAMS & SPARE PARTS"

#### **4 LISTA DE COMPONENTES.**

Ver Anexo "ESQUEMAS ELÉCTRICOS & LISTA RECAMBIOS"

##### **4.1 Disegno esploso generatore art. 386**

Vedi Allegato "SCHEMI ELETTRICI & LISTA RICAMBI"

##### **4.1 Art. 386 power source parts drawing**

See Annex "WIRING DIAGRAMS & SPARE PARTS"

##### **4.1 Despiece generador art. 386**

Ver Anexo "ESQUEMAS ELÉCTRICOS & LISTA RECAMBIOS"

##### **4.2 Tabella componenti generatore art. 386**

Vedi Allegato "SCHEMI ELETTRICI & LISTA RICAMBI"

##### **4.2 Art. 386 power source parts list**

See Annex "WIRING DIAGRAMS & SPARE PARTS"

##### **4.2 Tabla componentes generador art. 386**

Ver Anexo "ESQUEMAS ELÉCTRICOS & LISTA RECAMBIOS"

##### **4.3 Disegno esploso generatore art. 388**

Vedi Allegato "SCHEMI ELETTRICI & LISTA RICAMBI"

##### **4.3 Art. 388 power source parts drawing**

See Annex "WIRING DIAGRAMS & SPARE PARTS"

##### **4.3 Despiece generador art. 388**

Ver Anexo "ESQUEMAS ELÉCTRICOS & LISTA RECAMBIOS"

##### **4.4 Tabella componenti generatore art. 388**

Vedi Allegato "SCHEMI ELETTRICI & LISTA RICAMBI"

##### **4.4 Art. 388 power source parts list**

See Annex "WIRING DIAGRAMS & SPARE PARTS"

##### **4.4 Tabla componentes generador art. 388**

Ver Anexo "ESQUEMAS ELÉCTRICOS & LISTA RECAMBIOS"

##### **4.5 Disegno esploso gruppo trainafilo art. 388**

Vedi Allegato "SCHEMI ELETTRICI & LISTA RICAMBI"

##### **4.5 Art. 388 wire feeder group parts drawing**

See Annex "WIRING DIAGRAMS & SPARE PARTS"

##### **4.5 Despiece grupo arrastrahilo art. 388**

Ver Anexo "ESQUEMAS ELÉCTRICOS & LISTA RECAMBIOS"

##### **4.6 Tabella componenti gruppo trainafilo art. 388**

Vedi Allegato "SCHEMI ELETTRICI & LISTA RICAMBI"

##### **4.6 Art. 388 wire feeder group parts list**

See Annex "WIRING DIAGRAMS & SPARE PARTS"

##### **4.6 Tabla componentes grupo arrastrahilo art. 388**

Ver Anexo "ESQUEMAS ELÉCTRICOS & LISTA RECAMBIOS"

---

**4.7 Disegno esploso gruppo raffreddamento GRV14, art. 1681.00**

Vedi Allegato "SCHEMI ELETTRICI & LISTA RICAMBI"

**4.7 Cooling unit GRV14, art. 1681.00 parts drawing**

See Annex "WIRING DIAGRAMS & SPARE PARTS"

**4.7 Despiece grupo enfriamiento GRV14, art. 1681.00**

Ver Anexo "ESQUEMAS ELÉCTRICOS & LISTA RECAMBIOS"

**4.8 Tabella componenti gruppo raffreddamento GRV14, art. 1681.00**

Vedi Allegato "SCHEMI ELETTRICI & LISTA RICAMBI"

**4.8 Cooling unit GRV14, art. 1681.00 parts list**

See Annex "WIRING DIAGRAMS & SPARE PARTS"

**4.8 Tabla componentes grupo enfriamiento GRV14, art. 1681.00**

Ver Anexo "ESQUEMAS ELÉCTRICOS & LISTA RECAMBIOS"

## **5 SCHEMI ELETTRICI**

Vedi Allegato "SCHEMI ELETTRICI & LISTA RICAMBI"

## **5 ELECTRIC DIAGRAMS**

See Annex "WIRING DIAGRAMS & SPARE PARTS"

## **5 ESQUEMAS ELÉCTRICOS**

Ver Anexo "ESQUEMAS ELÉCTRICOS & LISTA RECAMBIOS"

**5.1 Generatore art. 386**

Vedi Allegato "SCHEMI ELETTRICI & LISTA RICAMBI"

**5.1 Art. 386 power source**

See Annex "WIRING DIAGRAMS & SPARE PARTS"

**5.1 Generador art. 386**

Ver Anexo "ESQUEMAS ELÉCTRICOS & LISTA RECAMBIOS"

**5.2 Generatore art. 388**

Vedi Allegato "SCHEMI ELETTRICI & LISTA RICAMBI"

**5.2 Art. 388 power source**

See Annex "WIRING DIAGRAMS & SPARE PARTS"

**5.2 Generador art. 388**

Ver Anexo "ESQUEMAS ELÉCTRICOS & LISTA RECAMBIOS"

**5.3 Carrello trainafilo art. 388**

Vedi Allegato "SCHEMI ELETTRICI & LISTA RICAMBI"

**5.3 Art. 388 wire feeder**

See Annex "WIRING DIAGRAMS & SPARE PARTS"

**5.3 Carro arrastrahilo art. 388**

Ver Anexo "ESQUEMAS ELÉCTRICOS & LISTA RECAMBIOS"

**5.4 Gruppo raffreddamento GRV14, art. 1681.00**

Vedi Allegato "SCHEMI ELETTRICI & LISTA RICAMBI"


**5.4 Cooling unit GRV14, art. 1681.00**

See Annex "WIRING DIAGRAMS & SPARE PARTS"

**5.4 Grupo enfriamiento GRV14, art. 1681.00**

See Annex "WIRING DIAGRAMS & SPARE PARTS"


- 5.5 Scheda INV su scheda potenza (47), cod. 5602541. Disegno topografico.**  
**5.5 INV board on power board (47), cod. 5602541. Topographical drawing.**  
**5.5 Tarjeta INV en tarjeta potencia (47), cod. 5602541. Dibujo topográfico.**

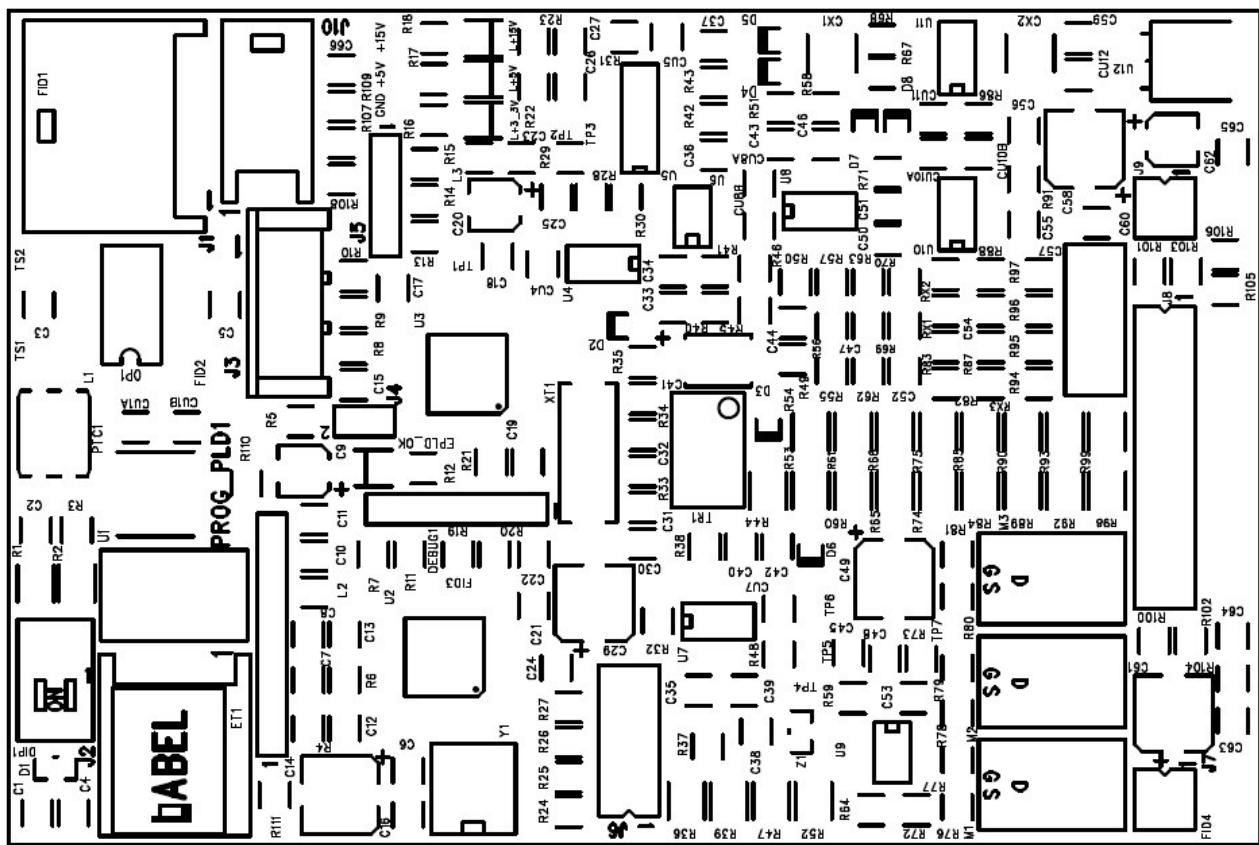

**Mappa connettori.**

**Connectors map.**


**Mapa conectores.**

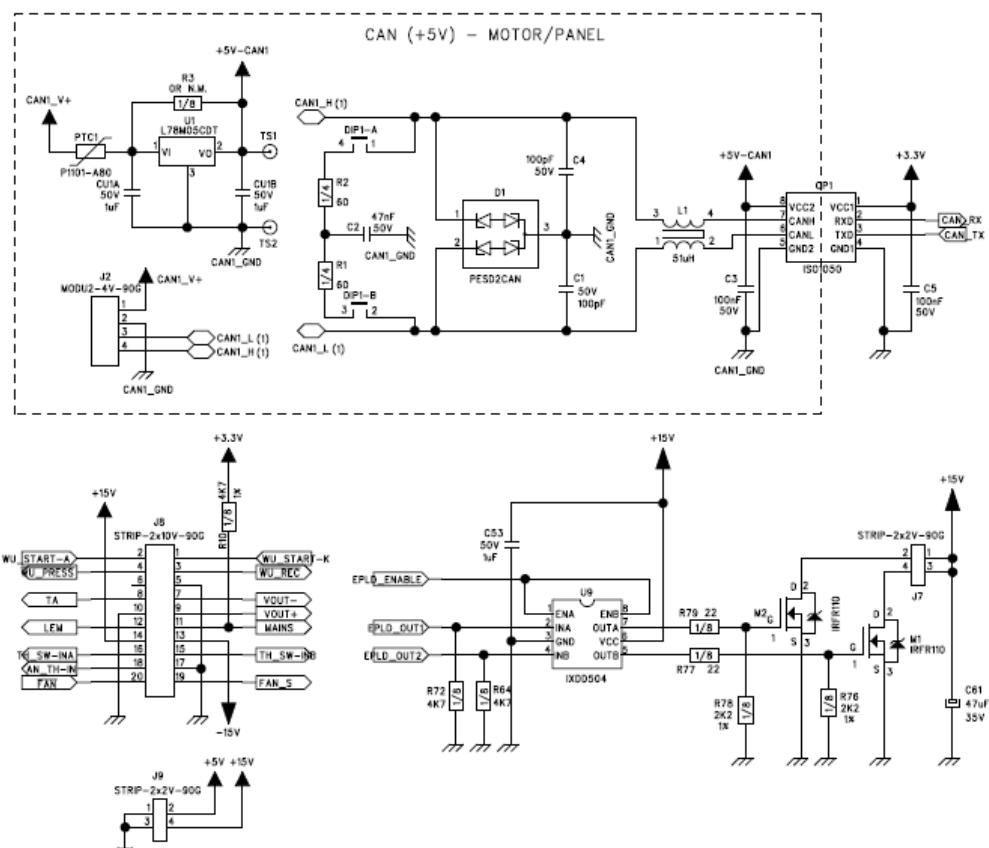




- 5.6 Scheda potenza(56), cod. 5602540.  
 5.6 Power board(56), cod. 5602540.  
 5.6 Tarjeta potencia(56), cod. 5602540.



Disegno topografico (parte 1).  
 Topographical drawing (part 1).  
 Dibujo topográfico (parte 1).

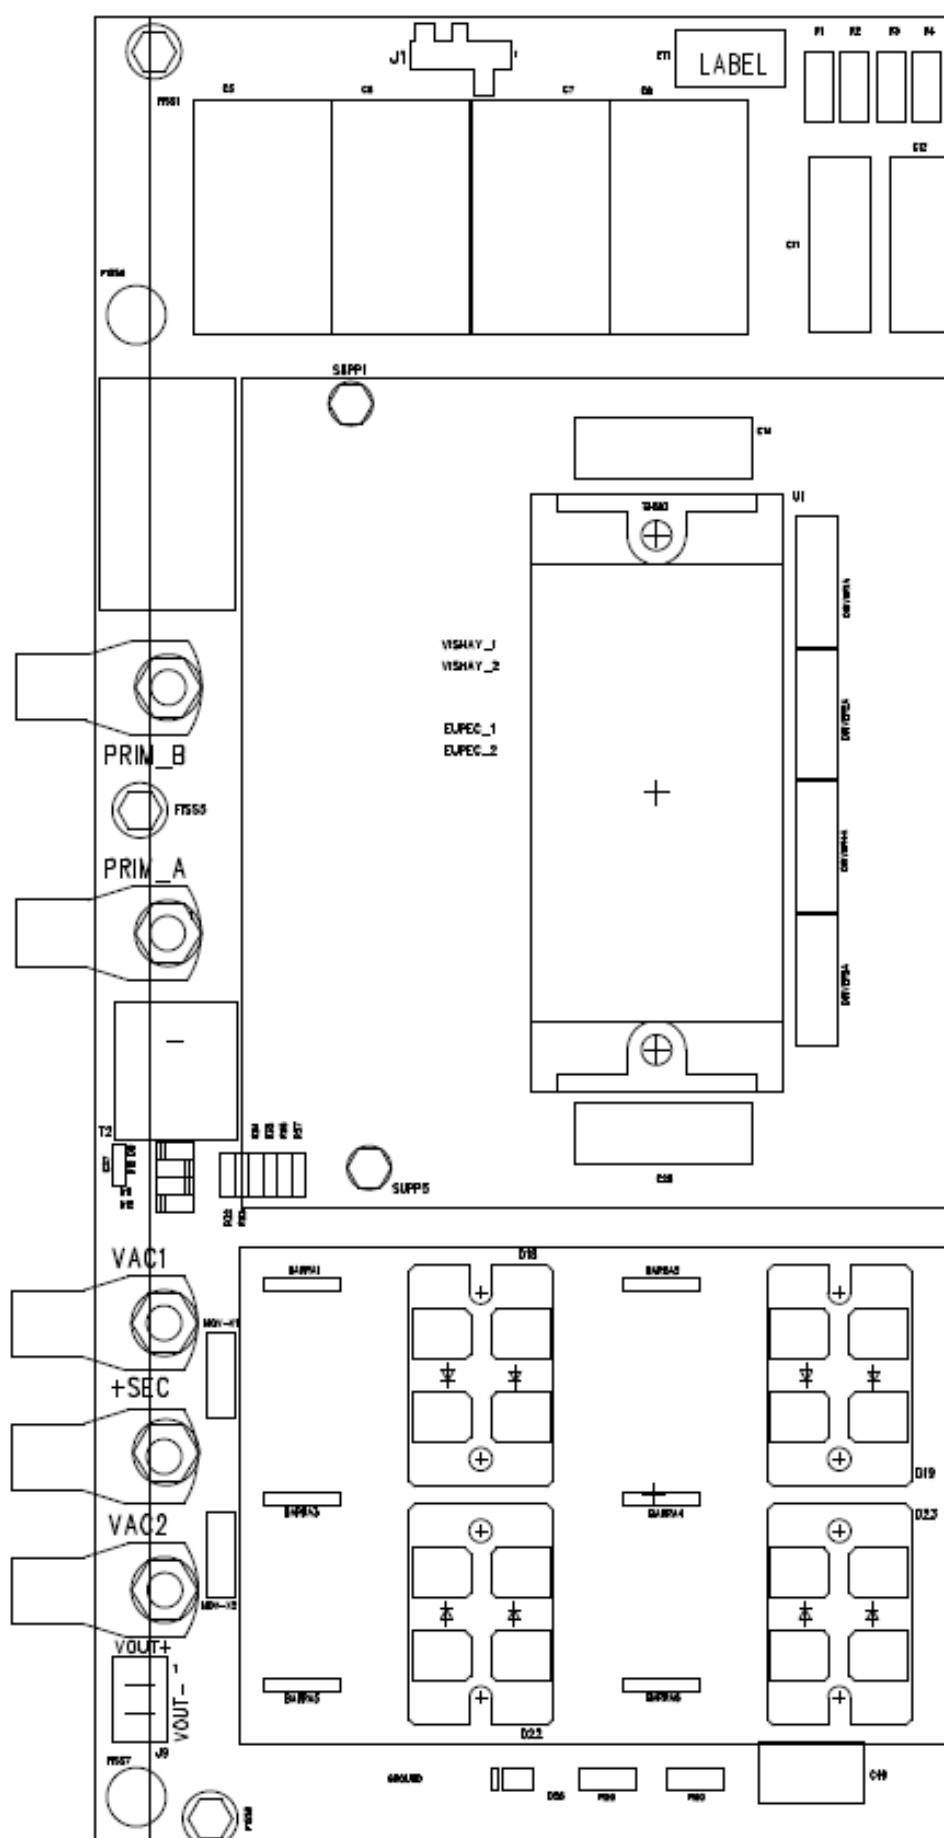


**Disegno topografico (parte 2).**  
**Topographical drawing (part 2).**  
**Dibujo topográfico (parte 2).**

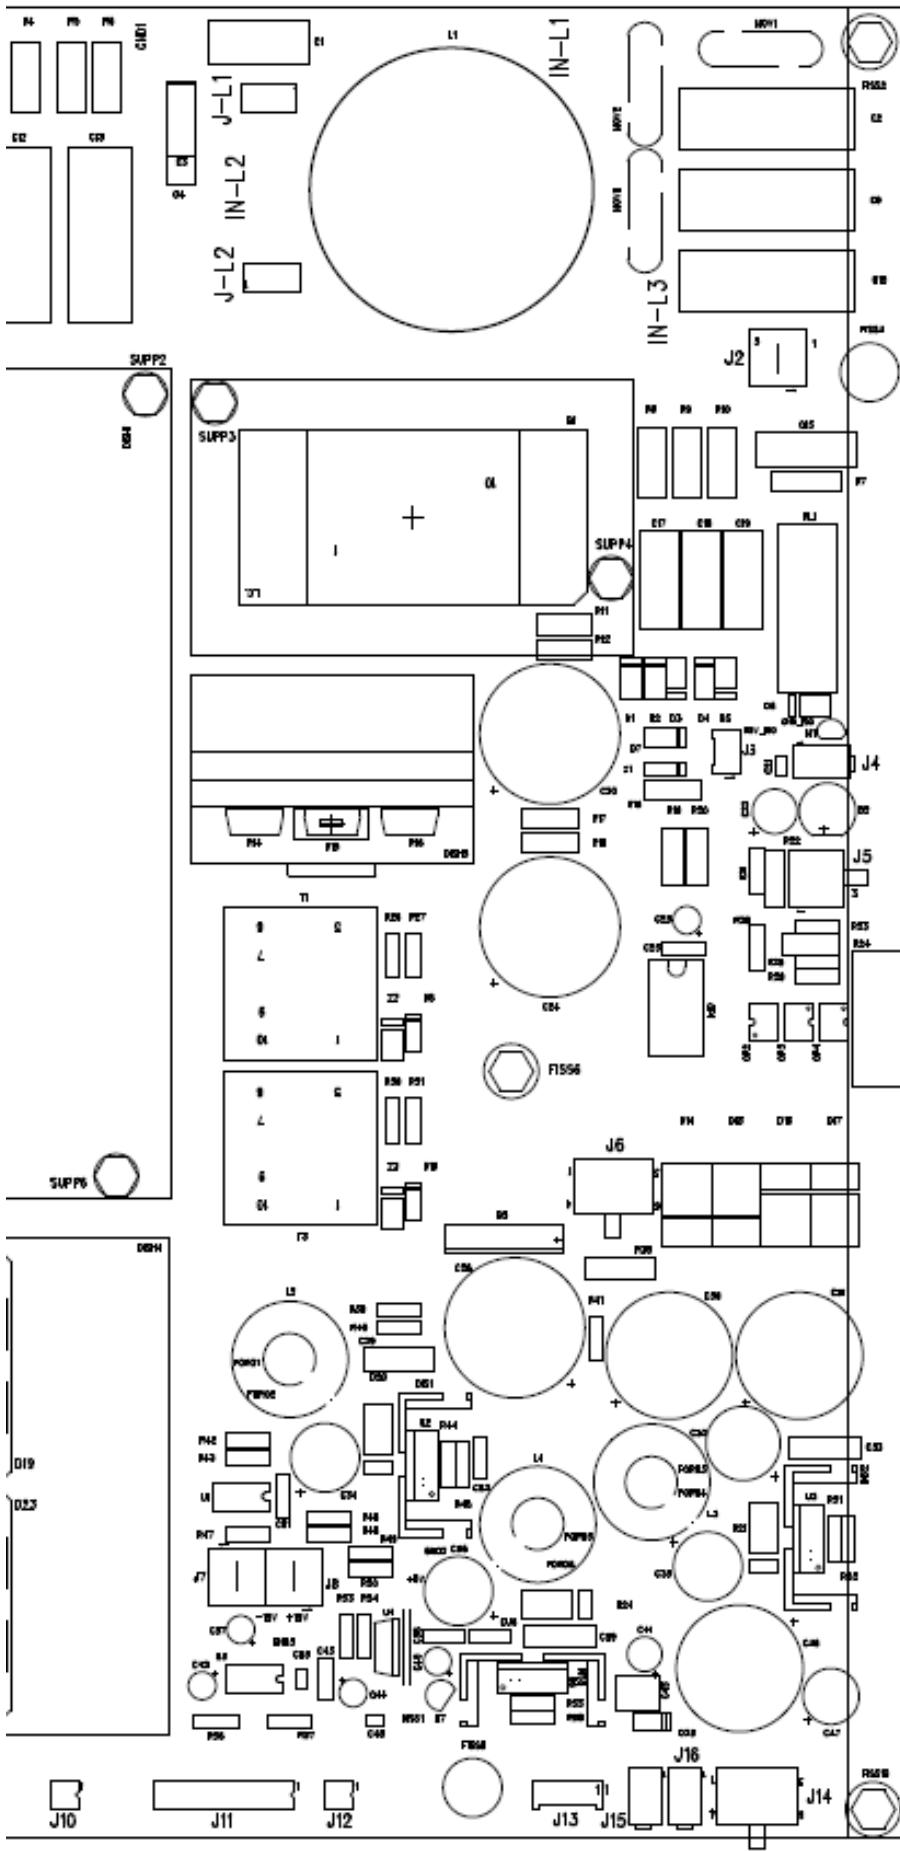

**Mappa connettori (parte 1).**  
**Connectors map (part 1).**  
**Mapa conectores (parte 1).**

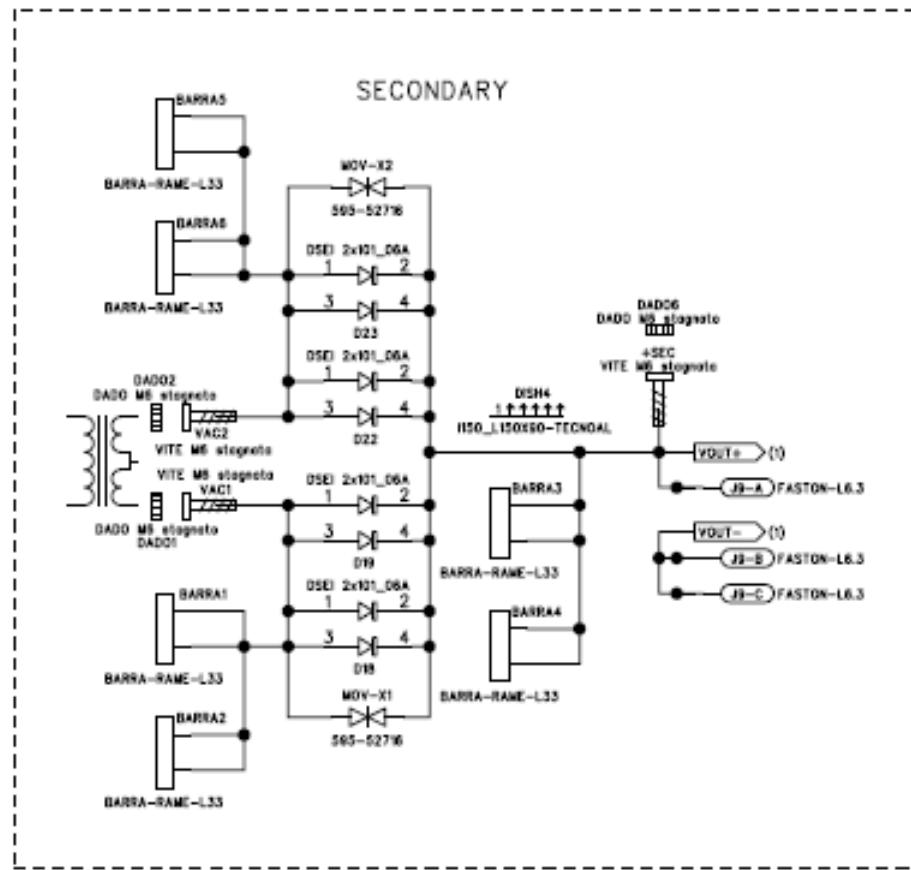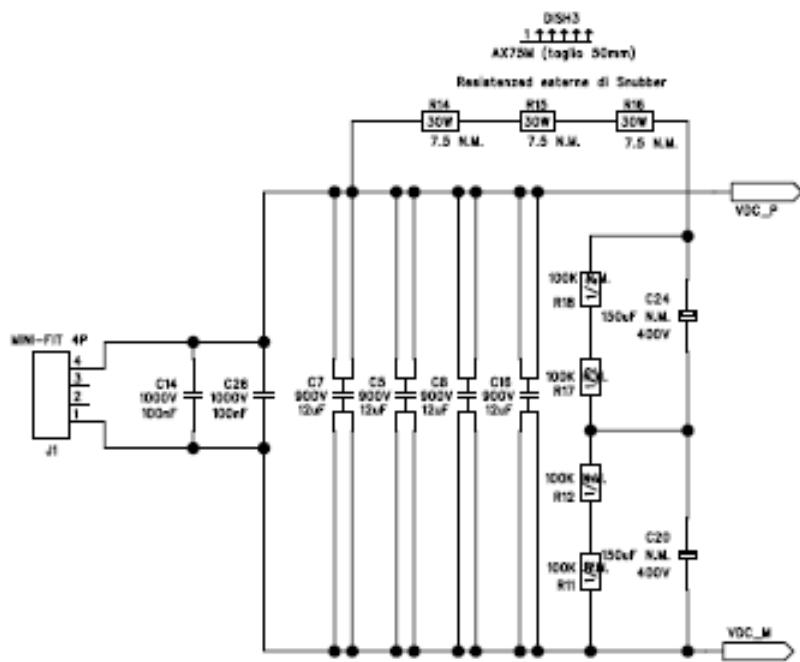


**Mappa connettori (parte 2).**  
**Connectors map (part 2).**  
**Mapa conectores (parte 2).**

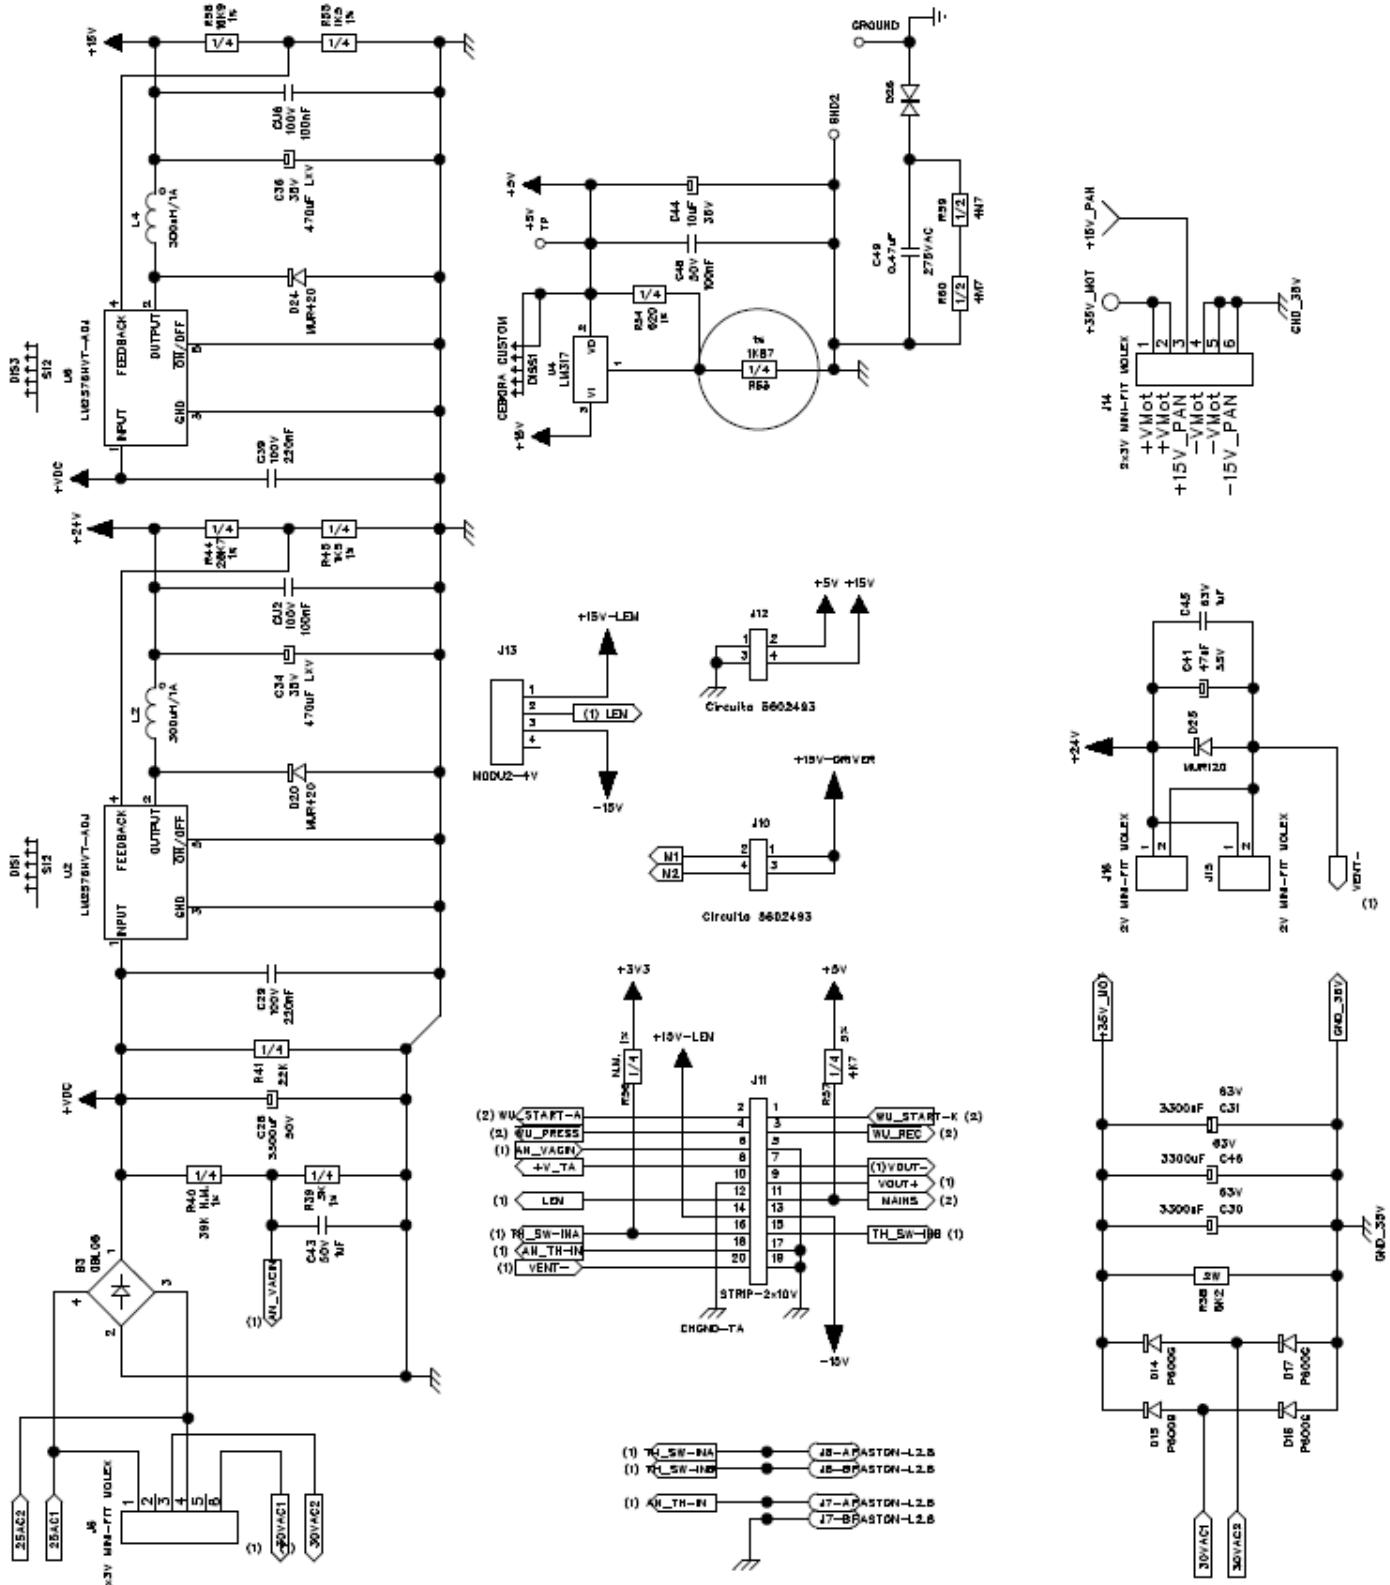


- 5.7 Scheda pannello (47), cod. 5602542.  
 5.7 Panel board (47), cod. 5602542.  
 5.7 Tarjeta panel (47), cod. 5602542.

Disegno topografico.  
 Topographical drawing.  
 Dibujo topográfico.

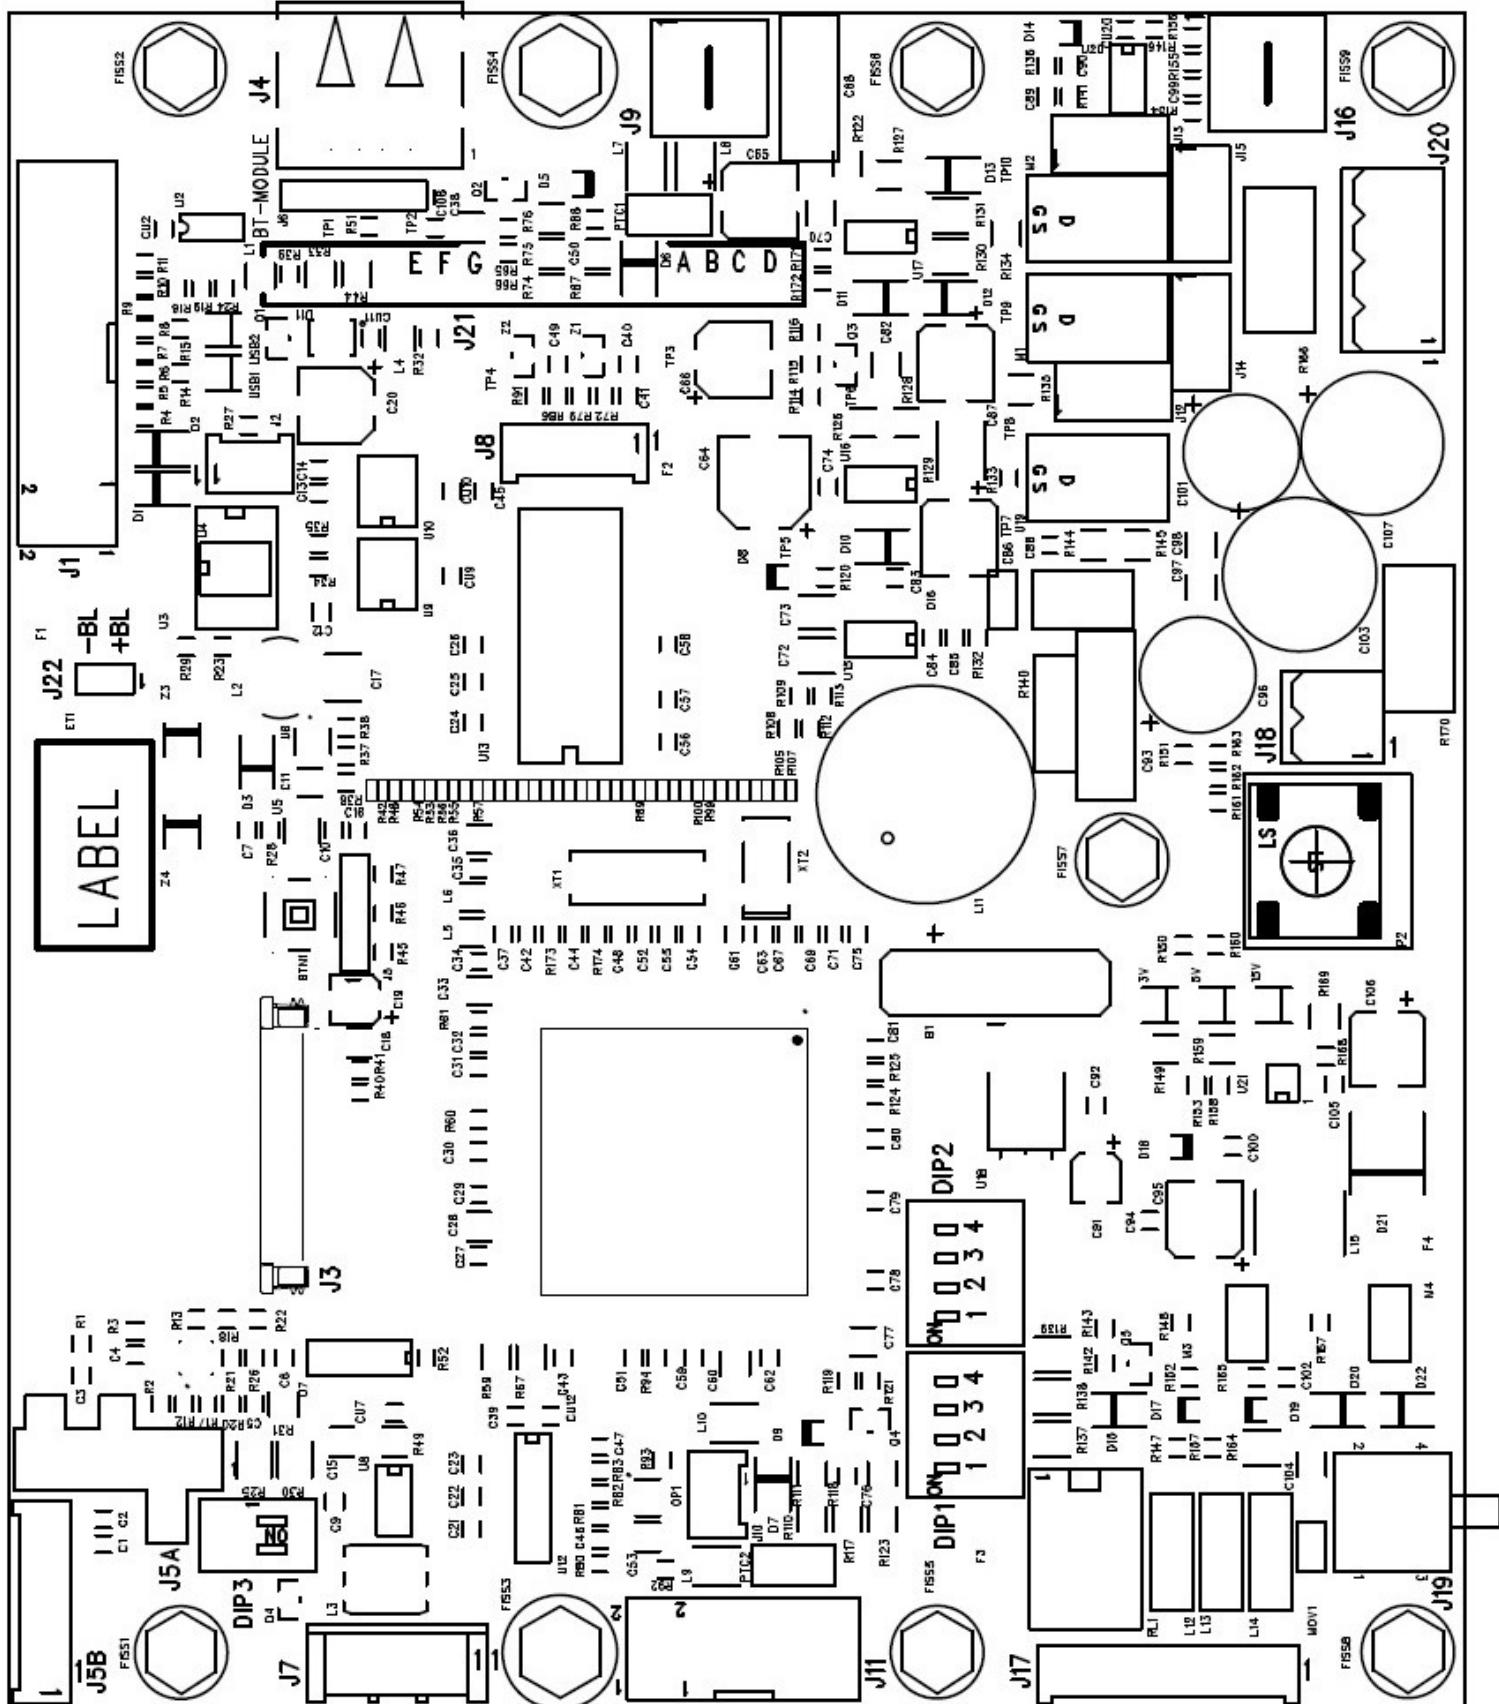

**Mappa connettori.**  
**Connectors map.**  
**Mapa conectores.**

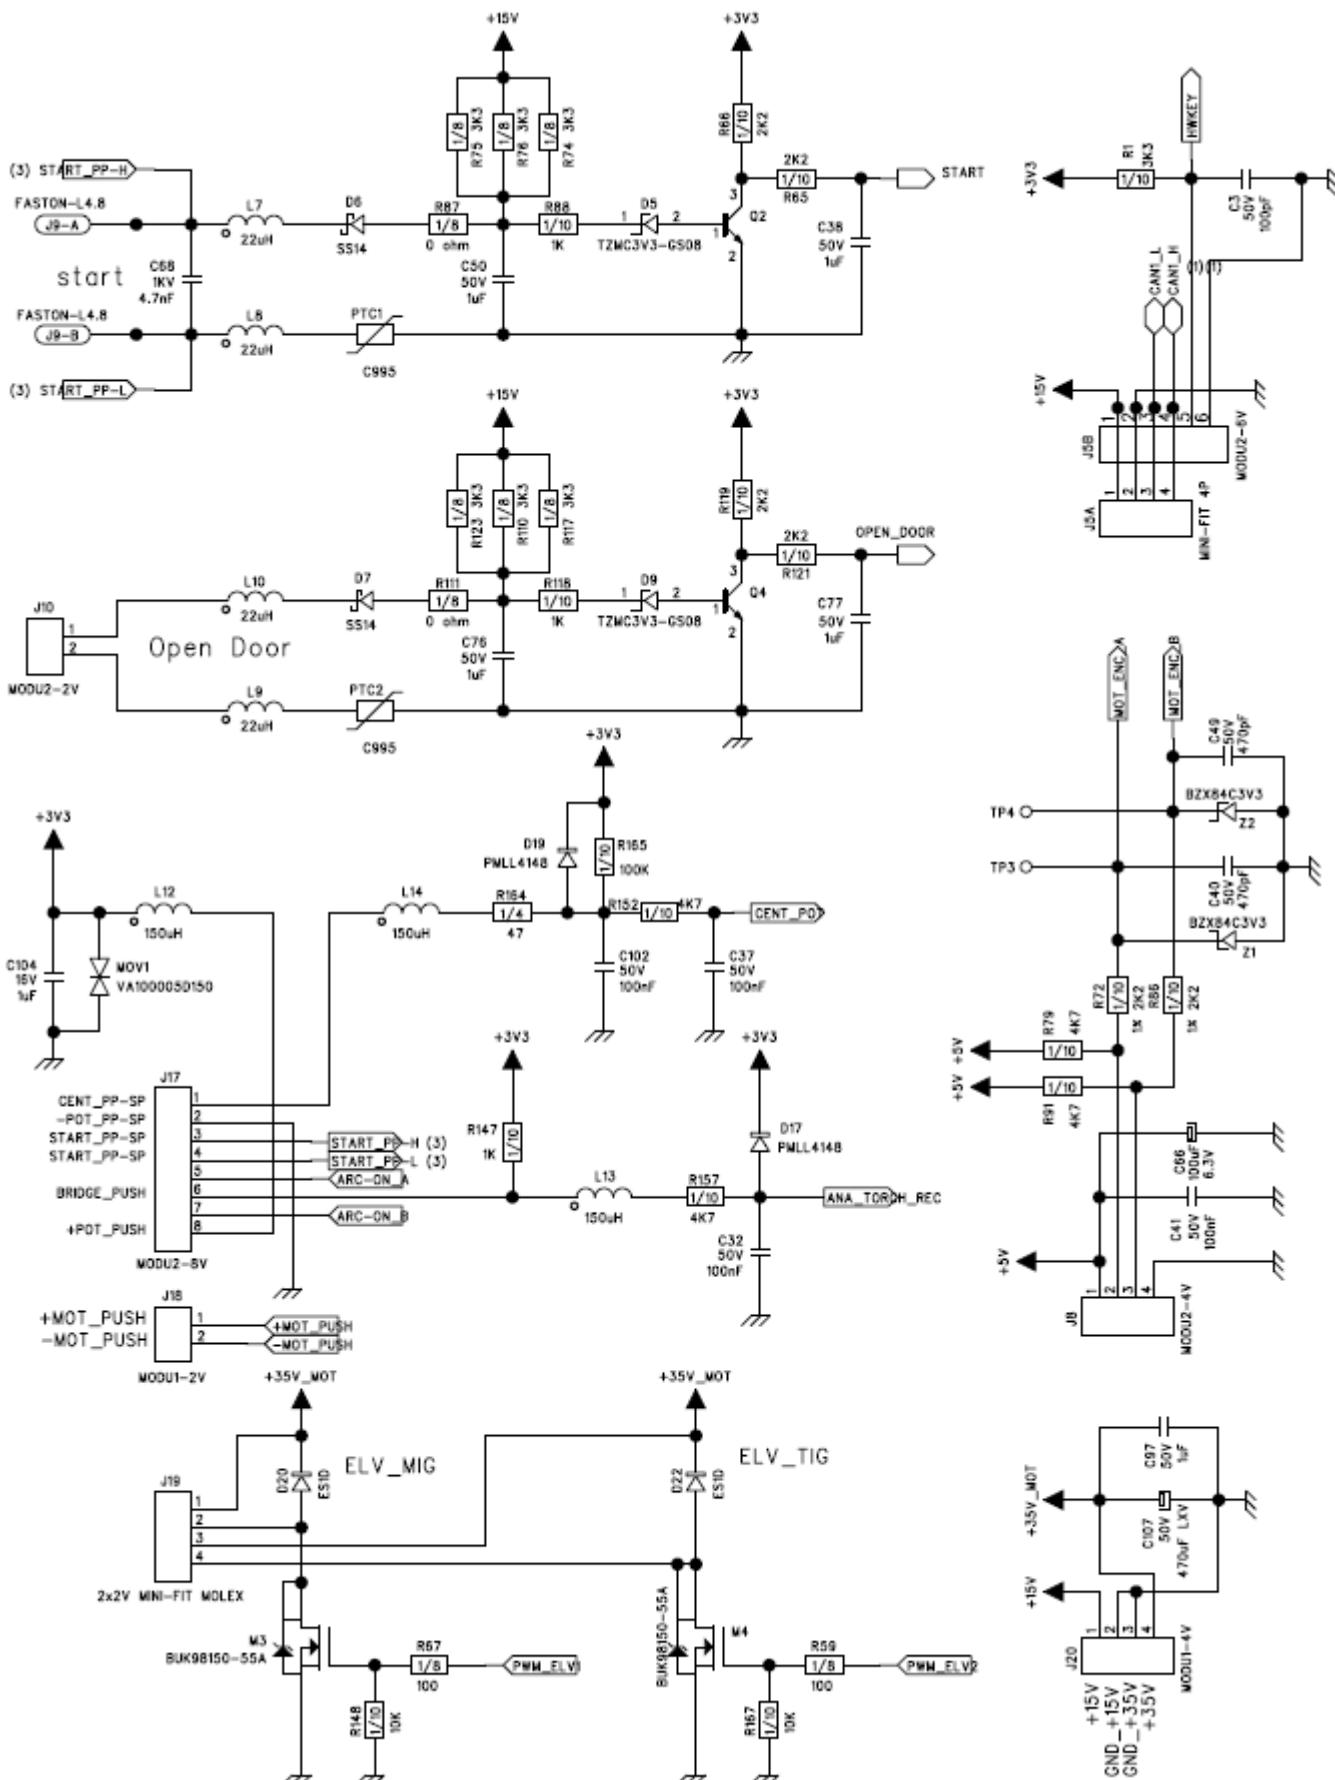









**CEBORA S.p.A** - Via Andrea Costa, 24 - 40057 Cadriano di Granarolo - BOLOGNA - Italy  
Tel. +39.051.765.000 - Fax. +39.051.765.222  
[www.cebora.it](http://www.cebora.it) - e-mail: [cebora@cebora.it](mailto:cebora@cebora.it)

---